



Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtfahrzeuge

Letztes amtl. Kennzeichen:	BP 27-183		
Fahrzeughersteller (2):	Ford (D)	Code zu 2. (2.1)	8566
Typ und Ausführung (D.2):	FABY, Transit	Code zu D.2 (2.2.)	10801T4
Bez. der Fz.-Kl. + Aufbaus (5)	LKW geschl. Kasten		
Fahrzeug-Ident-Nr.: (E)	WF0LXXTTFL5M64680	nächste HU / AU:	fällig
Hubraum (P.1)	2402 ccm	Leistung (P.2)	85 kW
Motorart (P.3)	Diesel	Schadstoffklasse (14)	98/69/EG III;A
Gesamtfahrleistung:	79.641 km	Erstzulassung (B)	31.08.2005
Farbe des Fahrzeugs (R)	Weiss/blau	Sitzplätze (S.1)	3 einschl. Fahrer
Bereifung (Größe):	215/75 R16	Bereifung (Hersteller):	
Profiltiefe, vorne rechts:	6 mm	Profiltiefe, hinten rechts:	4 mm
Profiltiefe, vorne links:	6 mm	Profiltiefe, hinten links:	4 mm
Profiltiefe, Reserverad:	- mm	Sommer-/Winterreifen:	-

Ausstattung:

Fz.-Länge: 5201 mm, Fz.-Breite: 1974 mm, Fz.-Höhe: 2550 mm, Leermasse: 1918 kg, zulässige Gesamtmasse: 3500 kg

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

- Motor:
 - Motor undicht – instandsetzen
 - Leckölleitungen porös, - erneuern
- Kraftübertragung:
 - Getriebe undicht - instandsetzen
- Fahrwerk einschl. Rahmen:
 - Rahmen hinten re und li korrosionsgeschw.
 - Rahmenlängsträger vorne li und re durchgerostet
 - Spurstangenkopf li und re außen ausgeschlagen
 - Bremse VA/HA Tragbild mangelhaft, verschlissen – erneuern
 - Bremsleitungen korrodiert, - teilweise erneuern
 - Bremsschläuche porös, erneuern
 - Handbremsseile korrosionsgeschw.
- Bremsen:
 - Zustand dem Fahrzeugalter und gebrauch entsprechend
 - Batterie defekt – erneuern
 - Nebelscheinwerfer vorne links ohne Funktion
 - Scheinwerfer vorne blind, erneuern
 - Klimaanlage und Standheizung defekt
- elektrische Anlage:
 - starke An- und Durchrostungen an Fahrzeugrahmen Radläufen, Schwellern, Unterfahrschutz, dem gesamten Unterboden so wie der Karosserie - inst..
 - Innenraumverkleidungen mehrfach beschädigt
 - Türgummi Fahrer und Beifahrer verschlissen
 - Lenkungsleitungen stark korrodiert
 - Dellen und Kratzer an allen Fahrzeugseiten
 - Seitentüre lässt sich nicht öffnen
 - Tankfangbänder korrosionsgeschw.
 - Unterfahrschutz korrosionsgeschwächt
- Aufbau:
 - Teillackierung nach Instandsetzung
 - Hohlraumkonservierung, Unterbodenschutz durchführen
 - Kundendienst fällig
- Anstrich:
- Sonstiges:

Ich empfehle die Aussonderung und die Veräußerung im derzeitigen Zustand. Dieses Gutachten wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Sonstiges:

- Das Fahrzeug ist nicht fahrbereit.
- Das Fahrzeug benötigt evtl. ein Gutachten gem. § 21 StVZO.
- Trotz aller Sorgfalt bei der Begutachtung des Kfz können aufgrund des Fahrzeugalters und der hohen technischen Beanspruchungen als Polizeifahrzeug weitere verborgene Mängel bzw. der kurzfristige Ausfall von Aggregaten nicht ausgeschlossen werden. Diverse Anbauteile können ggf fehlen.
- Aufgrund längerer Standzeiten kann die Fahrzeugbatterie bei Abholung entladen bzw. defekt sein.
- Die gesetzlich vorgeschriebenen Ausrüstungsgegenstände sind bei Abholung mitzuführen.
- Termine zur Fahrzeugbesichtigung/Abholung sind mit dem Ansprechpartner zu vereinbaren.
- Ohne Ausrüstungsgegenstände.
- Eine Besichtigung des Fahrzeugs vorab ist empfehlenswert.
- Das Fahrzeug muss zwingend verladen werden. Eine fahrt auf eigener Achse ist ausgeschlossen.

Unfallschaden:

Nein

Festgesetztes Mindestgebot:

750,00- € ohne MwSt. (in Worten siebenhundertfünfzig Euro)

Informationen zum Fahrzeug erteilt:

Ansprechpartner: **Sachgebiet Kraftfahr- und Verkehrswesen
0951-29609-1985**

Standort des Fahrzeuges

Dienststelle **Bundespolizeiaus- und -fortbildungszentrum Bamberg**
Straße **Zollnerstraße 190**
PLZ und Ort **96052 Bamberg**