



Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtfahrzeuge

Letztes amtl. Kennzeichen:	BP 33-603	Code zu 2. (2.1)	0603
Fahrzeughersteller (2):	Volkswagen-VW	Code zu D.2 (2.2.)	000000
Typ und Ausführung (D.2):	7DB, T4 Syncro		
Bez. der Fz.-Kl. + Aufbaus (5)	Personenkraftwagen geschlossen		
Fahrzeug-Ident-Nr.: (E)	WV2ZZZ70Z3H032998	nächste HU / AU:	fällig
Hubraum (P.1)	2461 ccm	Leistung (P.2)	85 kW
Motorart (P.3)	Benzin	Schadstoffklasse (14)	98/69/EG I;A
Gesamtfahrleistung:	110.238 km	Erstzulassung (B)	26.09.2002
Farbe des Fahrzeugs (R)	Weiss/grün	Sitzplätze (S.1)	7 einschl. Fahrer
Bereifung (Größe):	205/ 65R15C	Bereifung (Hersteller):	
Profiltiefe, vorne rechts:	X mm	Profiltiefe, hinten rechts:	X mm
Profiltiefe, vorne links:	X mm	Profiltiefe, hinten links:	X mm
Profiltiefe, Reserverad:	- mm	Sommer-/Winterreifen:	-

Ausstattung:

Fz.-Länge: 5013 mm, Fz.-Breite: 1840 mm, Fz.-Höhe: 1940 mm, Leermasse: 2145 kg, zulässige Gesamtmasse: 2800 kg

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

- Motor:
 - Motor undicht
 - Abgasanlage Befestigungsgummies spröde, fehlen teilw. Inkl. Halter
- Kraftübertragung:
 - Getriebe und Differential hinten undicht
 - Reifen alle verschlissen
- Fahrwerk einschl. Rahmen:
 - sichtbare Korrosion an Fahrwerksteilen und Rahmen
 - Traggelenke vorne li und re oben ausgeschlagen
 - Spurstangenkopf re ausgeschlagen, FZG vermessung notw.
- Bremsen:
 - Bremse VA/HA Tragbild mangelhaft - erneuern
 - Bremsschläuche porös - erneuern
 - Bremsleitungen korrodiert – erneuern
 - Handbremsseile inkl. Gestänge korrosionsgeschw.
- elektrische Anlage:
 - Batterie defekt – erneuern
- Aufbau:
 - Zusatzheizung, Klimaanlage inkl. Kondensator defekt
 - Windschutzscheibenrahmen korrodiert
 - sichtbare teilw. starke Korrosion an Fahrzeugrahmen, Radläufen, Schwel-
lern, Kotflügeln, Unterfahrschutz, dem gesamten Unterboden sowie der
Karosserie und Türen – inst.
 - Lenkungsleitungen korrosionsgeschw.
 - Halterung Reserverad und Traversen der Anhängerkupplung stark ver-
rostet - erneuern
 - Bremsscheibenschutz vorn durchgerostet
 - 2. Sitzbank fehlt
 - Türdichtungen Fahrer- und Beifahrertüre defekt
 - Dellen und Kratzer an allen Fahrzeugseiten
- Anstrich:
 - Teillackierung nach Instandsetzung
- Sonstiges:
 - Hohlraumkonservierung, Unterbodenschutz durchführen

Ich empfehle die Aussonderung und die Veräußerung im derzeitigen Zustand. Dieses Gutachten wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Sonstiges:

- Das Fahrzeug ist nicht fahrbereit.
- Das Fahrzeug benötigt evtl. ein Gutachten gem. § 21 StVZO.
- Aufgrund der vielen Defekte muss das Fahrzeug bei der Abholung zwingend verladen werden. Eine Heimfahrt auf eigener Achse ist ausgeschlossen.
- Trotz aller Sorgfalt bei der Begutachtung des Kfz können aufgrund des Fahrzeugalters und der hohen technischen Beanspruchungen als Polizeifahrzeug weitere verborgene Mängel bzw. der kurzfristige Ausfall von Aggregaten nicht ausgeschlossen werden. Diverse Anbauteile können ggf fehlen.
- Aufgrund längerer Standzeiten kann die Fahrzeugbatterie bei Abholung entladen bzw. defekt sein.
- Die gesetzlich vorgeschriebenen Ausrüstungsgegenstände sind bei Abholung mitzuführen.
- Termine zur Fahrzeugbesichtigung/Abholung sind mit dem Ansprechpartner zu vereinbaren.
- Ohne Ausrüstungsgegenstände.
- Eine Besichtigung des Fahrzeugs vorab ist empfehlenswert.

Unfallschaden:

Nein

Festgesetztes Mindestgebot:

2.250- € ohne MwSt. (in Worten zweitausendzweihundertfünfzig Euro)

Informationen zum Fahrzeug erteilt:

Ansprechpartner: **Sachgebiet Kraftfahr- und Verkehrswesen
0951-29609-1985**

Standort des Fahrzeuges

Dienststelle **Bundespolizeiaus- und -fortbildungszentrum Bamberg**
Straße **Zollnerstraße 190**
PLZ und Ort **96052 Bamberg**