

Auftrag vom 16.05.2024 durch Ruhrverband

Amtl. Kennzeichen	E-RV 2336	Motorart	Reihenmotor / Diesel
Hersteller	VW	Hubraum / Leistung	2.461 ccm / 100 KW
Typ	Crafter 2.5 TDI Pritsche/Doppelkabine	Abgasnorm	1999/96/ EG; C; EEV, GKL:G1
Fahrzeugart	LKW	Getriebeart / Gänge	Manuell / 6
Aufbau	Plane und Spriegel	Achsen / angetrieben	2 / 1
Farbe	Silber - Metallic	Laufleistung abgelesen	172.240 km
Türen / Sitzplätze	4 / 6	Laufleistung angegeben	keine Angabe
Fahrzeugidentnummer	WV1ZZZ2FZA7001570	Laufleistung geschätzt	172.240 km
HSN / TSN	0603 / AKL	Leergewicht / Nutzlast	2840 kg / 2160 kg
Baujahr / Erstzulassung	/ 02.07.2009	Zulässiges Gesamtgewicht	5000 kg
Letzte Zulassung	02.07.2009	Maße (L x B x H)	6140 x 2190 x 2750 (in mm)
Anzahl Vorbesitzer	1	Radstand	(in mm)
HU / SP / UVV	06/2024 / /	Reserverad / Profiltiefe	195/75 R 16C 107/105R/ 6 mm

Fahrbereifung				
Achse	Reifenart / Felge	Hersteller	Dimension	Profiltiefen in mm
1	Allwetterreifen / Stahlrad	Kumho	195/75 R 16C 107/105R AS	li 6,0 / re 6,0
2	Winterreifen / Stahlrad	Firestone	195/75 R 16C 107/105 M+S	Außen: li 7,0 / re 7,0 Innen: li 7,0 / re 7,0
RES	Fahrbereifung / -		195/75 R 16C 107/105R	6

Ausführungs- / Ausstattungsvarianten
Fahrerhaus mittel - Colorverglasung - Vorderachse: Parabelfedern - Haupttank links - statischer Fahrersitz - Radio - Standheizung

An- und Aufbauten
Airbag Fahrerseite - Anti-Blockier-System (ABS) - Antriebs-Schlupfregelung (ASR) - Antriebsart: Heckantrieb - Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) - Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA) - Fahrtenschreiber digital - Fensterheber elektrisch - Getriebe 6-Gang - Karosserie/Aufbau: Pritsche Doppelkabine - Motor 2,5 Ltr. - 100 kW TDI DPF - Radstand 3665 mm - Rußpartikelfilter - Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 - Servolenkung - Sitzbezug / Polsterung: Stoff - Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz verstellbar - Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 4er-Sitzbank (Doppelkabine) - Stabilisator vorn verstärkt - Unterfahrschutz hinten - Wegfahrsperr (elektronisch) - Zentralverriegelung mit Fernbedienung - Zul. Gesamtgewicht 5,00 t - 2. Batterie - Ablagen: DIN-Schacht vorn unter Dachhimmel - Ablagen: Schale/Fach flach, über Frontscheibe - Airbag Fahrer-/Beifahrerseite - Audiosystem RCD 2001 - Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar - Bordwerkzeug und Wagenheber - Geschwindigkeits-Begrenzeranlage - Lackierung: Metallic-Lackierung - Markierungsleuchten seitlich - Blinkleuchten seitlich - Reserverad in Fahrbereifung - Rundumkennleuchte - Rückwand mit Fenster - Innenspiegel abblendbar - Schlechtwege-Fahrwerk - Schmutzfänger hinten - Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar - Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar - Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar - Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen vorn - Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Fahrersitz - Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Beifahrersitz - Stabilisator hinten - Unterfahrschutz hinten und seitlich - Unterfahrschutz seitlich - Unterfahrschutz Triebwerk (Motor und Getriebe) - Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich) - Plane/Spriegel - Warnleuchte - Standheizung

Fahrzeugzustand	
Fahrzeug ist fahrbereit	Ja
Vorschaden vorhanden	Keine festgestellt

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug durchgeführt. Es bestanden nur eingeschränkte Möglichkeiten zur Überprüfung der Fahrzeugunterseite und der Fahrzeugtechnik. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Schadenerfassung

Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Stoßfänger vorne Verkleidung -unlackiert-, beschädigt, ersetzen (Bild 16, Bild 17, Bild 18)	627,26 €	62,73 €
Motorhaube, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 19, Bild 20)	556,27 €	159,94 €
Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Kotflügel vorne links, korrodiert, instand setzen - lackieren (Bild 21, Bild 22)	640,35 €	272,66 €
Tür vorne links, korrodiert, instand setzen (Bild 23, Bild 24)	1103,94 €	1103,94 €
Tür vorne links innen, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 36, Bild 37)	467,23 €	255,34 €
Schweller links, korrodiert, instand setzen (Bild 25, Bild 26, Bild 27)	1394,26 €	1394,26 €
Schweller links Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen (Bild 28, Bild 29)	84,27 €	8,43 €
Tür hinten links, korrodiert, instand setzen - lackieren (Bild 40, Bild 41, Bild 42)	621,12 €	270,73 €
B- Säule links, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 38, Bild 39)	396,96 €	144,01 €
Seite rechts (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Tür hinten rechts, korrodiert, instand setzen - lackieren (Bild 51, Bild 52, Bild 53)	621,12 €	270,73 €
Tür hinten rechts Leiste -unten-, verkratzt, ersetzen (Bild 54, Bild 55)	60,08 €	6,01 €
Tür vorne rechts, korrodiert, instand setzen - lackieren (Bild 59, Bild 60)	567,86 €	161,10 €
Schweller rechts, korrodiert, instand setzen - lackieren (Bild 56, Bild 57, Bild 58)	640,35 €	376,97 €
Spiegelgehäuse rechts Blinker, beschädigt, ersetzen (Bild 69, Bild 70)	84,95 €	8,50 €
Kotflügel vorne rechts, korrodiert, instand setzen - lackieren (Bild 61, Bild 62)	640,39 €	272,66 €
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Stoßfänger hinten Blende -lackiert-, beschädigt, ersetzen (Bild 43, Bild 44)	91,48 €	9,15 €
Interieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Armlehne vorne rechts, beschädigt, ersetzen (Bild 67, Bild 68)	226,18 €	22,62 €
Sitz vorne links Bezug Sitzkissen -Stoff-, beschädigt, ersetzen (Bild 30, Bild 31)	263,54 €	26,35 €
Sitz vorne links Polster Sitzkissen, beschädigt, ersetzen (Bild 32, Bild 33)	222,22 €	22,22 €
Sitz vorne rechts Bezug Sitzkissen -Stoff-, beschädigt, ersetzen (Bild 65, Bild 66)	739,04 €	73,90 €
Sitzbank hinten Bezug Sitzkissen -Stoff-, beschädigt, ersetzen (Bild 63, Bild 64)	623,29 €	62,33 €
Multimedia, Navigation (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Radio Bedienelement, funktionsuntüchtig, prüfen (Bild 34, Bild 35)	34,77 €	34,77 €
Technik (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Motor, untypische Geräusche, prüfen (Bild 15)	115,90 €	115,90 €
Ohne Zuordnung (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Pritsche komplett, korrodiert, instand setzen (Bild 45, Bild 46, Bild 47)	941,28 €	941,28 €
Plane rechts, beschädigt, instand setzen (Bild 48, Bild 49, Bild 50)	241,80 €	241,80 €

Lackiervorbereitung

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 323,32 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Untersuchungsergebnis (Angaben ohne Mehrwertsteuer)

Reparaturkosten gesamt	12.005,91 €
-------------------------------	--------------------

Beauftragung	
Auftrag vom	16.05.2024
Auftraggeber	Ruhrverband
Besichtigungsort	59846 Sundern-Langscheid
Besichtigungsdatum	22.05.2024

Zawistowski, Roman

Der Sachverständige