

Flussmeisterstelle Salzach
Am Pulverturm 1
84489 Burghausen

Zustandsbericht / Minderwertgutachten



Kennzeichen



TS WW147




FIN



WV2ZZZ2KZHX142530

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt.	-24.321,00 EUR
	ohne MwSt.	-20.437,80 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten	mit MwSt.	-23.021,00 EUR
	ohne MwSt.	-19.345,37 EUR

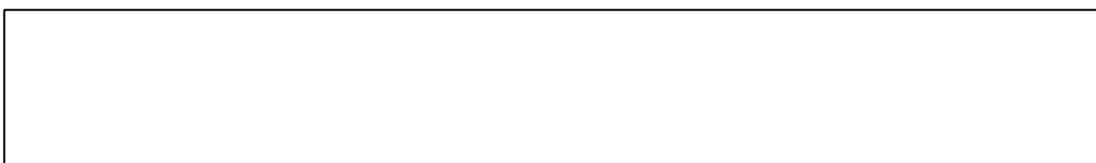

Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 140 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	08.05.2017	Letzte Zulassung	08.05.2017
Fahrzeugart	Transporter	Hersteller	VW
Typ / Verkaufsbez.	Caddy 2.0 TDI (5-Si.) 4MOTION	Aufbauart	Kombi
Türen	4	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WV2ZZZ2KZX142530	HSN / TSN	0603 / BSX
Schlüssel-Nr.	20525403	Km-Stand abgelesen	155068
Nächste HU §29 StVZO	08 / 2024	Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Leistung (kW)	90	Hubraum (ccm)	1968
Schadstoffklasse:	EURO6;W;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Allrad
Felgen	Stahl ohne Radzierblende	Farbe (Hersteller)	Candy White / Uni

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 55 R 16 94 V	Continental / EcoContact 6	S / O	5 mm
rechts	205 / 55 R 16 94 V	Continental / EcoContact 6	S / O	5 mm
2 links	205 / 55 R 16 94 V	Continental / EcoContact 6	S / O	5 mm
rechts	205 / 55 R 16 94 V	Continental / EcoContact 6	S / O	5 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Airbag: Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag: Seitenairbags vorn, mit Kopfairbags, für Fahrer und Beifahrer, Außenspiegel, manuell verstellbar (2), Berganfahr-Assistent, Bodenbeläge, Teppichbodenbelag im Fahrerhaus, Bremsleuchte, dritte, Dachreling-/Dachträger-Vorbereitung, Drehzahlmesser, Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte, ESP Elektronisches Stabilitätsprogramm mit Bremsassistent, Fenster: Seitenfenster (fest) in Wärmeschutzverglasung im Lade-/Fahrgastraum, vorne links, Fenster: Seitenfenster fest im Fahrgastraum vorn rechts, Geschwindigkeitsregelanlage inklusive Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: 6-Gang-Getriebe, Heckklappe mit Fensterausschnitt, Kopfstützen (5), Lackierung: Uni-Lackierung, Lenksäule in Höhe und Neigung verstellbar, Müdigkeitserkennung und Multifunktionsanzeige "Plus", Partikelfilter: Rußpartikelfilter für Diesel, Polster: Stoff, Radabdeckung mitte, Räder/ Reifen: Reifenkontrollanzeige, Schiebetür, rechts im Fahrgast-/Laderaum, Schriftzüge am Heck, Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic), Sicherheitsgurt-Kontrolle, Sitze 2.Reihe: 3er-Sitzbank getrennt klappbar, wickelbar und herausnehmbar, Sonnenblende rechts ohne Make-up-Spiegel und inkl. Airbag-Label, Start-Stopp-System, Staub und Pollenfilter, Tagfahrlicht, Verzurrösen (4 Stück im Fahrgastraum), Wegfahrsperre elektronisch, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und Innenbetätigung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
1D1	Anhängevorrichtung, starr
ZU7	Bodenbeläge, Gummibodenbelag für Fahrerhaus und Fahrgast-/Laderaum
ZK4	Klimaanlage inklusive Handschuhfach mit abschließbarer Klappe
ZE8	Paket: Elektrikpaket I


Standheizung
 Alpine Radio/Navi
 Windabweiser Seitenscheiben vorne

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
 letzte Wartung: am 12.09.2023 bei Kilometerstand 137.032

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

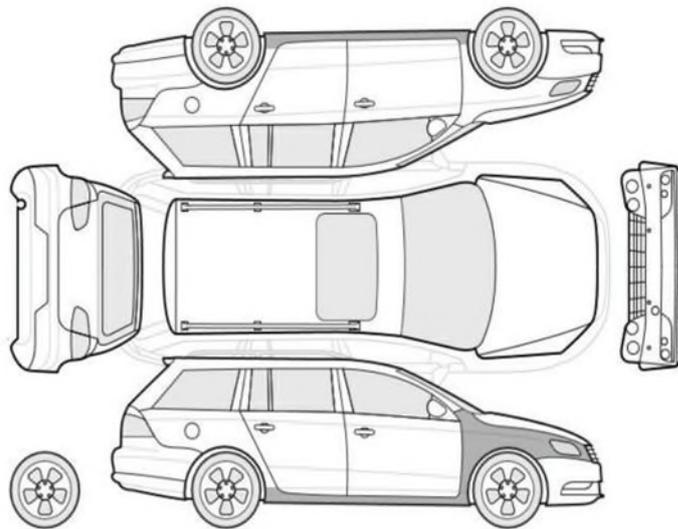

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost Anrechnung		Minderwert in EUR	
	brutto		brutto	netto
1. Motorschaden, Zahnriemen gerissen, erneuern	13.000	voll	-13.000	-10.924,37
2. Hagelschaden, instandsetzen	1.500	voll	-1.500	-1.260,50
3. Türen rechts eingedrückt, erneuern	4.500	voll	-4.500	-3.781,51
4. Bremsscheiben hinten korrodiert, erneuern (Bild 16)	500	anteilig	-242	-203,36
5. Heckklappe eingedrückt, erneuern (Bild 6)	2.500	voll	-2.500	-2.100,84
6. Firmenbeschriftung entfernen, reinigen	100	voll	-100	-84,03
7. Hitzeschutzbleche/Querstrebe am Unterboden eingedrückt, instandsetzen	100	anteilig	-48	-40,34
8. Stoßfänger hinten angeschrammt, erneuern (Bild 6)	400	anteilig	-194	-163,03
9. Seitenschweller links, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau	337	anteilig	-163	-136,97

10. Seitenschweller rechts, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau	424	anteilig	-206	-173,11
11. Kotflügel vorne rechts, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau	760	anteilig	-368	-309,24
12. Lackvorbereitung	200	voll	-200	-168,07
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	24.321		-23.021	-19.345,37

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Stoßfänger vorne angeschrammt, (Bild 19)
Sitz vorne links fleckig, Türverkleidungen angeschrammt

Hinweise

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Motorschaden (Zahnriemen abgerissen)



Bild 6 : Heckklappe eingedrückt
Stoßfänger hinten angeschrammt



Bild 7 : beide Türen rechts eingedrückt



Bild 8 : Tür rechts hinten eingedrückt



Bild 9 : Schweller rechts eingedrückt



Bild 10 : Schweller rechts eingedrückt



Bild 11 : Schweller links eingedrückt



Bild 12 : Schweller links eingedrückt



Bild 13 : Hagelschaden (Delle exemplarisch am Dach)



Bild 14 : Hagelschaden (Delle exemplarisch Motorhaube)



Bild 15 : Kotflügel rechts eingedrückt



Bild 16 : Bremsscheiben hinten korrodiert



Bild 17 : Hitzeschutzbleche und Querstrebe am Boden eingedrückt



Bild 18 : Regaleinbauten

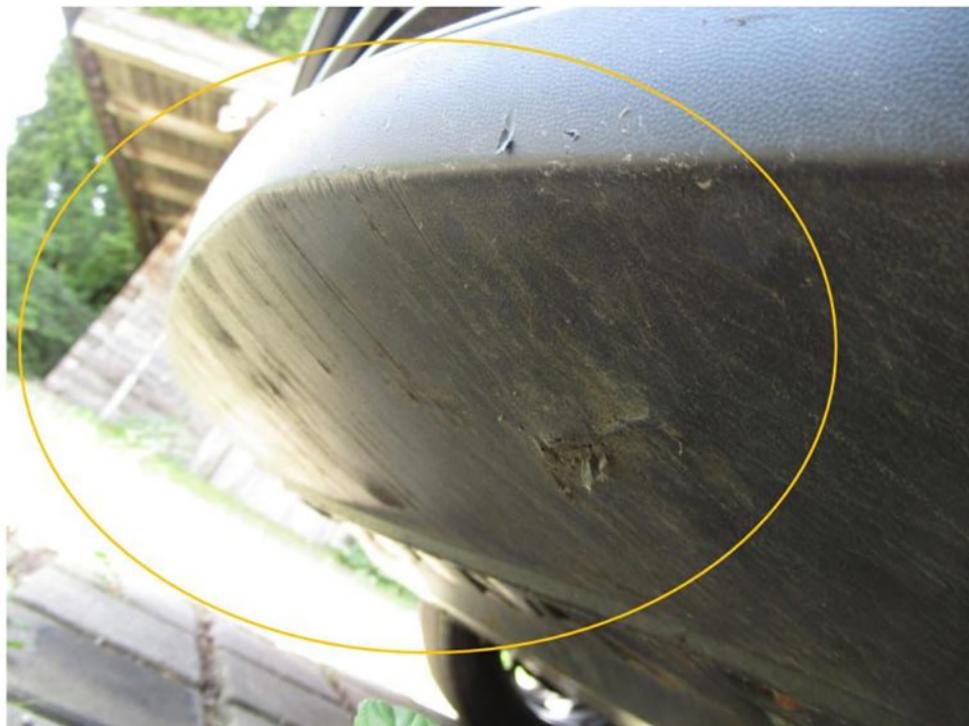


Bild 19 : Stoßfänger vorne angeschrammt



Bild 20 : Türverkleidung angeschrammt (exemplarisch)