

Ergebnis:
erhebliche Mängel

Feuerwehr Fz

D **ESW 369**

(6) Festgestellte Mängel:

- 1.2.1b (EM)
Betriebsbremse 2. Achse ungleichmäßig
(Grenzwert 25% überschritten)
- 1.4.1 (EM)
Feststellbremse ungleichmäßig (Grenzwert
überschritten)
- 4.11a (GM)
Elektrische Leitung hinten links nicht
scheuerfrei verlegt
- 6.2.10a (EM)
Kotflügel vorn links durchgerostet
- D8.4.1b (GM)
Umweltbelastung: Differential hinten ölfeucht
- DF4.11 (EM)
Elektrische Leitung / Ladestecker Landstrom
Befestigung mangelhaft
- DF6.1.2 (EM)
Schalldämpfer mitte links (Frontpumpe) stark
undicht / durchgerostet
- DF6.2.1 (EM)
Radhaus / Einstieg vorn links durchgerostet
- DF6.2.1 (EM)
Radhaus / Einstieg vorn rechts durchgerostet

(Berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug)

179,81 EUR

AU mit