

## Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtfahrzeuge

Verkaufsbezeichnung	Mercedes-Benz Vito 116 CDI 4x4		
Letztes amtl. Kennzeichen	BWL 4 4714	Lackierung	silber
Fahrzeugart	M1	Türen	
Fabrikat / Hersteller	Mercedes-Benz/Daimler	Sitzplätze	8
Typ	639/2	Klimaanlage	ja
Schlüsselnummer	1313 / BQC	Bereifung	205/65 R 16 C <b>M+S</b>
FIN	WDF63970313650870	Profiltiefe vl/vr mm	5 / 5
Kraftstoffart	Diesel	Profiltiefe hl/hr mm	5 / 5
Leistung / Hubraum	120 kW / 2143 ccm	Anzahl Schlüssel	2
Getriebeart	Automatik	Betriebsanleitung	ja
Emissionsschl. (14.1)	35B0	Serviceheft	lückenhaft
Emissionsklasse (14)	EURO5;B;C;M1SOZE ....	Letzte Wartung	06/23 bei ca. 163 tkm
Erstzulassung	27.07.2011		
Halter	1	HU	ohne/fällig
Gesamtfahrleistung (km)	166662	Unfallfrei	nein

### **Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren / Technische Mängel / Sonstiges:**

Altersbedingter und laufeleistungsbedingter starker Verschleiß, sowie Abnutzungen durch Gebrauch als Einsatzfahrzeug.

**#Karosserie:** Kratzer/Dellen/Lackschäden/ Korrosion/Klebereste/Verschmutzung; Motorhaube+Kühlergrill+Dach versch. Öffnungen/Bohrungen von Zusatzausstattung; Schiebetür schwergängig; Stoßfänger vorne + hinten beschädigt;

Heckleuchte links oben ausgebrochen; Unterbodenkomponenten stellenw. Korrosion.

**#Motor/Getriebe:** Kühlwasserverlust (Ursache nicht bek. / Kontrollleuchte in Betrieb);

leichter Ölverlust; Turbo ölfeucht; Flexrohr schadhaft; Getriebe ölfeucht;

Hardyscheibe porös/Rissbildung; HA-Getriebe Aufhängung Lager schadhaft;

Antrieb HL u. HR jeweils Manschette innen porös; Batterie defekt.

**#Bremsanlage:** B-Scheiben Korrosion; B-Leitungen stellenweise Korrosion;

VA Ankerbleche schadhaft.

**#Lenkung:** Fehlfunktion, Impulse zeitverzögert bzw. unplausibel.

**#Fahrwerk:** Koppelstange VR schadhaft; Spurstange VR Manschette verdreht;

HA-Lager außen schadhaft.

**#Innenraum:** div. Bohrungen/Öffnungen/Beschädigungen/Gebrauchsspuren/Kratzer;

F- und BF-Sitz beschädigt, defekt, Fehlteile, Gurtaufrollung mangelhaft,

Fahrgurtschloss defekt; Sitzkonsolen Korrosion; Batteriehalter jew. lose;

Sicherungen/Sicherungsträger lose; Lenkrad starker Verschleiß; Zurrösen Fehlteile;

Sitzschienen Korrosion; zwei Kopfstützen der letzten Sitzreihe fehlen.

**#Sonstiges:** Klimaanlage undicht; Zusatzheizung nicht geprüft; Beleuchtungsmängel;

1 Satz SR (2x ca. 8mm / 2x ca. 5mm) beiliegend.

Aufgrund längerer Standzeit des Fzg ist mit entspr. Standschäden zu rechnen.

Das Fzg ist bedingt fahrbereit, aufgrund der Mängel jedoch **nicht verkehrssicher und muss daher zum Transport verladen werden.**

**Festgesetztes Mindestgebot: 1500 EURO**

Standort:	PTLS POL / Regionaler Technikstandort Hechingen 72379 Hechingen, Bisinger Straße 35		
Ansprechpartner	Herr Schlaich / Herr Klaiber		
Telefon	07471 / 618 -106		
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache			