



PROTOKOLLNUMMER: 37172407



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 25.11.2024

# Gutachten

Betreff	Zustandsbericht
Auftrag durch	Hauptzollamt Bielefeld Am Hoppenhof 30 33104 Paderborn
Besichtigungsdatum / Ort	15.11.2024 / - - 59329 Wandersloh
Auftrags-Nummer / Referenz	MW2179527
Amtliches Kennzeichen	-
Fahrzeug-Identnummer	ZFA27000064309804

## ZUSAMMENFASSUNG

### Kosten- und Wertzusammenfassung (geschätzt)

	ohne Mwst.	19% MwSt.	mit MwSt.
basierend auf Reparaturkosten	16.040,09 €	3.047,62 €	19.087,71 €
Wertminderung aus Unfallschaden (in den Minderwerten nicht enthalten) steuerneutral			550,00 €
<hr/>			
Einkaufswert	1.428,57 €	271,43 €	1.700,00 €



# Gutachten

Betreff	Zustandsbericht
Auftrag durch	Hauptzollamt Bielefeld Am Hoppenhof 30 33104 Paderborn
Besichtigungsdatum / Ort	15.11.2024 / - - 59329 Wandersloh
Besichtigung durch	Manuel Schleimer
Auftrags-Nummer / Referenz	MW2179527
Amtliches Kennzeichen	-
Fahrzeugart	Transporter
Hersteller	Fiat
Modell / Verkaufsbezeichnung	Scudo
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	4136 000 000
Fahrzeug-Identnummer	ZFA27000064309804
Erstzulassung / Letzte Zulassung	28.06.2012 / 04.02.2022
Nächste HU	10/2024
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor.
Laufleistung	265.076 km / abgelesen
Farbe / Farbcode	Weiß Uni
Antriebsart	Frontantrieb
Kraftstoffart	Diesel
Hubraum / Leistung	1.997 ccm/ 94 kW
Zylinder / Schadstoffklasse	4
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	4 / 4
Getriebe	Manuell



PROTOKOLLNUMMER: 37172407



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 25.11.2024

Anzahl Gänge	6
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz-Blau
Anzahl Schlüssel	1 von 2 Schlüsseln vorhanden
Wartungsheft / Wartungsnachweis	nicht vorhanden
Restlauf bis Service	-3 Monat(e)
Probefahrt	Kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände
Fahrbereitschaft	fahrbereit
Vorschaden	Feststellbar
Nachlackierung	Keine Feststellbar

## Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 215/60 R16 103T	Vredestein	Ganzjahresreifen auf Stahl mit Radzierblende	7 / 5
#2 215/60 R16 103T	Vredestein	Ganzjahresreifen auf Stahl mit Radzierblende	9 / 9

Zulässigkeit Räder Alle Achsen zulässig.

Verkehrssicherheit Räder Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

## Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten
1	Sonstiges	Sonstiges (Dachträger Zubehörteil verbaut) - kein Abzug	0,00 €
2	Fahrzeugdach	Antennenstab - beschädigt - erneuern	40,00 €
3	Karosserie	Karosserie (Grünbelag und Verschmutzungen) - verschmutzt - reinigen	50,00 €
4	Tür vorn links	Fangband / Feststeller (Knackt) - Geräusch - erneuern	75,00 €
5	Karosserie	Trennwand (Blende) - fehlt - erneuern	90,00 €
6	Scheibenreinigung	Scheibenreinigung (Mehrkosten möglich!) - ohne Funktion - Diagnose durchführen	100,00 €
7	elektronische Systeme	elektronische Systeme (Türkontaktschalter defekt. Mehrkosten möglich!) - elektrischer Fehler - Diagnose durchführen	100,00 €
8	Sonstiges	Hauptuntersuchung (Okt 2024) - fällig - durchführen	150,00 €



Auto Plus

PROTOKOLLNUMMER: 37172407



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 25.11.2024

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten
9	Verkleidungen/ Abdeckungen	Dachhimmel - verkratzt / verschürft - Wertminderung	150,00 €
10	Karosserie	Dichtung Schiebetür rechts - beschädigt - erneuern	160,00 €
11	Karosserie	Türdichtung vorn links - gebrochen / gerissen - erneuern	170,00 €
12	Interieur	Innenraum - verschmutzt - reinigen	200,00 €
13	Motor	Schlauch Turbolader (Werkstattprüfung erforderlich, Mehrkosten möglich!) - undicht - erneuern	250,00 €
14	Lenkanlage	Lenkrad - verkratzt / verschürft - erneuern	490,00 €
15	Tür vorn links	Tür - Kratzer - lackieren	650,00 €
16	Instrumententafel	Handschuhfachdeckel - beschädigt - erneuern	650,00 €
17	Sonstiges	Inspektion/Wartung (Seit 3 Monaten) - fällig - durchführen	650,00 €
18	Multimediasystem	Radio (Original Radio wurde durch Zubehörteil ersetzt) - abweichend Auslieferungszustand - erneuern	670,00 €
19	Sitz vorn	Sitzbezug links - beschädigt - erneuern	910,00 €
20	Heckklappe/-tür	Hecktür rechts (+ links verkratzt , Dellen - Instands. & lackieren u.) - Korrosion - instandsetzen/lackieren (S2)	940,00 €
21	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn (Kunststoffverkleidung verformt u.) - gebrochen / gerissen - erneuern	1.100,00 €
22	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten (Kunststoffverkleidung verformt u.) - beschädigt - erneuern	1.200,00 €
23	Fahrzeugdach	Dach (Dach durchgedrückt aber dicht) - verformt - Wertminderung	1.200,00 €
Summe (netto):			9.995,00 €

## Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten
1	Schweller links	Einstieg - verkratzt / verschürft - kein Abzug	0,00 €
2	Außenspiegel links	Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - kein Abzug	0,00 €
3	Motor	Motor (Ölfeucht) - kein Abzug	0,00 €
4	Karosserie	Karosserie - Delle(n) - kein Abzug	0,00 €



Auto Plus

PROTOKOLLNUMMER: 37172407



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 25.11.2024

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten
5	Bremsanlage	Bremsscheiben hinten (Rostansatz, Kostenerweiterung möglich) - Korrosion - kein Abzug	0,00 €
6	Verkleidungen/ Abdeckungen	Kofferraumverkleidung - verkratzt / verschürft - kein Abzug	0,00 €
Summe (netto):			0,00 €

### Fehlteile

Nr.	Fehlteil	Rep.Kosten
1	Unterlagen - Serviceheft	50,00 €
2	Interieur - Zigarettenanzünder	60,00 €
3	Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel (Nur 1 Fahrzeugschlüssel vorhanden)	400,00 €
Summe (netto):		510,00 €

### Unfallschäden

Nr.	Schadenort	Rep.Kosten
1	Seite rechts	5.535,09 €
Summe (netto):		5.535,09 €

### Wertminderung aus Unfallschäden

Nr.	Schadenort	Wertminderung
1	Seite rechts	550,00 €
Summe (netto):		550,00 €



## Wertermittlung:

Die Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges hat unter Berücksichtigung der Sonderausstattung, der wertbeeinflussenden Faktoren und der derzeitigen Marktgängigkeit und Marktlage zu folgendem Ergebnis geführt:

Einkaufswert ohne MwSt.	1.428,57 €
Einkaufswert inkl. MwSt.	1.700,00 € , enthält 19% MwSt. = 271,43 €
Stichtag der Wertermittlung	21.11.2024

## Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Bei der Wertermittlung wurden sachverständigenseits die wesentlichen Einflußgrößen wie Neupreis, Alter, Betriebsleistung, Typen- und Konstruktionsänderung, Bereifung, Sonderausstattung und Zubehör, Marktgängigkeit und Marktlage, Erhaltungszustand, Einsatzart, Besitzverhältnisse, werterhöhende Instandsetzungsaufwendungen, Altschäden, notwendige Instandsetzungen und Aufwendungen sowie eventuelle Minderwerte berücksichtigt.

## Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

## Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

## Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt



PROTOKOLLNUMMER: 37172407



Auto Plus

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 25.11.2024

- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

#### Vorschäden:

- Am Fahrzeug wurden unreparierte Vorschäden festgestellt. Die notwendigen Aufwendungen für die Instandsetzung sind im Gutachten aufgeführt bzw. werden ggf. in einer separat beiliegenden Reparaturkalkulation detailliert dargestellt.

#### Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.  
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfangs der Reparaturерweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Unterschrift Sachverständiger (Tim Rammelmann)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 11 Übersichtsfotos, 41 Beschädigungsfotos, 23 Unfallfotos

PROTOKOLLNUMMER: 37172407



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 25.11.2024

## Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Kombiinstrument



Abbildung 6: FIN

PROTOKOLLNUMMER: 37172407

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Auto Plus

Datum: 25.11.2024



Abbildung 7: Laderaum



Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Dokumente

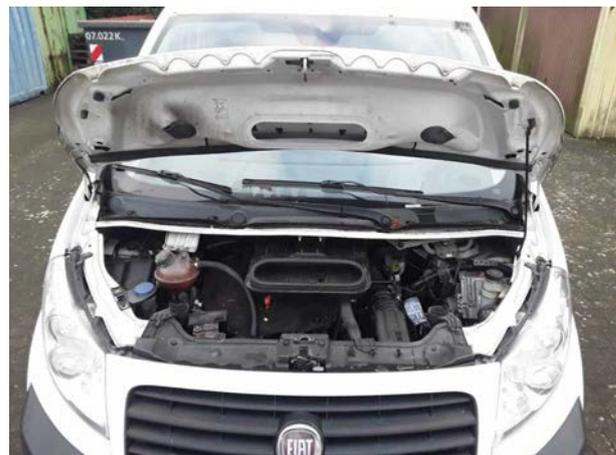


Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 37172407

Bei Ruckfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Auto Plus

Datum: 25.11.2024

## Beschadigungsfotos



Beschadigung 2: Fahrzeugdach: Antennenstab - beschadigt - erneuern




Beschadigung 3: Karosserie: Karosserie (Grunbelag und Verschmutzungen) - verschmutzt - reinigen



Beschadigung 3: Karosserie: Karosserie (Grunbelag und Verschmutzungen) - verschmutzt - reinigen



Beschadigung 4: Tur vorn links: Fangband / Feststeller (Knack) - Gerusch - erneuern

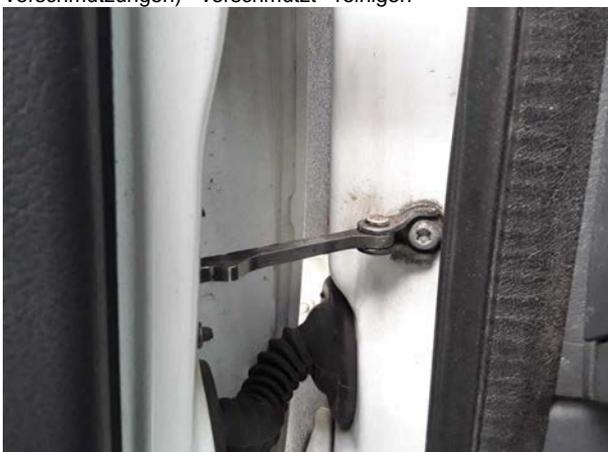

Beschadigung 4: Tur vorn links: Fangband / Feststeller (Knack) - Gerusch - erneuern



Beschadigung 5: Karosserie: Trennwand (Blende) - fehlt - erneuern



PROTOKOLLNUMMER: 37172407



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 25.11.2024



Beschädigung 5: Karosserie: Trennwand (Blende) - fehlt - erneuern



Beschädigung 7: elektronische Systeme: elektronische Systeme (Türkontaktschalter defekt. Mehrkosten möglich!) -



Beschädigung 9: Verkleidungen/Abdeckungen: Dachhimmel - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 9: Verkleidungen/Abdeckungen: Dachhimmel - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 10: Karosserie: Dichtung Schiebetür rechts - beschädigt - erneuern




Beschädigung 11: Karosserie: Türdichtung vorn links - gebrochen / gerissen - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 37172407



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 25.11.2024

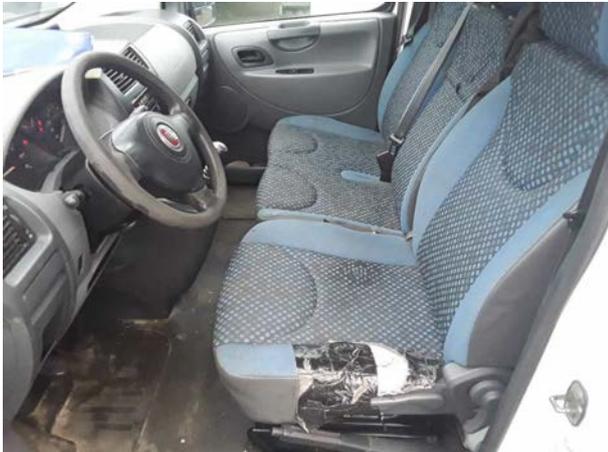

Beschädigung 12: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen



Beschädigung 12: Interieur: Innenraum - verschmutzt -  
reinigen



Beschädigung 13: Motor: Schlauch Turbolader (Werkstattprüfung  
erforderlich, Mehrkosten möglich!) - undicht - erneuern



Beschädigung 13: Motor: Schlauch Turbolader  
(Werkstattprüfung erforderlich, Mehrkosten möglich!) - undicht...



Beschädigung 14: Lenkanlage: Lenkrad - verkratzt / verschürt -  
erneuern



Beschädigung 14: Lenkanlage: Lenkrad - verkratzt / versch...  
- erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 37172407



Auto Plus

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 25.11.2024



Beschädigung 15: Tür vorn links: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung 15: Tür vorn links: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung 16: Instrumententafel: Handschuhfachdeckel - beschädigt - erneuern



Beschädigung 17: Sonstiges: Inspektion/Wartung (Seit 3 Monaten) - fällig - durchführen



Beschädigung 18: Multimediasystem: Radio (Original Radio wurde durch Zubehörteil ersetzt) - abweichend



Beschädigung 19: Sitz vorn: Sitzbezug links - beschädigt - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 37172407



Auto Plus

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 25.11.2024




Beschädigung 20: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts (+ links verkratzt , Dellen - Instands. & lackieren u.) - Korrosion -



Beschädigung 20: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts (+ links verkratzt , Dellen - Instands. & lackieren u.) - Korrosion -



Beschädigung 20: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts (+ links verkratzt , Dellen - Instands. & lackieren u.) - Korrosion -

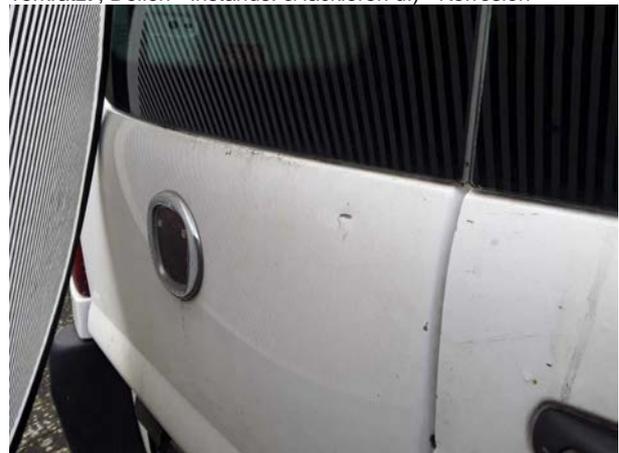

Beschädigung 20: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts (+ links verkratzt , Dellen - Instands. & lackieren u.) - Korrosion -



Beschädigung 21: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (Kunststoffverkleidung verformt u.) - gebrochen / gerissen -



Beschädigung 22: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Kunststoffverkleidung verformt u.) - beschädigt - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 37172407



Auto Plus

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 25.11.2024



Beschädigung 22: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Kunststoffverkleidung verformt u.) - beschädigt - erneuern



Beschädigung 22: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Kunststoffverkleidung verformt u.) - beschädigt - erneuern



Beschädigung 22: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Kunststoffverkleidung verformt u.) - beschädigt - erneuern



Beschädigung 22: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Kunststoffverkleidung verformt u.) - beschädigt - erneuern



Beschädigung 22: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Kunststoffverkleidung verformt u.) - beschädigt - erneuern



Beschädigung 22: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Kunststoffverkleidung verformt u.) - beschädigt - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 37172407



Auto Plus

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 25.11.2024



Beschädigung 23: Fahrzeugdach: Dach (Dach durchgedrückt aber dicht) - verformt - Wertminderung



Beschädigung 23: Fahrzeugdach: Dach (Dach durchgedrückt aber dicht) - verformt - Wertminderung



Beschädigung 23: Fahrzeugdach: Dach (Dach durchgedrückt aber dicht) - verformt - Wertminderung



Gebrauchsspur 1: Schweller links: Einstieg - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Fehlteil #2: Interieur: Zigarettenanzünder - fehlt - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 37172407

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Auto Plus

Datum: 25.11.2024

## Unfallfotos



Unfall 1: Seite rechts



Unfall 1: Seite rechts



Unfall 1: Seite rechts



Unfall 1: Seite rechts



Unfall 1: Seite rechts



Unfall 1: Seite rechts



PROTOKOLLNUMMER: 37172407



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 25.11.2024



Unfall 1: Seite rechts



Unfall 1: Seite rechts



Unfall 1: Seite rechts



Unfall 1: Seite rechts



Unfall 1: Seite rechts



Unfall 1: Seite rechts



PROTOKOLLNUMMER: 37172407



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 25.11.2024



Unfall 1: Seite rechts



Unfall 1: Seite rechts



Unfall 1: Seite rechts



Unfall 1: Seite rechts



Unfall 1: Seite rechts



Unfall 1: Seite rechts



PROTOKOLLNUMMER: 37172407



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben


Datum: 25.11.2024



Unfall 1: Seite rechts




Unfall 1: Seite rechts

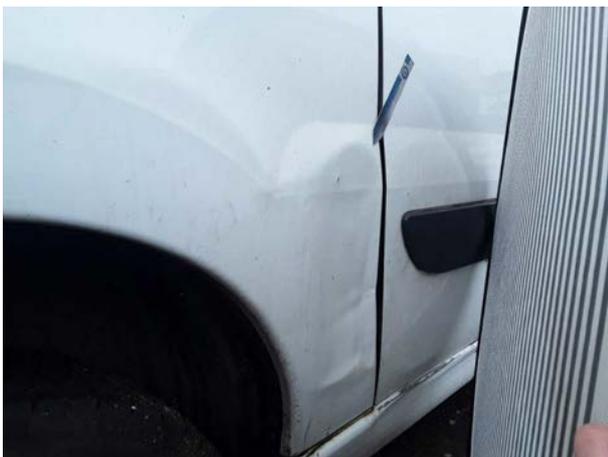

Unfall 1: Seite rechts



Unfall 1: Seite rechts

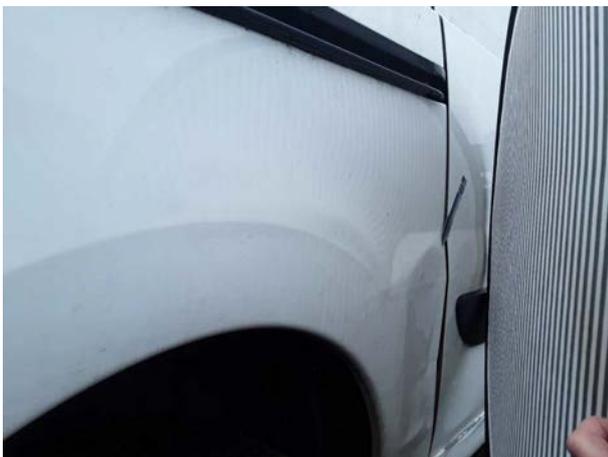

Unfall 1: Seite rechts