



Datum : 30.01.2024

Bewertung Nr. : 01/30.01.2024

Beschreibung zur Wertermittlung von einem PKW Abarth 500 Fahrgestellnummer ZFA3120000J545297.

Fahrzeugbeschreibung.:

Hersteller.: Abarth
Modell.: 500 (150)(2008->) 595 Custom
Karosserie.: Limousine 3-türig
Motor.: Motor 1,4 Ltr. - 103 kW 16V Turbo K
Getriebe.: 5-Gang
Außenfarbe.: COLORE ESTERNO (Pista Grau)
Km.: 95.007
HU TÜV.: fällig
Bereifung.: 195/45 R 16 vorne 4,0 mm hinten 5,0 mm
Baujahr.: 02/2016
Vorbesitzer: 2

Ausstattung.:

Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Anzeiginstrumente Sportdesign, Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außentemperaturanzeige, Beifahrerairbag abschaltbar, Bordcomputer, Elektrische Servolenkung Dual-Drive, Elektron. Differentialsperre, Elektron. Stabilitätsprogramm (ESP), Elektron. Traktionskontrolle, Fahrassistenz-System: Bremsassistent, Fensterheber elektrisch vorn, Getriebe 5-Gang, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 3-türig, Klimaanlage, Knieairbag Fahrerseite, Kopf-Airbag-System vorn und hinten, Kopfstützen hinten, Ladedruckanzeige, Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, LM-Felgen, Motor 1,4 Ltr. - 103 kW 16V Turbo KAT, Multifunktionsanzeige mit Farbdisplay, Nebelscheinwerfer, Pedale Aluminium, Positions-Memory für Beifahrersitz, Raucher-Paket, Reifen-Reparaturkit,

Reifendruck-Kontrollsystem, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, Seitenairbag vorn, Sport-Auspuffanlage, Sport-Fahrwerk tiefergelegt, Sport-Paket, Sport-Pedalerie, Start/Stop-Anlage, Stoßfänger Wagenfarbe, Tagfahrlicht, Tankdeckel abschließbar, Türgriffe außen verchromt, Uni-Lackierung (Sonderfarbe), USB-Schnittstelle, Verglasung getönt, Wärmeschutzverglasung, Wegfahrsperre (elektronisch), Zentralverriegelung mit Fernbedien

Sonderausstattung.:

Rücksitz geteilt / klappbar (126 €), Sitz vorn links höhenverstellbar (84 €)

Besichtigungsbedingungen.:

Die Besichtigung erfolgte im Freien, bei Tageslicht und ohne Verwendung einer Hebebühne. Das Fahrzeug war trocken, aber anhand der Standzeit im Freien etwas eingestaubt. Der Motor sprang an, ist ruhig gelaufen und lief in einem zufriedenstellenden Zustand, eine Probefahrt konnte anhand der Örtlichkeiten nicht durchgeführt werden.

Fahrzeugdaten / Herkunft der Daten.:

Die Fahrzeugdaten wurden an einer Kopie eines Datenblattes zur Zulassungsbescheinigung Teil 1 entnommen und am Fahrzeug überprüft.

Prüfung der Identität.:

Die Fahrgestellnummer wurde am Fahrzeug entnommen und mit den vorliegenden Daten und Unterlagen verglichen.

Allgemeiner Zustand.:

Der Allgemeinzustand des Fahrzeugs entspricht dem Alter sowie der Laufleistung und ist als normal zu beurteilen.

Äußerlich ist das Fahrzeug leicht verstaubt, der Innenraum ist gereinigt.

Am Fahrzeug sind mehrere kleine Steinschläge, Kratzer und Beulen ersichtlich.

Der Inspektionsservice war nicht ermittelbar.

Verkehrssicherheit.:

Ohne ausführliche Probefahrt kann keine Sicherheit vom Sachverständigen gewährleistet werden.

Reparierte Vorschäden.:

Zum Zeitpunkt der Besichtigung waren keine Hinweise durch den Fahrzeughalter oder den Auftraggeber bekannt.

Bei der Vermessung der Lackschichtstärke wurde festgestellt, dass an keiner Stelle Rep.-Lack aufgetragen wurde.

Zustandsbeschreibung.:

Der Innenraum vom Fahrzeug ist gereinigt, die Außenseite leicht verstaubt.

Die Stoßstange vorne hat Steinschläge und die Spaltmaße zum Kotflügel links und rechts sind unterschiedlich.



Bei der hinteren Stoßstange sind links und rechts kleine Beulen und Kratzer ersichtlich, die Spaltmaße zu den Seitenteilen sind unterschiedlich.
Bei der Frontscheibe sind Steinschläge erkennbar, bei der Beifahrertür ist der Scheibengummi schadhaft.
An der Haube und verschiedene Blechteile sind kleine Beulen, Steinschläge und Kratzer erkennbar.
Das Spiegelgehäuse links ist zerkratzt.
Das Reifenprofil von Vorderachse zu Hinterachse ist unterschiedlich.
Die Alufelgen sind teilweise außen am Rand angekratzt und verschmutzt.
An den Bremscheiben ist starker Rost erkennbar.
Unterhalb der Heckklappe fehlt die Ablage, zum Kofferraum.
Bei der Besichtigung war nur 1 Fahrzeugschlüssel vorhanden.
Der Motor sprang beim Startversuch an und war laftruhig.

Wertermittlung.:


Der Händlerverkaufspreis beträgt ca.12500,00€ laut durchschnittlicher Marktanalyse.

Die Bewertung wurde unparteiisch und nach bestem Gewissen erstellt.

Die Bewertung wurde vom zertifizierten Sachverständigen, Lothar Schepp erstellt.


Mitglied im Verband freier Sachverständiger e.V. und Ring Deutscher Gutachter.

Der Sachverständige

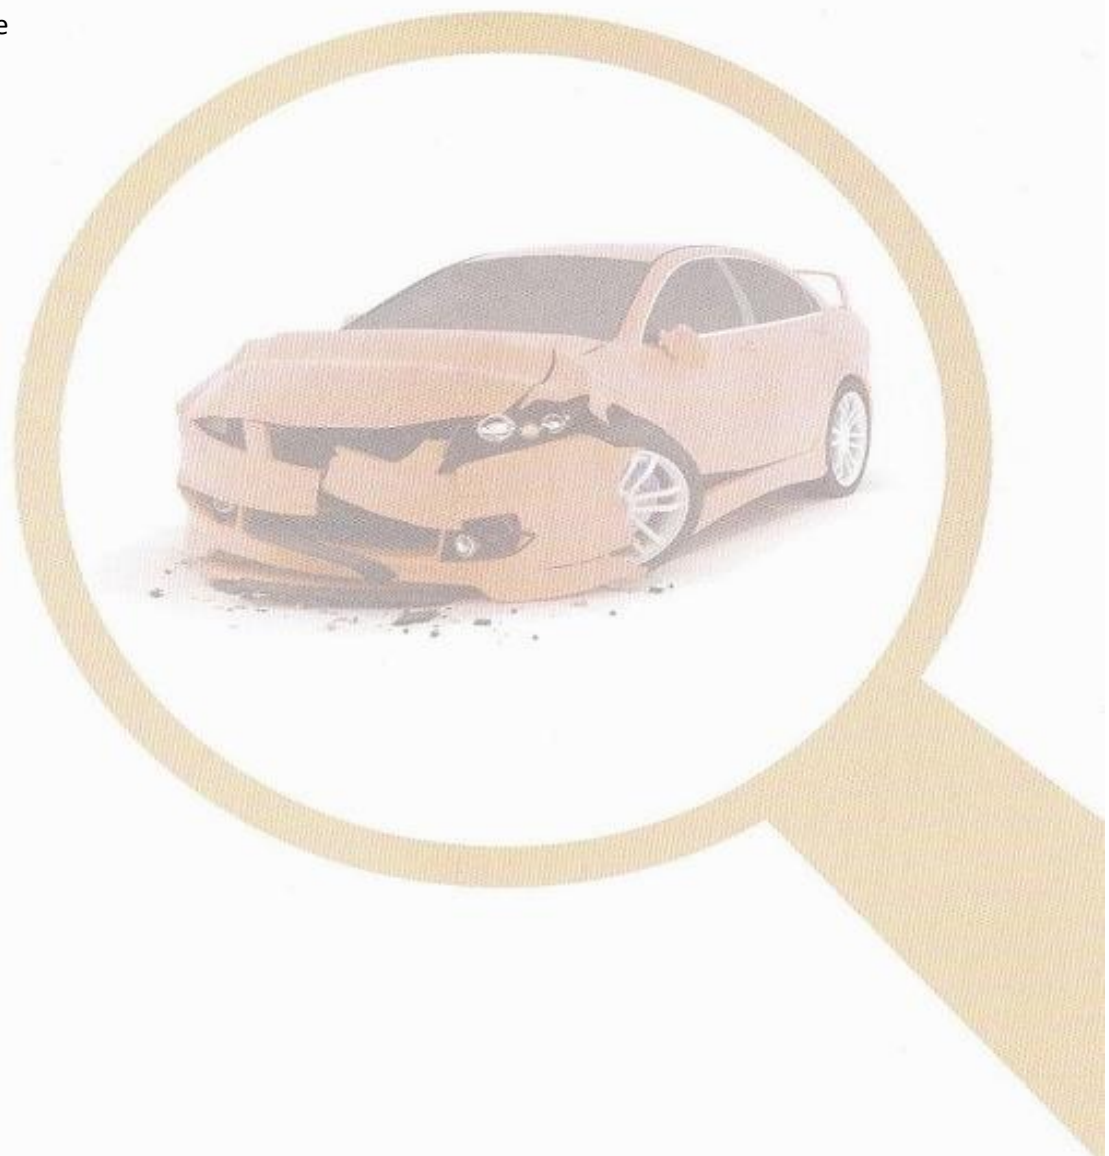

iro

and

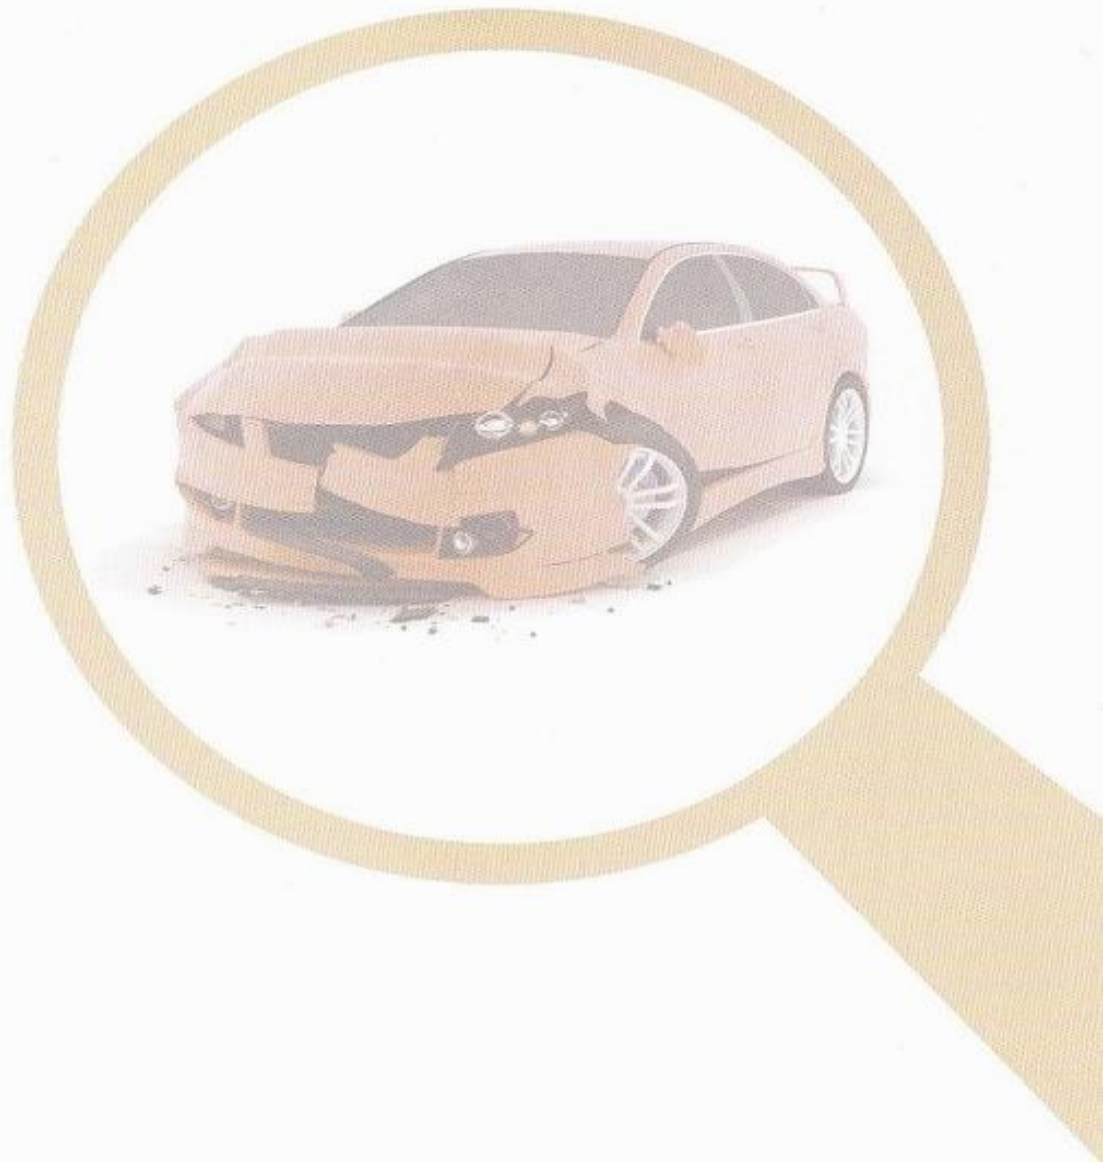

)

ht,
ing

