

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten

Porschestra. 2 38112 Braunschweig Tel.: 0531 2390268 Fax: 0531 2390278

e-Mail: tbrand@tuev-nord.de www.tuev-nord.de



TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG • Porschestra. 2 • 38112 Braunschweig

Stadt Wolfenbüttel
Tiefbauamt
Abt. Servicebetrieb
Stadtmarkt 3-6
38300 Wolfenbüttel

erstellt durch :
Dipl.-Ing. Thomas Brand
Handy : 0160 888 0300
Datum : 02.05.2022

G u t a c h t e n

0064W2M138

Bei Rückfragen bitte angeben!


Betreff : Fahrzeugbewertung WF TW 100
Fahrzeughalter : Stadt Wolfenbüttel
Tiefbauamt Abt. Servicebetrieb
Stadtmarkt 3-6, 38300 Wolfenbüttel
Amtliches Kennzeichen : WF TW 100
Auftrag vom / durch : 27.04.2022 / Herrn Gaschler
Besichtigungsdatum / -ort : 02.05.2022 14:00:00 / Hofgelände beim Fahrzeughalter
Besichtigt durch : Unterzeichner
Anwesend : Herr Gaschler

Kosten- und Wertzusammenstellung:

Händlerereinkaufswert ohne Umsatzsteuer	EUR	9.243,70
Umsatzsteuer 19 %	EUR	1.756,30
Händlerereinkaufswert mit Umsatzsteuer	EUR	11.000,00

Gutachten Nr.: 0064W2M138**Datum: 02.05.2022****Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung**

Amtliches Kennzeichen : WF TW 100
Fahrzeugart : LKW
Aufbauart : Abrollkipper, 2-türig
Fabrikat : MAN
Typ / Untertyp : TGA / TGA 26.360 6x2-2 BL
Fahrzeug-Ident-Nummer : WMAH18ZZ38L051067
Hubraum / Leistung : 10516 ccm / 265 kW
Motorart : Diesel
Abgascode : Euro 4
Plätze : 2
KBA-Nr.: : 7731000
Leer- / zul. Gesamtgewicht : 11340 kg / 26000 kg
Länge / Breite / Höhe : 8500 mm / 2500 mm / 3150 mm
Reifendimension vorn / hinten : 315/80 R 22,5 / 315/80 R 22,5

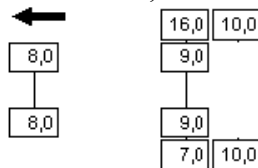

Profiltiefe in (mm) :
2. Reifensatz
Radstand : 3900 mm
Achslast vorn / mitte / hinten : 8000 kg / 11500 kg / 7500 kg
Erstzulassung : 03.12.2007
Letzte Zulassung : 27.01.2020
Anzahl der Vorbesitzer : 0
Nächste HU / SP : 03.2022 / 09.2021
Laufleistung abgelesen : 244574 km
Farbe : Tieforange
Lackart : Uni
Fahrzeugzustand : verbraucht
Besichtigungszustand : unzerlegt, fahrbereit, nicht verkehrssicher
Serien/Sonderausstattungen : siehe Fahrzeugbewertung

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten

Porschestra. 2 38112 Braunschweig Tel.: 0531 2390268 Fax: 0531 2390278

e-Mail: tbrand@tuev-nord.de www.tuev-nord.de



Gutachten Nr.: 0064W2M138

Datum: 02.05.2022

AUFTRAGS-NR: 0064W2M138

SCHLÜSSEL-NR: 00000000

F A H R Z E U G B E W E R T U N G

SCHADENNUMMER:

FZ-HALTER / AUFTRAGGEBER: STADT WOLFENBÜTTEL TIEFBAUAMT
STADTMARKT 3-6
38300 WOLFENBÜTTEL

BESICHTIGUNGSDATUM / ORT: 02.05.2022 / HOFGELÄNDE BEIM FAHRZEUGHALTER

AMTLICHES KENNZEICHEN: WF TW 100

ART / AUFBAU: LKW / ABROLLKIPPER

HERSTELLER: MAN
TYP: TGA (MOTOR EURO 4-5) AB 04/04
AUSFÜHRUNG: TGA 26.... H18 6X2-2.6X2-4BL/BLS
FAHRZEUG IDENT NR: WMAH18ZZ38L051067

FARBE: TIEFORANGE
TÜREN: 2

MOTORART: DIESEL
HUBRAUM / LEISTUNG: 10.516 CCM / 265 KW
ZYLINDER / SCHADSTOFFKLASSE: / EURO 4

ERSTE / LETZTE ZULASSUNG: 03.12.2007 /27.01.2020
NÄCHSTE HU / AU: 03.2022 /
VORBESITZER: 0

GESAMTLAUFLEISTUNG: 244.574 KM ABGELESEN

BEREIFUNG		MILLIMETER			
V-ACHSE:	315/80 R 22	8.0	8.0		
H-ACHSE:	315/80 R 22	I:	9.0	9.0	A: 7.0 16.0
H-ACHSE 2:	315/80 R 22				A: 10.0 10.0

* FORTSETZUNG SIEHE FOLGESEITE (N) *

EINKAUFSWERT OHNE MWST	EUR****	9.243,70
19% MWST AUF DEN EINKAUFSWERT	EUR****	1.756,30
EINKAUFSWERT MIT 19% MWST	EUR****	11.000,00

FORM AUDATEX

Gutachten Nr.: 0064W2M138

Datum: 02.05.2022

AUFTRAGS-NR: 0064W2M138

SCHLÜSSEL-NR: 00000000

SERIEN - AUSSTATTUNG

ANHÄNGERKUPPLUNG; DIFFERENTIALSPERRE HINTERACHSE; FERN-/NEBELSCHEINWERFER
KOMBINIERT; KLIMAAUTOMATIK; MAN TIPMATIC; MULTIFUNKTIONSLLENKRAD; NACHLAUFACHSE
NOL-08 GELENKT LIFTBAR; SCHEIBEN GETÖNT; SONNENBLLENDE AUSSEN; TÜRFENSTERHEBER
ELEKTRISCH;

SONDER - ZUBEHÖR

FEUCHTSALZSTREUER EPOKE SH 3500; SCHNEEPFLUG EPOKE E-RPS 32;

FEHLENDES/MODIFIZIERTES - ZUBEHÖR

WERTBEEINFLUSSENDE FAKTOREN

NOTWENDIGE REPARATUREN

- ANHÄNGERKUPPLUNG SCHWERGÄNGIG/FEST
- BREMSEN Z.T. VERSCHLISSEN
- HAUPT- U. HILFSRAHMEN Z.T. ANGERISSEN
- HYDRAULIKBEHÄLTER DURCHGEROSTET
- INSPEKTION FÄLLIG
- KORROSION/DURCHROSTUNG VON ANBAUTEILEN
- STARKE KORROSION AN FAHRWERKSTEILEN
- TRAGENDE TEILE DURCH KORROSION GESCHWÄCHT

SERIEN BEREIFUNG

V-ACHSE: 315/80 R 22
H-ACHSE: 315/80 R 22
H-ACHSE 2: 315/80 R 22

MONTIERTE BEREIFUNG

V-ACHSE:	315/80 R 22	LI: (TO)	8.0 mm	RE: (TO)	8.0 mm
H-ACHSE AUSSEN:	315/80 R 22	LI: (TO)	7.0 mm	RE: (TO)	16.0 mm
H-ACHSE INNEN:	315/80 R 22	LI: (TO)	9.0 mm	RE: (TO)	9.0 mm
H-ACHSE 2:	315/80 R 22	LI: (TO)	10.0 mm	RE: (TO)	10.0 mm

TO=TRANSPORTER-ORIGINAL

KORREKTUREN

ÖRTLICHE MARKTLAGE

BESONDERES

LEICHTE KORROSION AM FEUCHTSALZSTREUER
STARKE KORROSION AM ABROLL-UNTERRAHMEN
LEICHTE VERFORMUNGEN AM SCHNEESCHILD

FORM AUDATEX

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten

Porschestraße 2 38112 Braunschweig Tel.: 0531 2390268 Fax: 0531 2390278

e-Mail: tbrand@tuev-nord.de www.tuev-nord.de



Gutachten Nr.: 0064W2M138

Datum: 02.05.2022

AUFTRAGS-NR: 0064W2M138

SCHLÜSSEL-NR: 00000000

E R G E B N I S : DIE AUF DEN 02.05.2022 BEZOGENE BEWERTUNG DES VORSTEHEND
BESCHRIEBENEN FAHRZEUGES HAT UNTER BERUECKSICHTIGUNG DER
OERTLICHEN MARKTLAGE UND ALLER SONSTIGEN WERTBEEINFLUSSENDEN
FAKTOREN ZU FOLGENDEM ERGEBNIS GEFUEHRT

EINKAUFSWERT OHNE MWST	EUR****	9.243,70
19% MWST AUF DEN EINKAUFSWERT	EUR****	1.756,30
EINKAUFSWERT MIT 19% MWST	EUR****	11.000,00

BRAUNSCHWEIG , DEN 10.05.2022

FORM AUDATEX

Gutachten Nr.: 0064W2M138

Datum: 02.05.2022

Fahrzeugdaten-Unterlagen

Die technischen Daten wurden der vorgelegten Zulassungsbescheinigung Teil 1 entnommen.

Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN)

Die Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Zur Untersuchung des Fahrzeuges waren keine Hubmittel (Hebebühne, Wagenheber, o.ä.) erforderlich.

Probefahrt / Probelauf

Auf die Durchführung einer Probefahrt mit dem in Rede stehenden Fahrzeug wurde verzichtet.

Ein Probelauf der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeuges wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit zum Besichtigungszeitpunkt

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde festgestellt.

Fahrzeugzustandsbewertung

Folgende Schäden / Mängel wurden bei der Fahrzeugbesichtigung festgestellt:

- Anhängerkupplung schwergängig/fest
- Bremsen z.T. verschlissen
- Haupt- u. Hilfsrahmen z.T. angerissen
- Hydraulikbehälter durchgerostet
- Inspektion fällig
- Korrosion/Durchrostung von Anbauteilen
- Starke Korrosion an Fahrwerksteilen
- Tragende Teile durch Korrosion geschwächt

- Leichte Korrosion am Feuchtsalzstreuer
- Starke Korrosion am Abroll-Unterrahmen
- Leichte Verformungen am Schneeschild

Werterhöhende Reparaturen

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhende Reparaturaufwendungen vor.

Gutachten Nr.: 0064W2M138

Datum: 02.05.2022

Besonderes / Sonstiges

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Schlusswort

Die vorliegende Fahrzeugbewertung wurde erstellt durch den Sachverständigen Herrn Dipl.-Ing. Thomas Brand.

Der Sachverständige für Unfall-, Schaden und Wertgutachten

Braunschweig, 02.05.2022

Dipl.-Ing. Thomas Brand.

Die Fahrzeugbewertung umfasst - 17 - Seiten incl. der Lichtbildanlage.

Diese Fahrzeugbewertung wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Gutachten Nr.: 0064W2M138

Datum: 02.05.2022



Bild 1



Bild 2

Gutachten Nr.: 0064W2M138

Datum: 02.05.2022



Bild 3



Bild 4

Gutachten Nr.: 0064W2M138

Datum: 02.05.2022



Bild 5



Bild 6

Gutachten Nr.: 0064W2M138

Datum: 02.05.2022



Bild 7



Bild 8

Gutachten Nr.: 0064W2M138

Datum: 02.05.2022



Bild 9



Bild 10

Gutachten Nr.: 0064W2M138

Datum: 02.05.2022



Bild 11



Bild 12

Gutachten Nr.: 0064W2M138

Datum: 02.05.2022



Bild 13



Bild 14

Gutachten Nr.: 0064W2M138

Datum: 02.05.2022



Bild 15



Bild 16

Gutachten Nr.: 0064W2M138

Datum: 02.05.2022



Bild 17



Bild 18

Gutachten Nr.: 0064W2M138

Datum: 02.05.2022



Bild 19



Bild 20