



PROTOKOLLNUMMER: 33512856



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 24.04.2024

Gutachten

Betreff	Zustandsbericht
Auftrag durch	Hauptzollamt Bielefeld Am Hoppenhof 30 33104 Paderborn
Besichtigungsdatum / Ort	22.04.2024 / - 32049 Herford
Auftrags-Nummer / Referenz	MW1874940
Amtliches Kennzeichen	---
Fahrzeug-Identnummer	SAJAA061297R29372

ZUSAMMENFASSUNG

Kosten- und Wertzusammenfassung (geschätzt)

	ohne MwSt.	19% MwSt.	mit MwSt.
basierend auf Reparaturkosten	8.440,00 €	1.603,60 €	10.043,60 €
Restwert	1.519,33 €	288,67 €	1.808,00 €



Gutachten

Betreff	Zustandsbericht
Auftrag durch	Hauptzollamt Bielefeld Am Hoppenhof 30 33104 Paderborn
Besichtigungsdatum / Ort	22.04.2024 / - 32049 Herford
Besichtigung durch	Kerim Ghaieb
Auftrags-Nummer / Referenz	MW1874940
Amtliches Kennzeichen	---
Fahrzeugart	PKW Limousine
Hersteller	Jaguar
Modell / Verkaufsbezeichnung	XF 2.7 V6 Diesel Premium Luxury
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	2051 ABH 00001
Fahrzeug-Identnummer	SAJAA061297R29372
Erstzulassung / Letzte Zulassung	28.11.2008 / 05.08.2021
Nächste HU	02/2024
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor.
Laufleistung	195.814 km / abgelesen
Farbe / Farbcode	Grün Metallic
Antriebsart	Heckantrieb
Kraftstoffart	Diesel
Hubraum / Leistung	2.720 ccm/ 152 kW
Zylinder / Schadstoffklasse	6 / EURO 4
zul. Gesamtgewicht (kg)	2.310
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	4 / 5
Getriebe	Automatik



Auto Plus

PROTOKOLLNUMMER: 33512856



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 24.04.2024

Polster / Farbe	Leder / Beige
Anzahl Schlüssel	2 von 2 Schlüsseln vorhanden
Raucherfahrzeug	Nein
Wartungsheft / Wartungsnachweis	vorhanden / unvollständig
Restlauf bis Service	0 km
Probefahrt	Kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände
Fahrbereitschaft	fahrbereit
Vorschaden	Keine Feststellbar
Nachlackierung	Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 235/55 R17 103V	Goodyear	Winterreifen auf Leichtmetall	7 / 7
#2 235/55 R17 103V	Sonstige	Winterreifen auf Leichtmetall	4 / 4

Ersatzrad

135/80 R18 104M	Pirelli	Notrad, Sommerreifen auf Stahl	3
-----------------	---------	--------------------------------	---

Zulässigkeit Räder Alle Achsen zulässig.

Verkehrssicherheit Räder Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten
1	Ausrüstung	Fahrzeugschlüssel m. Fernb. (Batterie) - leer - erneuern	10,00 €
2	Tür hinten rechts	Tür - Kratzer - lackieren	100,00 €
3	Seitenwand links	Einstieg - Kratzer - Smart Repair	120,00 €
4	Sonstiges	Hauptuntersuchung - fällig - durchführen	150,00 €
5	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - Kratzer - Smart Repair	200,00 €
6	Seitenwand links	Seitenwand (+Lackmangel) - Delle(n) - sanft instandsetzen	640,00 €
7	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen	650,00 €
8	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe (+ lose) - gebrochen / gerissen - erneuern	910,00 €
9	Motorhaube	Motorhaube - Kratzer - lackieren	950,00 €



PROTOKOLLNUMMER: 33512856



Auto Plus

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 24.04.2024

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten
10	Fahrzeugdach	Dach - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren	1.050,00 €
11	Verglasung	Frontscheibe - beschädigt - erneuern	1.560,00 €
12	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten (+ Kratzer) - verformt - erneuern	2.100,00 €
Summe (netto):			8.440,00 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten
1	Tür vorn links	Türkante - Kratzer - kein Abzug	0,00 €
2	2.Radsatz	2.Radsatz (Sommerradsatz) - fehlt - kein Abzug	0,00 €
3	Interieur	Innenraum (Sitze) - porös / rissig - kein Abzug	0,00 €
Summe (netto):			0,00 €

Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
1	Seitenwand links, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden	

Wertermittlung:

Auf Grund der starken beschriebenen Gebrauchsschäden war eine EDV-Bewertung nicht möglich. Der angegebene Fahrzeugwert entspricht dem Restwert des Fahrzeuges.

Restwert ohne MwSt.	1.519,33 €
Restwert inkl. MwSt.	1.808,00 € , enthält 19% MwSt. = 288,67 €
Stichtag der Wertermittlung	23.04.2024

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Seitenwand links	225 µm



Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Bei der Wertermittlung wurden sachverständigenseits die wesentlichen Einflußgrößen wie Neupreis, Alter, Betriebsleistung, Typen- und Konstruktionsänderung, Bereifung, Sonderausstattung und Zubehör, Marktgängigkeit und Marktlage, Erhaltungszustand, Einsatzart, Besitzverhältnisse, werterhöhende Instandsetzungsaufwendungen, Altschäden, notwendige Instandsetzungen und Aufwendungen sowie eventuelle Minderwerte berücksichtigt.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Die Untersuchung erfolgte auf der zum Gutachten gehörenden Lichtbildanlage nachzuvollziehenden Lichtverhältnissen.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich weder reparierte noch unreparierte Vorschäden festgestellt werden.



PROTOKOLLNUMMER: 33512856



Auto Plus

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 24.04.2024

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturерweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Unterschrift Sachverständiger (Tim Rammelmann)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 12 Übersichtsfotos, 19 Beschädigungsfotos, 1 Nachlackierungsfoto



PROTOKOLLNUMMER: 33512856



Bei Ruckfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 24.04.2024

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Kombiinstrument



Abbildung 5: Kombiinstrument



Abbildung 6: FIN



PROTOKOLLNUMMER: 33512856



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 24.04.2024



Abbildung 7: Laderaum



Abbildung 8: Laderaum

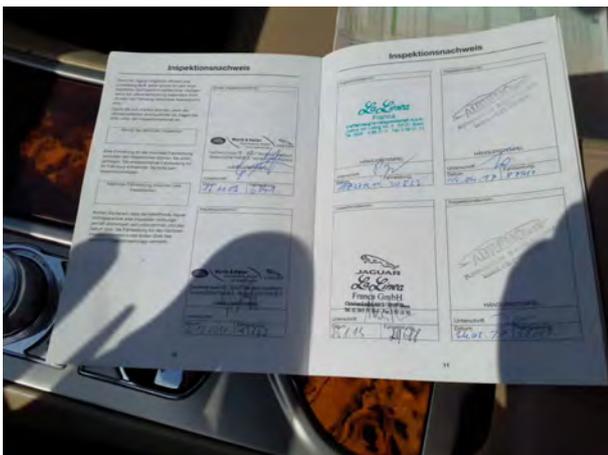


Abbildung 9: Dokumente

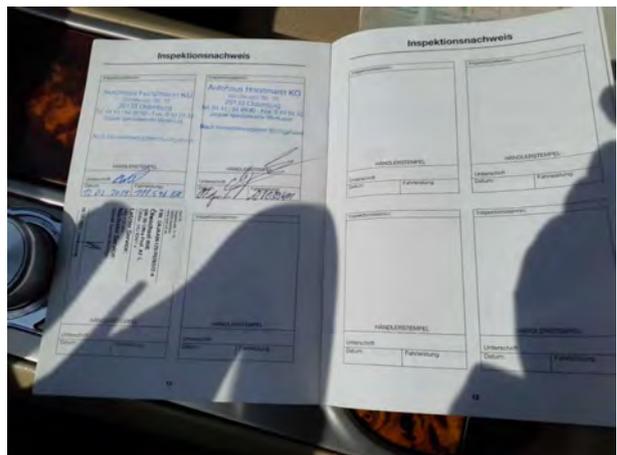


Abbildung 10: Dokumente



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



PROTOKOLLNUMMER: 33512856



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 24.04.2024

Beschädigungsfotos



Beschädigung 2: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung 2: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung 3: Seitenwand links: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung 3: Seitenwand links: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung 5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung 5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Krat... - Smart Repair

PROTOKOLLNUMMER: 33512856



Auto Plus

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 24.04.2024




Beschädigung 6: Seitenwand links: Seitenwand (+Lackmangel) - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 6: Seitenwand links: Seitenwand (+Lackmangel) - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 6: Seitenwand links: Seitenwand (+Lackmangel) - Delle(n) - sanft instandsetzen

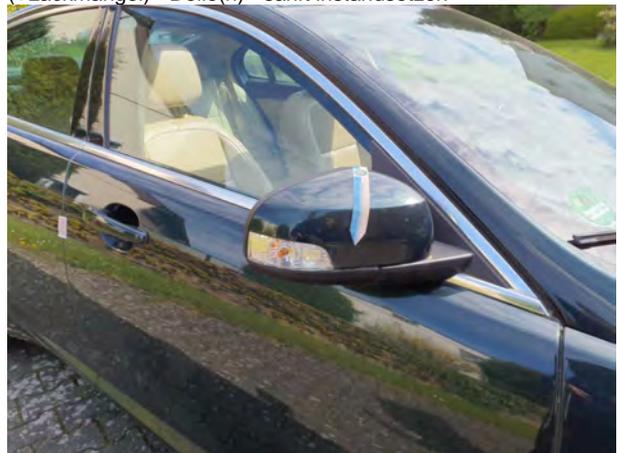

Beschädigung 8: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe (+ lose) - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 8: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe (+ lose) - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 9: Motorhaube: Motorhaube - Kratzer - lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 33512856



Auto Plus

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben


Datum: 24.04.2024



Beschädigung 9: Motorhaube: Motorhaube - Kratzer - lackieren




Beschädigung 10: Fahrzeugdach: Dach - Delle / Lackschad...
- instandsetzen und lackieren

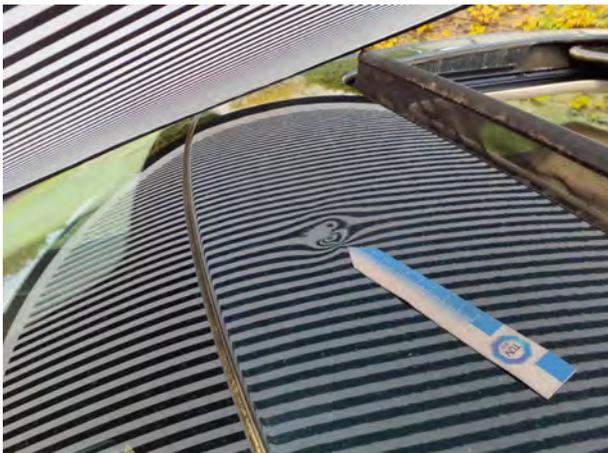

Beschädigung 10: Fahrzeugdach: Dach - Delle / Lackschaden -
instandsetzen und lackieren



Beschädigung 11: Verglasung: Frontscheibe - beschädigt -
erneuern

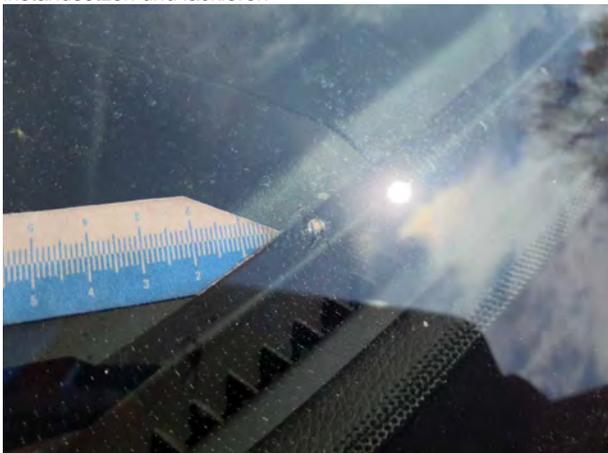

Beschädigung 11: Verglasung: Frontscheibe - beschädigt -
erneuern



Beschädigung 12: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (+
Kratzer) - verformt - erneuern



Auto Plus

PROTOKOLLNUMMER: 33512856



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 24.04.2024



Beschädigung 12: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (+ Kratzer) - verformt - erneuern

Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Seitenwand links