

Duplikat

## Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 20.03.2024 wurde ein Bewertungsgutachten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte schriftlich, [REDACTED]. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 28.03.2024.

## Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 28.03.2024 um 11:30 Uhr [REDACTED] bei Tim Grabow Abschleppdienst und Kfz-Service, Siemensring 11, 14641 Nauen, [REDACTED].

Zum Zeitpunkt der Besichtigung war das in Rede stehende Fahrzeug witterungsbedingt verschmutzt. Die Besichtigung von oben war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung war das Fahrzeug / Objekt nicht zugelassen, wodurch keine Fahrprobe durchgeführt werden konnte. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, welche nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

## Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:  
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

## Fahrzeugbeschreibung

### Zulassungsdaten

Kennzeichen	nicht vorhanden
Tag der Erstzulassung	13.10.2008

### Untersuchungstermine

Fälligkeit der letzten HU nicht nachgewiesen

### Technische Daten Fahrzeug / Fahrgestell

Fahrzeugart	Anhänger sonstige
Hersteller	KRONE
Typ / Verkaufsbezeichnung	SDP 27 / SDP 27
Aufbauart	Sattelaufliieger
HSN / TSN	0747 / 000
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WKESD000000425744
zul. Gesamtmasse	36000 kg
Maße über alles L / B / H	13860 / 2550 / - (mm)
Achsen / angetr.Achsen	3 / -
Farbe	Rot

Duplikat

 Lackierung  
 Laufleistung nicht feststellbar

 Uni  
 Wegstreckenzähler fehlt

### Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	385 / 65 R 22.5	Matador / T HR 4	S/B /O	6 mm
rechts	385 / 65 R 22.5	Matador / T HR 4	S/B /O	6 mm
2 links	385 / 65 R 22.5	Goodyear / Fuelmax T	S/B /O	6 mm
rechts	385 / 65 R 22.5	Goodyear / Fuelmax T	S/B /O	10 mm
3 links	385 / 65 R 22.5	Matador / T HR 4	S/B /O	10 mm
rechts	385 / 65 R 22.5	Matador / T HR 4	S/B /O	10 mm
Ersatzrad m.	385 / 65 R 22.5	Kama /	S/B /O	4 mm
Stahlfelge				
Ersatzrad m.	385 / 65 R 22.5	Continental / HSL 2	S/B /O	4 mm
Stahlfelge				

S/B/ Strasse/Baustelle; /O Original; /F Runflat;

### Ausstattung Fahrgestell

Montageteile ausgebaut lackieren, Stützeinrichtung doppelt, Dreiachser, Plattform - Fahrgestell, Reflektoraufkleber.

### Zustandsbeschreibung

#### Zustand und Instandhaltung

Auf Grund von Fahrzeugalter / Laufleistung ist noch keine Wartung notwendig.

#### Notwendige Reparaturen

##### Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

- Rostansatz Rahmen mehrfach, instandsetzen (Bild 7, 8, 9)
- Palettenkasten re.angestoßen/definiert, erneuern (Bild 10, 11, 12)
- Hecktüren starker Rostansatz, erneuern (Bild 13, 14)
- Unterfahrschutz hi.definiert mit Rostansatz, erneuern (Bild 15, 16)
- Positionslampe hi.re.gerissen, erneuern (Bild 17)
- Kotflügel hi.li.vo.gebrochen, erneuern (Bild 18)
- Palettenkasten li.klemmt/verzogen, instandsetzen (Bild 19, 20)
- Rostansatz Steckerhalterung Stirnwand, instandsetzen (Bild 21)
- Plane hi.li.eingeschnitten, instandsetzen

Duplikat

### Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige

[REDACTED]

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

### Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Duplikat



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten

Duplikat



Bild 3 : Seite re.



Bild 4 : Innenraum (Blick nach vorn)

Duplikat



Bild 5 : Innenraum (Blick nach hinten)

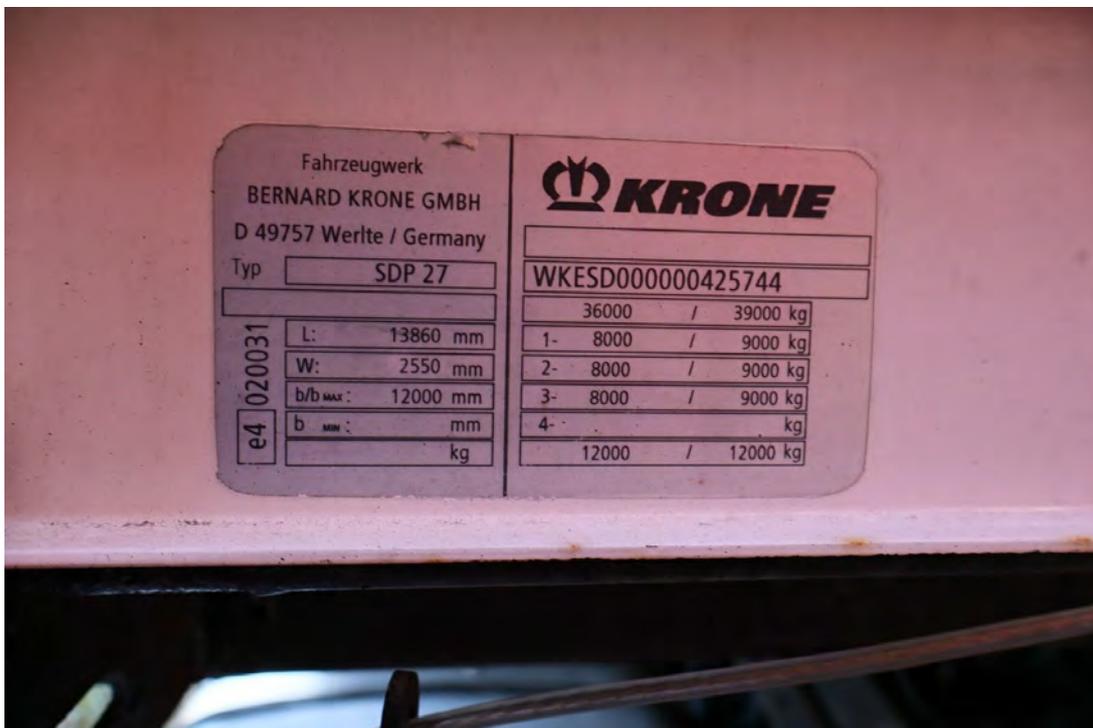


Bild 6 : Typschild

Duplikat



Bild 7 : Rostansatz Rahmen mehrfach



Bild 8 : Rostansatz Rahmen mehrfach

Duplikat



Bild 9 : Rostansatz Rahmen mehrfach



Bild 10 : Palettenkasten re.angestoßen/deformiert

Duplikat



Bild 11 : Palettenkasten re.angestoßen/deformiert



Bild 12 : Palettenkasten re.angestoßen/deformiert

Duplikat



Bild 13 : Hecktüren starker Rostansatz



Bild 14 : Hecktüren starker Rostansatz

Duplikat



Bild 15 : Unterfahrschutz hi.deformiert mit Rostansatz



Bild 16 : Unterfahrschutz hi.deformiert mit Rostansatz

Duplikat



Bild 17 : Positionslampe hi.re.gerissen



Bild 18 : Kotflügel hi.li.vo.gebrochen

Duplikat



Bild 19 : Palettenkasten li.klemmt/verzogen



Bild 20 : Palettenkasten li.klemmt/verzogen

Duplikat



Bild 21 : Rostansatz Steckerhalterung Stirnwand