

DEKRA Automobil GmbH
Höherweg 111, 40233 Düsseldorf

Stadt Ratingen Der Bürgermeister
Kommunale Dienste Amt 70
Sandstr. 25-27
40878 Ratingen

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Düsseldorf
Höherweg 111
40233 Düsseldorf
Telefon 0211 / 2300-0
Fax 0211 / 2300-222
E-Mail duesseldorf@dekra.com



Ansprechpartner:
[REDACTED]

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

ME RA727

Auftraggeber	Stadt Ratingen Der Bürgermeister, Kommunale Dienste Amt 70, Sandstr. 25-27, 40878 Ratingen
Ihr Auftrag vom	16.01.2024, per e-Mail durch Herrn Roth
Besichtigung	16.01.2024 um 12:50 Stadt Ratingen Der Bürgermeister, Kommunale Dienste Amt 70, Sandstr. 25-27, 40878 Ratingen

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 16.01.2024 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert	8.400,00 EUR	9.996,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 16.01.2024 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail, durch Herrn Roth. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 16.01.2024.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 16.01.2024 um 12:50 Uhr durch [REDACTED] bei Stadt Ratingen Der Bürgermeister, Kommunale Dienste Amt 70, Sandstr. 25-27, 40878 Ratingen, im Beisein von Herr Roth.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Grube von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
1 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	Stadt Ratingen Der Bürgermeister, Kommunale Dienste Amt 70, Sandstr. 25-27, 40878 Ratingen
Kennzeichen	ME RA727
Tag der Erstzulassung	29.09.2010
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	06.10.2017

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	07 / 2023
Fälligkeit SP	01 / 2023

Technische Daten Fahrzeug / Fahrgestell

Fahrzeugart	Selbstf. Arbeitsmasch.LKW
Hersteller	RAVO
Typ / Verkaufsbezeichnung	560 / 5-Serie
Aufbauart	Strassenreiniger
HSN / TSN	0901 / 000
Fahrzeug-Ident.-Nr.	XL95F5H6CA1020089
Leergewicht	11150 kg
zul. Gesamtmasse	11150 kg
Maße über alles L / B / H	5300 / 1900 / 3100 (mm)
Achsen / angetr.Achsen	2 / 1

Türen	2
Sitzplätze	2
Farbe	Orange
Lackierung	Uni
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	118 kW / 3920 cm ³
Schadstoffklasse	-
Getriebe	Stufenlos /
Betriebsstunden abgelesen	98.790

Es wird unterstellt, dass die abgelesene Anzahl der Betriebsstunden den tatsächlichen Betriebsstunden entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 75 R 17.5	Bridgestone / R Trailer 001	S/O	12 mm
	135/133 K			
rechts	215 / 75 R 17.5	Bridgestone / R Trailer 001	S/O	8 mm
	135/133 K			
2 links innen	215 / 75 R 17.5	Continental / Hybrid LD3	S/O	15 mm
	126/124 M			
links aussen	215 / 75 R 17.5	Continental / Hybrid LD3	S/O	15 mm
	126/124 M			
rechts innen	215 / 75 R 17.5	Continental / Hybrid LD3	S/O	16 mm
	126/124 M			
rechts aussen	215 / 75 R 17.5	Continental / Hybrid LD3	S/O	16 mm
	126/124 M			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Ausstattung Fahrgestell

SKF Zentralschmieranlage, IVECO 4 Zylinder F4AE3481D*S104 Antriebsmotor, Wartungsfreie Besenaufhängung, Automatische Niveauregulierung, Schallisolierte Kabine, Panoramasischt, Verstellbare Lenksäule, Armaturen Brett und Armlehne, Rückfahrkamera, Klimaanlage, Radio, Behälterhochentleerung, Entleerungshöhe 1.550 mm, Dritter Besen/Unkrautschneider, Besenwinkelverstellung, Unabhängiges Anheben der Besen, Wasserrecyclingsystem, (Laub)Saugschlauch 200 mm Durchmesser, Vordere Bremsen: Hydraulisch betriebene Scheibenbremsen, Hintere Bremsen: Hydrostatische, hydraulisch betriebene Servo-Trommelbremsen, Max. Kehrbreite inkl. dritter Besen 3.400 mm, Zusätzliche Wasserkapazität Bis zu 1.250 L, Antriebssystem hydrostatisch stufenlos.

Zustandsbeschreibung

Zustand und Instandhaltung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Ein Wartungsnachweis fehlt.

Zustand nicht akzeptabel

- Reifen vorne links nicht zulässig, erneuern
- Reifen vorne rechts nicht zulässig, erneuern
- SP 01/23 fällig / HUPlus durchführen, erneuern
- Scharnier Stauklappe Kabine gebrochen, erneuern (Bild 12)
- Arbeitsscheinwerfer Kehrbesen gebrochen, erneuern (Bild 17)
- diverse Schmierpunkte stark mit Fett verschmutzt, reinigen (Bild 13, 14, 15)
- Querlenkerlager vorne rechts mit Silikon abgedichtet, erneuern (Bild 16)
- Hydraulikantrieb ölundicht, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 18, 19)
- Schiebevorrichtung für den Absaugkanal defekt, instandsetzen (Bild 20)
- Schiebevorrichtung für den (Laub)Saugschlauch defekt, instandsetzen (Bild 21)
- Behälterverkleidung links gerissen, instandsetzen (Bild 22, 23)
- Batterie tiefenentladen, erneuern
- Motorkontrolllampe aktiv, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich
- Fehler Abgasreinigung, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich
- Wartung fällig, erneuern

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige


Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn links



Bild 2 : Diagonale vorn rechts



Bild 3 : Diagonale hinten rechts



Bild 4 : Diagonale hinten links

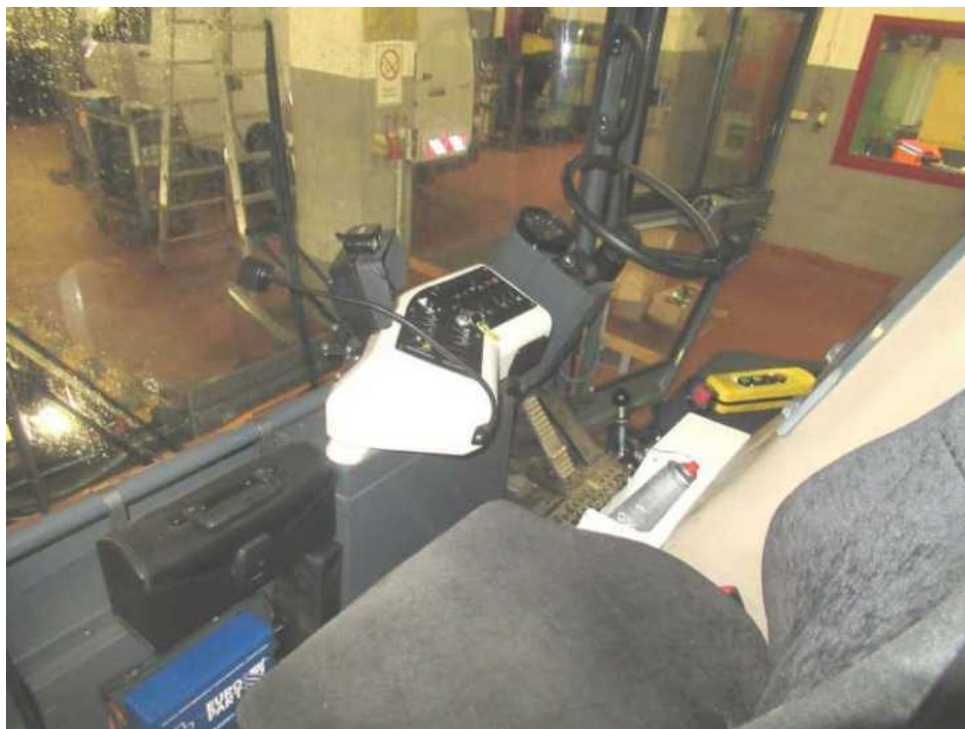


Bild 5 : Fahrzeuginnenraum



Bild 6 : Fahrzeuginnenraum



Bild 7 : Kilometerstand



Bild 8 : Betriebsstunden



Bild 9 : Kehrstunden



Bild 10 : Typenschild



Bild 11 : SP 01/23 fällig



Bild 12 : Scharnier Stauklappe Kabine gebrochen



Bild 13 : diverse Schmierpunkte stark mit Fett verschmutzt



Bild 14 : diverse Schmierpunkte stark mit Fett verschmutzt



Bild 15 : diverse Schmierpunkte stark mit Fett verschmutzt



Bild 16 : Querlenkerlager vorne rechts mit Silikon abgedichtet



Bild 17 : Arbeitsscheinwerfer Kehrbesen gebrochen



Bild 18 : Hydraulikantrieb ölundicht



Bild 19 : Hydraulikantrieb ölundicht

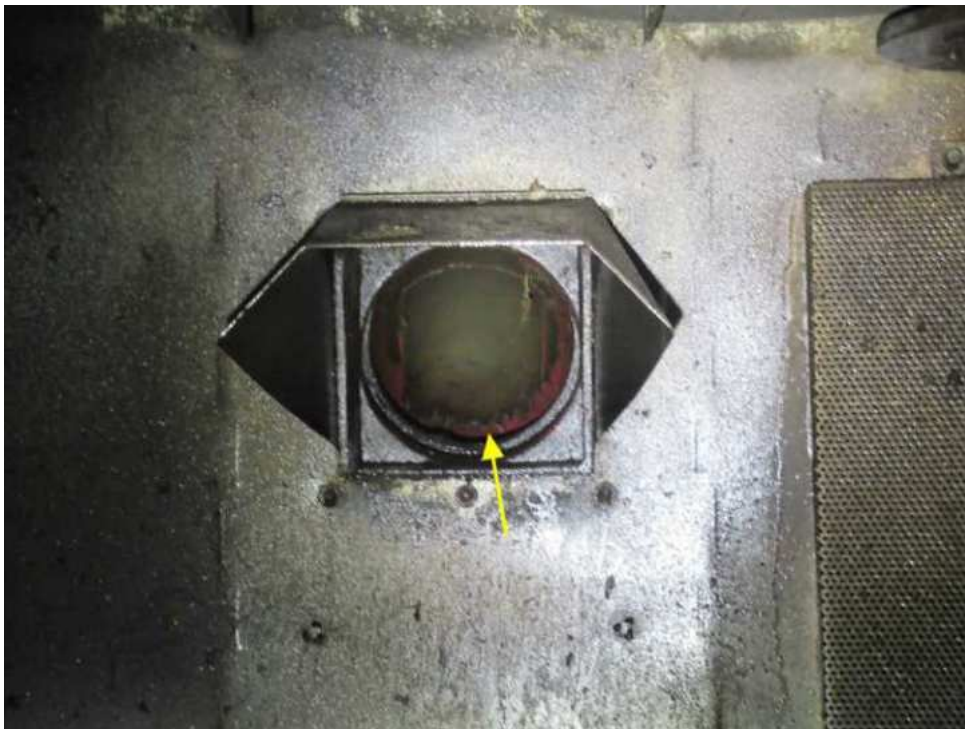


Bild 20 : Schiebevorrichtung für den Absaugkanal defekt



Bild 21 : Schiebevorrichtung für den (Laub)Saugschlauch defekt



Bild 22 : Behälterverkleidung links gerissen



Bild 23 : Behälterverkleidung links gerissen