




PROTOKOLLNUMMER: 34352639



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 17.06.2024

Gutachten

Betreff	Zustandsbericht
Auftrag durch	Hauptzollamt Bielefeld Am Hoppenhof 30 33104 Paderborn
Besichtigungsdatum / Ort	27.05.2024 / - 33649 Bielefeld
Auftrags-Nummer / Referenz	MW1924244
Amtliches Kennzeichen	-
Fahrzeug-Identnummer	WVWZZZ1FZ7V031387

ZUSAMMENFASSUNG

Kosten- und Wertzusammenfassung (geschätzt)

	ohne MwSt.	19% MwSt.	mit MwSt.
basierend auf Reparaturkosten	6.950,00 €	1.320,50 €	8.270,50 €
Einkaufswert	193,28 €	36,72 €	230,00 €



Gutachten

Betreff	Zustandsbericht
Auftrag durch	Hauptzollamt Bielefeld Am Hoppenhof 30 33104 Paderborn
Besichtigungsdatum / Ort	27.05.2024 / - 33649 Bielefeld
Besichtigung durch	Kerim Ghaieb
Auftrags-Nummer / Referenz	MW1924244
Amtliches Kennzeichen	-
Fahrzeugart	PKW Cabrio/Roadster
Hersteller	Volkswagen
Modell / Verkaufsbezeichnung	EOS
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	0603 AJL 00015
Fahrzeug-Identnummer	WVWZZZ1FZ7V031387
Erstzulassung	31.01.2007
Nächste HU	10/2023
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lagen die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) sowie die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) nicht vor.
Laufleistung	268.349 km / abgelesen
Farbe / Farbcode	Schwarz Metallic
Antriebsart	Frontantrieb
Kraftstoffart	Diesel
Hubraum / Leistung	1.968 ccm/ 103 kW
Zylinder / Schadstoffklasse	4 / EURO 4
zul. Gesamtgewicht (kg)	2.010
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	3 / 4
Getriebe	Manuell



Auto Plus

PROTOKOLLNUMMER: 34352639



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 17.06.2024

Anzahl Gänge	6
Polster / Farbe	Leder / Schwarz
Anzahl Schlüssel	1 von 2 Schlüsseln vorhanden
Raucherfahrzeug	Nein
Wartungsheft / Wartungsnachweis	vorhanden / vollständig
Restlauf bis Service	29.900 km
Probefahrt	durchgeführt
Fahrbereitschaft	fahrbereit
Vorschaden	Keine Feststellbar
Nachlackierung	Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 205/55 R16 94V	Sonstige	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	8 / 8
#2 215/55 R16 97V	unterschiedliche Hersteller	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	5 / 5

Zulässigkeit Räder Nicht nachweisbar an Hauptbereifung, Achse 1 und 2.

Verkehrssicherheit Räder Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten
1	Außenspiegel links	Abdeckkappe - Kratzer - lackieren	90,00 €
2	Fahrzeugaedach	Dachholm rechts - Kratzer - Smart Repair	100,00 €
3	Fahrzeugaedach	Dach (+ Scheibe wertminderung) - Kratzer - Wertminderung	100,00 €
4	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer - Smart Repair	120,00 €
5	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - Smart Repair	120,00 €
6	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle / Lackschaden - Smart Repair	120,00 €
7	Tür vorn rechts	Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair	150,00 €
8	Seitenwand links	Seitenwand - Delle / Lackschaden - Smart Repair	180,00 €
9	Heckleuchte	Heckleuchte rechts - beschädigt - erneuern	200,00 €
10	Tür vorn links	Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair	250,00 €



Auto Plus

PROTOKOLLNUMMER: 34352639



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 17.06.2024

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten
11	Interieur	Innenraum - verschmutzt - reinigen	300,00 €
12	Außenspiegel links	Außenspiegel - defekt - erneuern	460,00 €
13	elektronische Systeme	elektronische Systeme (Mehrkosten möglich!) - elektrischer Fehler - befunden ggf. instandsetzen	500,00 €
14	Fahrzeugdach	Dach (Mehrkosten möglich!) - defekt - befunden ggf. instandsetzen	500,00 €
15	Fahrzeugdach	Dachholm links - Kratzer - lackieren	590,00 €
16	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - Lackmangel - instandsetzen und lackieren	600,00 €
17	Verkleidungen/ Abdeckungen	Türverkleidung vorn links - lose - erneuern	720,00 €
18	Verkleidungen/ Abdeckungen	Türverkleidung vorn rechts - lose - erneuern	720,00 €
19	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten (+ verformt) - Kratzer - instandsetzen und lackieren	730,00 €

Summe (netto): 6.550,00 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten
1	Verglasung	Frontscheibe (Oberflächlich) - Steinschlag - kein Abzug	0,00 €
2	Motorhaube	Motorhaube (Oberflächlich) - Steinschlag - kein Abzug	0,00 €
3	Multimediasystem	Radio - abweichend Auslieferungszustand - kein Abzug	0,00 €
4	Tür vorn rechts	Griff außen - Kratzer - kein Abzug	0,00 €

Summe (netto): 0,00 €

Fehlteile

Nr.	Fehlteil	Rep.Kosten
1	Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel	400,00 €

Summe (netto): 400,00 €



Auto Plus

PROTOKOLLNUMMER: 34352639



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 17.06.2024

Nacklackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
1	Seitenwand rechts, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden	
2	Seitenwand links, nicht fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden	

Wertermittlung:

Die Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges hat unter Berücksichtigung der Sonderausstattung, der wertbeeinflussenden Faktoren und der derzeitigen Marktgängigkeit und Marktlage zu folgendem Ergebnis geführt:

Einkaufswert ohne MwSt.	193,28 €
Einkaufswert inkl. MwSt.	230,00 € , enthält 19% MwSt. = 36,72 €
Stichtag der Wertermittlung	06.06.2024

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	89 µm
2	Dachholm rechts	89 µm
3	Kotflügel links	87 µm
4	Kotflügel rechts	53 µm
5	Motorhaube	115 µm
6	Seitenwand links	853 µm
7	Seitenwand rechts	201 µm
8	Tür vorne links	122 µm
9	Tür vorne rechts	122 µm


Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.



PROTOKOLLNUMMER: 34352639



Auto Plus

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 17.06.2024

Bei der Wertermittlung wurden sachverständigenseits die wesentlichen Einflußgrößen wie Neupreis, Alter, Betriebsleistung, Typen- und Konstruktionsänderung, Bereifung, Sonderausstattung und Zubehör, Marktgängigkeit und Marktlage, Erhaltungszustand, Einsatzart, Besitzverhältnisse, werterhöhende Instandsetzungsaufwendungen, Altschäden, notwendige Instandsetzungen und Aufwendungen sowie eventuelle Minderwerte berücksichtigt.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine Probefahrt mit dem beschriebenen Fahrzeug durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:


- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich weder reparierte noch unreparierte Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.



PROTOKOLLNUMMER: 34352639



Auto Plus

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 17.06.2024

- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.


Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturерweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Unterschrift Sachverständiger (Tim Rammelmann)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 10 Übersichtsfotos, 30 Beschädigungsfotos, 2 Nachlackierungsfotos

PROTOKOLLNUMMER: 34352639



Auto Plus

Bei Ruckfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 17.06.2024

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum

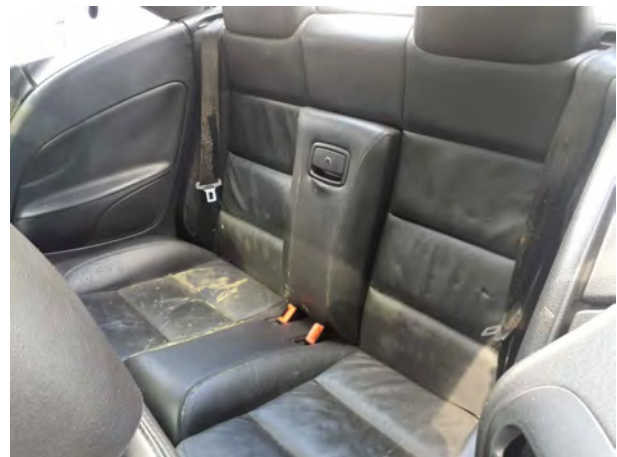


Abbildung 4: Innenraum




Abbildung 5: Kombiinstrument



Abbildung 6: FIN



PROTOKOLLNUMMER: 34352639



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 17.06.2024

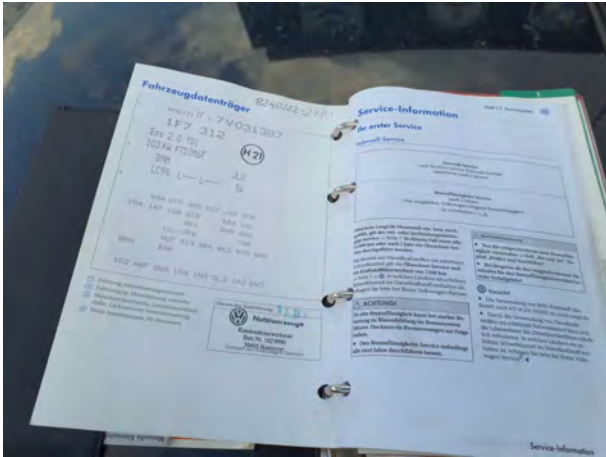


Abbildung 7: Dokumente

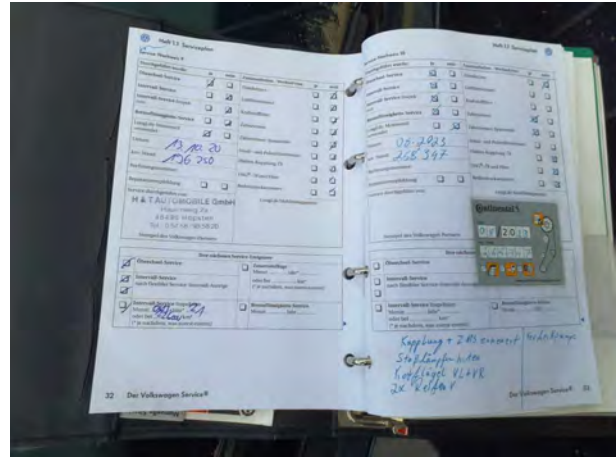


Abbildung 8: Dokumente




Abbildung 9: Sonstiges



Abbildung 10: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 34352639



Auto Plus

Bei Ruckfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 17.06.2024

Beschadigungsfotos



Beschadigung 1: AuBenspiegel links: Abdeckkappe - Kratzer - lackieren



Beschadigung 2: Fahrzeugdach: Dachholm rechts - Kratzer - Smart Repair



Beschadigung 3: Fahrzeugdach: Dach (+ Scheibe wertminderu... - Kratzer - Wertminderung



Beschadigung 3: Fahrzeugdach: Dach (+ Scheibe wertminderung) - Kratzer - Wertminderung




Beschadigung 4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer - Smart Repair



Beschadigung 5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - Smart Repair

PROTOKOLLNUMMER: 34352639



Auto Plus

Bei Ruckfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 17.06.2024



Beschädigung 6: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - Smart Repair




Beschädigung 6: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung 7: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung 8: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - Smart Repair

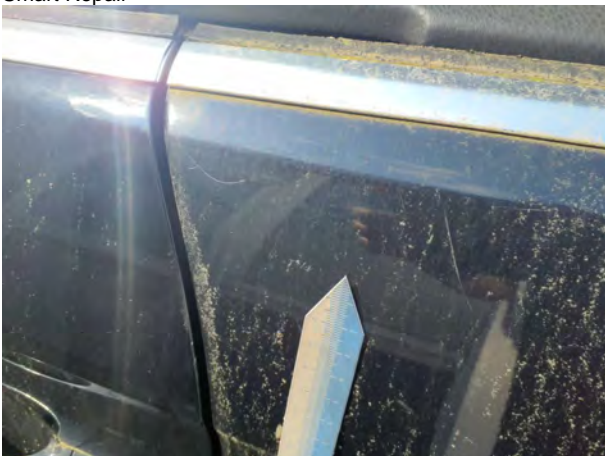


Beschädigung 8: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung 9: Heckleuchte: Heckleuchte rechts - beschädigt - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 34352639



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 17.06.2024



Beschädigung 10: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung 10: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung 11: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen



Beschädigung 11: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen




Beschädigung 12: Außenspiegel links: Außenspiegel - defekt - erneuern



Beschädigung 13: elektronische Systeme: elektronische Systeme (Mehrkosten möglich!) - elektrischer Fehler -

PROTOKOLLNUMMER: 34352639



Auto Plus

Bei Ruckfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 17.06.2024



Beschädigung 14: Fahrzeugdach: Dach (Mehrkosten möglich!) - defekt - befunden ggf. instandsetzen



Beschädigung 14: Fahrzeugdach: Dach (Mehrkosten möglich!) - defekt - befunden ggf. instandsetzen



Beschädigung 15: Fahrzeugdach: Dachholm links - Kratzer - lackieren



Beschädigung 16: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Lackmangel - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 16: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Lackmangel - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 16: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Lackmangel - instandsetzen und lackieren



PROTOKOLLNUMMER: 34352639



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 17.06.2024



Beschädigung 17: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung vorn links - lose - erneuern



Beschädigung 18: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung vorn rechts - lose - erneuern



Beschädigung 19: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (+ verformt) - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 19: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (+ verformt) - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 19: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (+ verformt) - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Gebrauchsspur 3: Multimediasystem: Radio - abweichend Auslieferungszustand - kein Abzug



Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Seitenwand rechts



Nachlackierung 2: Seitenwand links