

DEKRA Automobil GmbH
Birkenstr. 2, 17033 Neubrandenburg

Hauptzollamt Stralsund
Hiddenseer Str. 2
18439 Stralsund

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Neubrandenburg
Birkenstr. 2
17033 Neubrandenburg
Telefon 0395 / 36756-0
E-Mail
[REDACTED]



Ansprechpartner:
[REDACTED]
Tel. direkt 0395 36756-0
Tel. mobil 0151 40670199

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

[REDACTED]

FIN

JMBLNCX1ABU005353

Aktenzeichen	HST-17-2024
Auftraggeber	Hauptzollamt Stralsund, Hiddenseer Str. 2, 18439 Stralsund
Ihr Auftrag vom	24.05.2024, telefonisch durch Herrn [REDACTED]
Besichtigung	30.05.2024 um 15:00 Uhr Zollamt Neubrandenburg, Ihlenfelder Str. 112-114, 17034 Neubrandenburg

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 30.05.2024 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis des gültigen Schwacke Marktberichtes sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	2.521,01 EUR	3.000,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 24.05.2024 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte telefonisch, durch Herrn [REDACTED]. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 30.05.2024.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 30.05.2024 um 15:00 Uhr durch Herrn [REDACTED] bei Zollamt Neubrandenburg, Ihlenfelder Str. 112-114, 17034 Neubrandenburg, im Beisein von Herrn [REDACTED].

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die abgelesene Fz.- Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:

1 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
- Kopie Fz-Brief/Zul.Beschein. Teil II
- Servicescheckheft

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 60 µm bis 95 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Am Tag der Besichtigung fehlten ein Fahrzeugschlüssel, die Leichtmetallräder, die Abdeckung im Gepäckraum und eine Abdeckung der Regenrinnenleiste an der Dachbepankung. Aufgrund des fehlenden Schlüssels ist die komplette Schließanlage zu ersetzen und wurde demzufolge monetär berücksichtigt.

Zum Besichtigungszeitpunkt war die Fahrzeugbatterie entladen. Mit Hilfe einer zusätzlichen Spannungsquelle konnte der Motor gestartet werden.

Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	[REDACTED]
Nr. Zul.-Besch. Teil II (Fz-Brief)	XD 063 265
Nr. Zul.-Besch. Teil I (Fz-Schein)	NB-S-1-203/20-00022
Kennzeichen	[REDACTED]
Tag der Erstzulassung	27.06.2013
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	21.07.2020
Anzahl Haltereinträge	4

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	04 / 2024
---------------	-----------

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	MITSUBISHI (J)
Typ / Verkaufsbezeichnung	CY0 / Lancer 1.6 ClearTec XTRA
Aufbauart	Limousine
HSN / TSN	7107 / ADU
Fahrzeug-Ident.-Nr.	JMBLNCX1ABU005353
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe (Hersteller)	Cool-Silber
Lackierung	Metallic
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	86 kW / 1590 cm ³
Schadstoffklasse	EURO5;A;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 5
Felgen	Stahl ohne Radzierblende
Km-Stand abgelesen	76.600

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 60 R 16 96 H	Falken / Eurowinter HS449	W / O	4 mm
rechts	205 / 60 R 16 96 H	Falken / Eurowinter HS449	W / O	4 mm
2 links	205 / 60 R 16 96 H	Falken / Eurowinter HS449	W / O	7 mm
rechts	205 / 60 R 16 96 H	Falken / Eurowinter HS449	W / O	7 mm
Notrad				

W/ Winter; /O Original;

Serienausstattung

Abgas-Rückführung, Airbag Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag Knieairbag Fahrer, Airbag: Kopfairbags vorn und hinten, Airbag: Seiten-Airbag, vorn, Anti-Blockier-System, Automatisches Start-/Stopsystem AS&G, Außenspiegel elektr. verstellbar und beheizbar, in Wagenfarbe (2), Bi-Xenon-Scheinwerfer, Bremsassistent, Bremsleuchte, dritte, Dachspoiler, Drehzahlmesser, Fensterheber elektrisch (4), Frontspoiler, Gepäckraumabdeckung, verstell- und herausnehmbar, Getriebe: 5-Gang-Schaltgetriebe, ISOFIX-Kindersitzbefestigung, Info Display, Kindersicherung an den hinteren Türen, Klimaautomatik, Kopfstützen (5), vorne und hinten, Leichtmetallfelgen 6J x 16, MASC Mitsubishi Active Stability Control, MATC (Traktionskontrolle) abschaltbar, Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter, Multifunktions-Leder-Lenkrad und Leder-Schaltknopf, Nebelscheinwerfer, Polster: Stoff, Radio mit CD-MP3-Player und 6 Lautsprechern, Radiozubehör: Cinch-Eingang (AUX-In): Audio, Radiozubehör: USB, Regen- und Tageslichtsensor, Rückfahrwarner, Servolenkung, Sicherheitsgurte: 3 Dreipunktautomatik hinten, Sicherheitsgurte: Dreipunktautomatik vorn höhenverstellbar, Sitze: Beheizbare Vordersitze, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Hintere Sitzreihe, Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Lackierung: Metallic-/ Perleffekt Lackierung, Stahlfelgen mit Winterbereifung

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist lückenhaft. Letzte Wartung erfolgte am 22.05.2023 bei Kilometerstand 72.135.

Die letzte Inspektion wurde nicht vom Autohaus im Serviceheft dokumentiert, die Angaben hierzu wurden dem Ölanhänger im Motorraum entnommen.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Hauptuntersuchung, überfällig, erneuern; Starterbatterie, Ladezustand zu gering, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich; Innenraum, verschmutzt, reinigen; Inspektion, fällig, erneuern; Stoßfängerverkleidung vorn Lackierung, zerkratzt, smart repair; Tür hinten links, eingedellt, drücken (Bild 7); Stoßfängerverkleidung hinten, zerbrochen, erneuern (Bild 8); nach Verkleidungsdemontage auf weitere Beschädigung, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich.

Fehlende Teile

Zweitschlüssel, Laderaumabdeckung, Regenrinnenabdeckung, Leichtmetallfelgen

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige



Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Wartungsnachweis

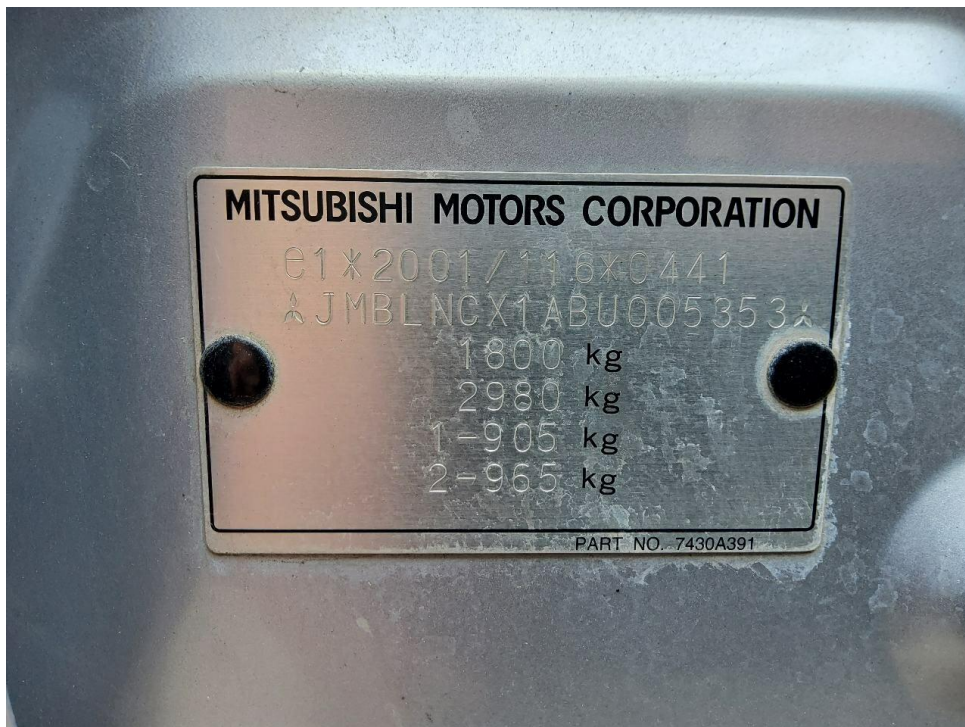


Bild 6 : Fabrikschild



Bild 7 : Tür hinten links, eingedellt



Bild 8 : Stoßfängerverkleidung hinten, zerbrochen