

PROTOKOLLNUMMER: 33275941

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 11.04.2024

Gutachten

Betreff Zustandsbericht

Auftrag durch Hauptzollamt Bielefeld

Am Hoppenhof 30 33104 Paderborn

Besichtigungsdatum / Ort 25.03.2024 / -

33181 Bad Wünnenberg

Auftrags-Nummer / Referenz MW1827072

Amtliches Kennzeichen ---

Fahrzeug-Identnummer WBA1C31040E955167

ZUSAMMENFASSUNG

Kosten- und Wertzusammenfassung (geschätzt)

	ohne Mwst.	19% MwSt.	mit MwSt.
basierend auf Reparaturkosten	14.630,00 €	2.779,70€	17.409,70 €
Restwert	3.100,00 €	589,00 €	3.689,00 €



PROTOKOLLNUMMER: 33275941

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 11.04.2024

Gutachten

Betreff Zustandsbericht

Auftrag durch Hauptzollamt Bielefeld

Am Hoppenhof 30 33104 Paderborn

Besichtigungsdatum / Ort 25.03.2024 / -

33181 Bad Wünnenberg

Besichtigung durch Kerim Ghaieb

Auftrags-Nummer / Referenz MW1827072

Amtliches Kennzeichen ---

Fahrzeugart PKW Limousine

Hersteller BMW

Modell / Verkaufsbezeichnung 1er Reihe

Schlüssel-Nummern HSN / TSN 0005 BGQ 00021

Fahrzeug-Identnummer WBA1C31040E955167

Erstzulassung 06.02.2012

Nächste HU 06/2024

Fahrzeug Dokumente Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung

Teil 2 (Brief) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) lag

nicht vor. (Kopie)

Laufleistung 173.646 km / abgelesen

Farbe / Farbcode Grau Metallic

Antriebsart Heckantrieb

Kraftstoffart Diesel

Hubraum / Leistung 1.995 ccm/ 135 kW

Zylinder / Schadstoffklasse 4 / EURO5; J; PI/CI; M, N1 I

zul. Gesamtgewicht (kg) 1.875

Anzahl Türen / Anzahl Sitze 5 / 5

Getriebe Manuell



PROTOKOLLNUMMER: 33275941

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Auto Plus
Datum: 11.04.2024

Anzahl Gänge 6

Polster / Farbe Stoff / Anthrazit

Anzahl Schlüssel 1 von 2 Schlüsseln vorhanden

Raucherfahrzeug Ja (nicht ozonbehandelt)

Wartungsheft / Wartungsnachweis digitaler Nachweis / unvollständig

Restlauf bis Service 11.000 km

Probefahrt nicht möglich

Fahrbereitschaft fahrbereit

Vorschaden Feststellbar

Nachlackierung Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe Hersteller Bereifung Profil [mm]

 #1 205/50 R17 93V
 Sonstige
 Winterreifen auf Leichtmetall
 5 / 5

 #2 205/50 R17 93V
 Sonstige
 Winterreifen auf Leichtmetall
 5 / 5

Zulässigkeit Räder Alle Achsen zulässig.

Verkehrssicherheit Räder Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten
1	Tür vorn rechts	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen	80,00€
2	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe - Kratzer - lackieren	90,00€
3	Fahrzeugdach	Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen	100,00€
4	Sitz hinten	Rücksitz - Brandloch - Smart Repair	100,00€
5	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - Smart Repair	120,00€
6	Seitenwand links	Seitenwand - Kratzer - Smart Repair	120,00€
7	Vermessung	Vermessung - fällig - durchführen	120,00€
8	Heizungssystem	Heizungssystem - gebrochen / gerissen - erneuern	140,00 €
9	Bremsanlage	Bremsflüssigkeit - fällig - erneuern	150,00 €
10	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - Kratzer - Smart Repair	150,00€



Auto Plus

PROTOKOLLNUMMER: 33275941

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 11.04.2024

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten
11	Interieur	Innenraum - verschmutzt - reinigen	200,00€
12	Interieur	Innenraum (Rahmen Radio Bedienteil) - gebrochen / gerissen - erneuern	260,00€
13	Bremsanlage	Bremsscheiben und Beläge hinten - fällig - erneuern	540,00 €
14	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen	550,00€
15	Bremsanlage	Bremsscheiben und Beläge vorn - fällig - erneuern	580,00€
16	Tür hinten links	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen/lackieren (S1)	630,00 €
17	Tür hinten rechts	Tür (+ Lackmangel) - Delle(n) - instandsetzen und lackieren	630,00€
18	Vorderachse	Feder rechts - gebrochen / gerissen - erneuern	790,00€
19	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle / Lackschaden - Smart Repair	820,00€
20	Heizungssystem	Heizung Bedienung (Schwergängig) - Teilfunktion - erneuern	1.100,00€
21	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten (+ Kratzer) - verformt - erneuern	1.460,00€
Sum	me (netto):		8.730,00 €
Geb	rauchsspuren		
Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten
1	Verglasung	Frontscheibe (Oberflächlich) - Steinschlag - kein Abzug	0,00€
2	Motorhaube	Motorhaube (Oberflächlich) - Steinschlag - kein Abzug	0,00€
3	Tür vorn links	Griff außen - Kratzer - kein Abzug	0,00€
4	Tür vorn links	Türkante - Kratzer - kein Abzug	0,00€
Sum	me (netto):		0,00€
Feh	Ilteile		
Nr.	Fehlteil		Rep.Kosten
1	Ausrüstung - Fahrzeug	schlüssel m. Fernb.	400,00€
2	2.Radsatz - 2.Radsatz		2.800,00 €
Sum	me (netto):		3.200,00 €



Auto Plus

PROTOKOLLNUMMER: 33275941

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 11.04.2024

Unfallschäden

Summe (netto):		2.700,00 €
1	Front	2.700,00 €
Nr.	Schadenort	Rep.Kosten

Nachlackierungen

Nr. Ort Wertminderung

1 Motorhaube, nicht fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden

2 Seitenwand links, nicht fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden

Wertermittlung:

Auf Grund der starken beschriebenen Gebrauchsschäden war eine EDV-Bewertung nicht möglich. Der angegebene Fahrzeugwert entspricht dem Restwert des Fahrzeuges.

Restwert ohne MwSt. 3.100,00 €

Restwert inkl. MwSt. 3.689,00 € , enthält 19% MwSt. = 589,00 €

Stichtag der Wertermittlung 09.04.2024

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	118 µm
2	Dachholm links	161 µm
3	Dachholm rechts	119 µm
4	Heckklappe/-tür	96 µm
5	Kotflügel links	115 µm
6	Kotflügel rechts	177 µm
7	Motorhaube	237 µm
8	Seitenwand links	215 µm
9	Seitenwand rechts	116 µm
10	Tür hinten links	134 µm



PROTOKOLLNUMMER: 33275941

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 11.04.2024

Nr.	Ort	Messung
11	Tür hinten rechts	152 µm
12	Tür vorne links	169 µm
13	Tür vorne rechts	171 µm

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Bei der Wertermittlung wurden sachverständigenseits die wesentlichen Einflußgrößen wie Neupreis, Alter, Betriebsleistung, Typen- und Konstruktionsänderung, Bereifung, Sonderausstattung und Zubehör, Marktgängigkeit und Marktlage, Erhaltungszustand, Einsatzart, Besitzverhältnisse, werterhöhende Instandsetzungsaufwendungen, Altschäden, notwendige Instandsetzungen und Aufwendungen sowie eventuelle Minderwerte berücksichtigt.

Fahrzeug-Identifizierung:

 Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Die Durchführung einer Probefahrt mit dem beschriebenen Fahrzeug war unter den gegebenen Umständen nicht möglich.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.



PROTOKOLLNUMMER: 33275941

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 11.04.2024

Vorschäden:

 Am Fahrzeug wurden unreparierte Vorschäden festgestellt. Die notwendigen Aufwendungen für die Instandsetzung sind im Gutachten aufgeführt bzw. werden ggf. in einer separat beiliegenden Reparaturkalkulation detailliert dargestellt.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
 Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Unterschrift Sachverständiger (Tim Rammelmann)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 7 Übersichtsfotos, 28 Beschädigungsfotos, 6 Unfallfotos



Auto Plus

Datum: 11.04.2024



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 5: FIN



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 4: Kombiinstrument



Abbildung 6: Laderaum



PROTOKOLLNUMMER: 33275941

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 11.04.2024



Abbildung 7: Sonstiges



Auto Plus

Datum: 11.04.2024



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Beschädigungsfotos



Beschädigung 1: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 3: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 4: Sitz hinten: Rücksitz - Brandloch - Smart Repair



Beschädigung 2: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - Kratz...



Beschädigung 3: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 4: Sitz hinten: Rücksitz - Brandloch - Smart Repair



Auto Plus

1 1010 1 100

Datum: 11.04.2024



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Beschädigung 5: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung 6: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung 8: Heizungssystem: Heizungssystem - gebroche... gerissen - erneuern



Beschädigung 6: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung 7: Vermessung: Vermessung - fällig - durchführen



Beschädigung 10: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links -Kratzer - Smart Repair



Auto Plus

PROTOKOLLNUMMER: 33275941

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 11.04.2024



Beschädigung 11: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen



Beschädigung 12: Interieur: Innenraum (Rahmen Radio Bedienteil) - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 14: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - durchführen



Beschädigung 11: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen



Beschädigung 13: Bremsanlage: Bremsscheiben und Beläge hinten - fällig - erneuern



Beschädigung 15: Bremsanlage: Bremsscheiben und Beläge vorn - fällig - erneuern



Auto Plus

Datum: 11.04.2024







Beschädigung 16: Tür hinten links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen/lackieren (S1)



Beschädigung 17: Tür hinten rechts: Tür (+ Lackmangel) - Delle(n) - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 18: Vorderachse: Feder rechts - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 16: Tür hinten links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen/lackieren (S1)



Beschädigung 17: Tür hinten rechts: Tür (+ Lackmangel) - Delle(n) - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 19: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - Smart Repair




Auto Plus

PROTOKOLLNUMMER: 33275941

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 11.04.2024

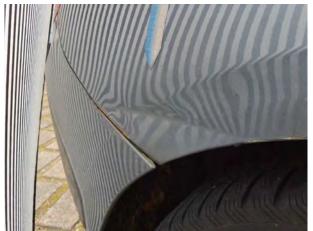

Beschädigung 19: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung 21: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (+ Kratzer) - verformt - erneuern



Beschädigung 21: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (+ Kratzer) - verformt - erneuern




Beschädigung 21: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (+ Kratzer) - verformt - erneuern



Auto Plus

Datum: 11.04.2024

PROTOKOLLNUMMER: 33275941



Unfallfotos



Unfall 1: Front



Unfall 1: Front



Unfall 1: Front



Unfall 1: Front



Unfall 1: Front



Unfall 1: Front