



Ingenieurbüro Hofmann GmbH & Co. KG  
Hertzstraße 12 · 96050 Bamberg  
☎ 0951 91221-0  
☎ 0951 91221-21  
✉ tuev-station-bamberg@tuev-nord.de  
🌐 www.ibhofmann.de



TÜVNORD

Bamberg Service  
Eigenbetrieb der Stadt Bamberg  
Margaretendamm 40  
96052 Bamberg

## BEWERTUNGSGUTACHTEN

**BF24011496915**

Bei Rückfragen bitte immer angeben.

BETRIFFT	Bewertungsgutachten
Auftragsnummer	BF24011496915
Auftrag vom / durch	15.05.2024 / Bevollmächtigter
Besichtigungsdatum	23.05.2024
Besichtigungsort	Bamberg Service Eigenbetrieb der Stadt Bamberg Margaretendamm 40, 96052 Bamberg



### FESTGESTELLTES UNTERSUCHUNGSERGEBNIS

Alle Angaben in EUR ohne MwSt.

### BEWERTUNG

Unter Berücksichtigung der bewerteten Ausstattungen, festgestellter Mängel und Schäden sowie sonstiger wertbeeinflussender Faktoren wurde am **11.06.2024** durch den Sachverständigen nachstehender Wert für dieses Fahrzeug ermittelt:  
MARKTWERT

**12.500,00 EUR**

Besteuerungsart: Steuerneutral

Bewertungsdatum 23.05.2024

Bamberg, den 20.06.2024

Anhang:  
21 Seiten  
Fahrzeugbeschreibung  
Zustandsbericht/Fotos

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.





TECHNISCHE DATEN UND FAHRZEUGBESCHREIBUNG

Amtliches Kennzeichen	BA S 3014 (ABGEMELDET)
Fahrzeugart	selbstfahrende Arbeitsmaschine
Aufbauart	Straßenreiniger
Fabrikat	Hako / Multicar
Typ / Untertyp	Citymaster 2000 / 1481 / 3BS
KBA-Nummer	7806/000
Fahrzeug-Ident-Nummer	WMU2X56E5FWL00197 (9) identifiziert anhand Original Zulassungsbescheinigung 1
Erste / Letzte Zulassung	22.10.2015 / 08.03.2023
Hubraum / Leistung	1.968 cm <sup>3</sup> / 75 kW (102 PS)
Motorart / Zylinder	Diesel / 4
Abgascode	Euro 5
Türen / Sitze	2 / 2
Anzahl Achsen	2
nächste HU	10/2024
Laufleistung abgelesen	49.498 km
Farbe	orange
Lackart	2-K uni (1-Schicht)
Besichtigungszustand	ungereinigt
Allgemeinzustand	durchschnittlich

BEREIFUNG

montierte Bereifung

Achse	Hersteller	Dimension / Bezeichnung	Profiltiefe in mm	
			links	rechts
1	Semperit/ Barum	215/70 R15C 109/107S Van-Life 2 8PR/ 215/70 R15C 109/107R VANIS 2	8	0
2	Barum/Kleber	215/70 R15C 109/107S Vanis 2 8PR/ 215/70 R15C Transpro	4	4

ZUSATZAUSSTATTUNG

3-Besen-Kehrsysteem, Klimaanlage, Radio "Blaupunkt", Rundumleuchten, Rückfahrkamera mit Bildschirm, Vierradlenkung, Fahrgeschwindigkeit "50km/h"





## WERTBEEINFLUSSENDE FAKTOREN

Die abgelesenen Kehrbetriebsstunden betragen 5157h.

Die abgelesenen Gesamtbetriebsstunden betragen 1017,2h; die Gesamtbetriebsstunden vom Fahrzeug sind nicht feststellbar, da vermutlich ein Fehler am Zählsystem vorhanden ist.

Das Fahrzeug befindet sich im Erstbesitz.

Die Kehrmaschine wurde regelmäßig gewartet.

Die Kehrbesen befinden sich im gutem Zustand.

An der Kehrmaschine befinden sich Gebrauchsspuren, Anrostungen, Anfahrschäden und Abnutzungsspuren.

Die Klimaanlage ist ohne Funktion.

Der Reifen vorne rechts ist abgefahren.

Eine Probefahrt sowie Funktionsprüfung wurde nicht durchgeführt, gegebenenfalls sind weitere Schäden vorhanden.



Bild: 1



Bild: 2



Bild: 3



Bild: 4





Bild: 5



Bild: 6





Bild: 7



Bild: 8



Bild: 9



Bild: 10





Bild: 11



Bild: 12



Bild: 13



Bild: 14





Bild: 15



Bild: 16



Bild: 17



Bild: 18



Bild: 19



Bild: 20



Bild: 21



Bild: 22





Bild: 23



Bild: 24



Bild: 25



Bild: 26



Bild: 27

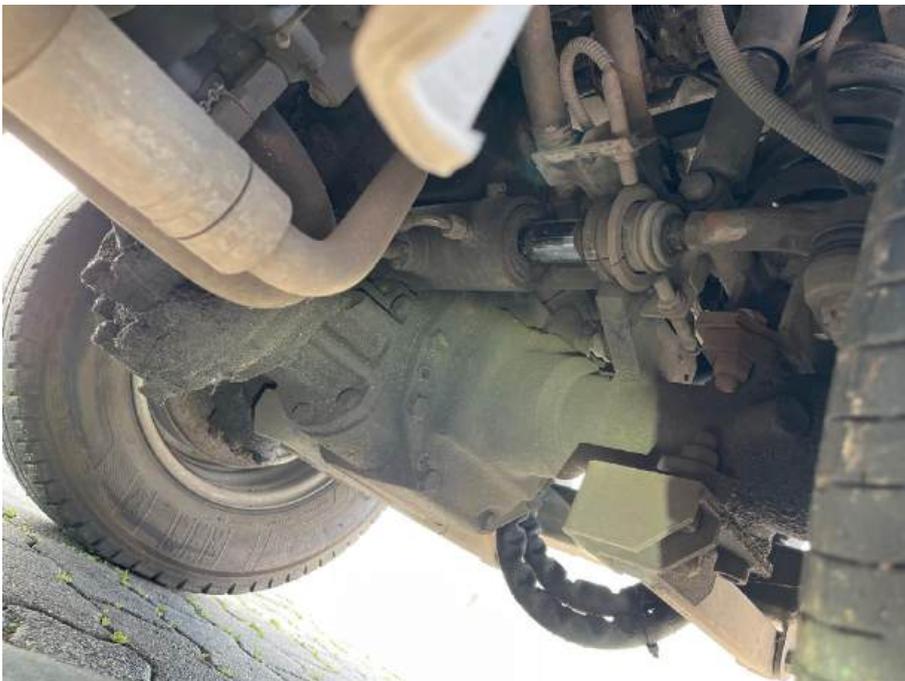


Bild: 28



Bild: 29



**4.19 Wartungsnachweise**

Die nachfolgende Tabelle gibt einen schnellen Überblick darüber, welche Wartungsarbeiten nach entsprechender Betriebsstundenzahl fällig sind. Den Wartungsplan finden Sie im Abschnitt 4.18. Die Durchführung der Arbeiten muss von der beauftragten Werkstatt, jeweils in der nachfolgenden Tabelle bestätigt werden. Garantie- und Gewährleistungsansprüche werden nur dann berücksichtigt, wenn alle Wartungsarbeiten durch eine autorisierte Werkstatt durchgeführt und der Firma Hako GmbH angezeigt wurden. In diesem Zusammenhang verweisen wir auf die Garantiebestimmungen der Firma Hako GmbH.

nach: Bt	Wartungsplan	Datum	Stand Betriebsstunden	Firma/Unterschrift
	Übergabe	12.10.15	53	Hako GmbH
50	1. Durchsicht	19.11.15	63	Messner
250	2. Durchsicht	06.01.16	251	Falke
500	A	07.04.16	516	Hako GmbH Niederlassung Franken
1000	A	19.09.16	1017	Hako GmbH Niederlassung Franken
1.500	B	00.08.17	1480	Hako GmbH Niederlassung Franken
2.000	A	07.09.17	2032	Hako GmbH Niederlassung Franken
2.500	A Kraftstofffilter, Luftfilter	09.01.18	2455	Stadt Bamberg Kraftfahrzeugverwaltung
3.000	B Luftfilter, Achsen, Bremsfilter, Hydraulikfilter, Zahnriemen + Wasser, Ölwanne, Ritzölwanne, Spanner	05.07.18	2990	Stadt Bamberg P. Schmitt Kraftfahrzeugverwaltung
3.500	A Kraftstofffilter, Luftfilter, Ölwanne, Ritzölwanne	07.12.18	3524	Stadt Bamberg P. Schmitt Kraftfahrzeugverwaltung
4.000	A Kraftstofffilter, Luftfilter, Ölwanne, Ritzölwanne	25.06.19	4036	Stadt Bamberg P. Schmitt Kraftfahrzeugverwaltung
4.500	B alle Öle, alle Filter	03.03.20	4486	Stadt Bamberg P. Schmitt Kraftfahrzeugverwaltung
5.000	A Kraftstofffilter, Luftfilter, Ölwanne, Ritzölwanne	24.08.20	4999	Stadt Bamberg BAMBERGER SERVICE BETRIEBE Kraftfahrzeugverwaltung
5.500	alle Öle, alle Filter	29.04.21	5499	Margaretendamm 40 Tel. 09 51 87 71 50 96004 Bamberg
6.000	B alle Öle, alle Filter, alle Achsen	18.11.21	6031	Stadt Bamberg P. Schmitt Kraftfahrzeugverwaltung
6.500	A alle Öle, alle Filter, alle Achsen	02.05.22	6400	Stadt Bamberg P. Schmitt Kraftfahrzeugverwaltung

Bild: 30





Ingenieurbüro Hofmann GmbH & Co. KG  
Hertzstraße 12 · 96050 Bamberg  
☎ 0951 91221-0  
☎ 0951 91221-21  
✉ tuev-station-bamberg@tuev-nord.de  
🌐 www.ibhofmann.de



Gutachten - Nr.: BF24011496915 vom 20.06.2024

Seite 21

TÜVNORD

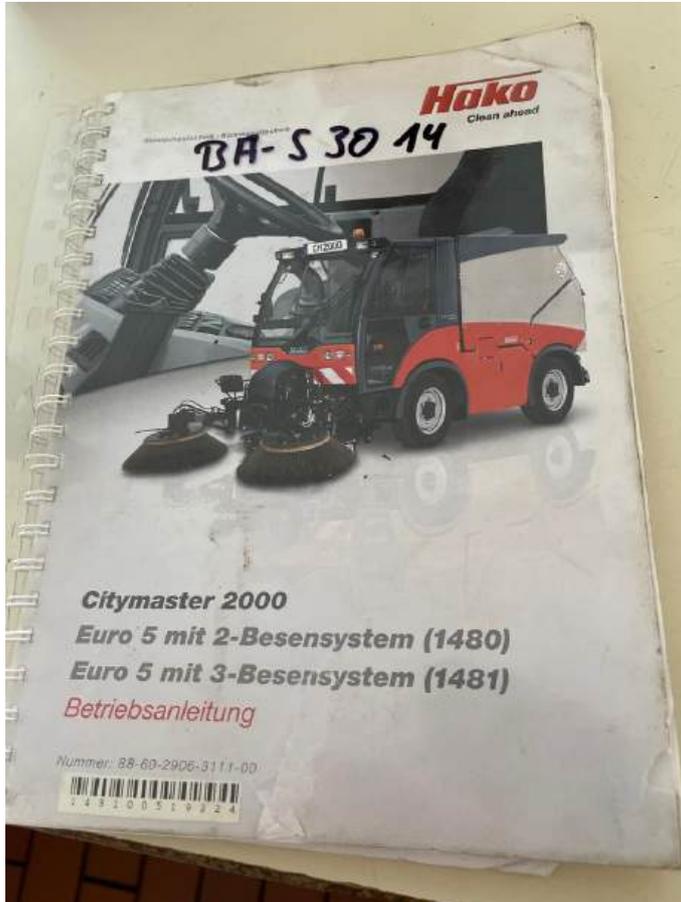


Bild: 31

