

DEKRA Automobil GmbH
[Redacted]DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Magdeburg
[Redacted]BG Verkehr
Ottenser Hauptstraße 54
22765 Hamburg

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

HH BG873

FIN

W0VZM8GB7J1074731

Auftraggeber

BG Verkehr, Ottenser Hauptstraße 54, 22765 Hamburg

Ihr Auftrag vom

18.07.2024, schriftlich durch [Redacted] auf Wunsch des Fahrzeughalters

Besichtigung

18.07.2024 um 09:15 Uhr
DEKRA Automobil GmbH
[Redacted]

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 18.07.2024 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis der gültigen Marktbeobachtung der DAT Deutschland sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	8.802,52 EUR	10.475,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 18.07.2024 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte schriftlich, durch [REDACTED] auf Wunsch des Fahrzeughalters. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 18.07.2024.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 18.07.2024 um 09:15 Uhr durch [REDACTED] bei DEKRA Automobil GmbH [REDACTED] im Beisein von [REDACTED]

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 200 µm festgestellt. Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Kotflügel vorne links - erhöhte Lackschichtdicke (200µm)
- Tür vorne links - erhöhte Lackschichtdicke (180µm)
- Tür hinten links - erhöhte Lackschichtdicke (180µm)

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen ein merkantiler Minderwert angesetzt.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	BG VERKEHR, Ttenser Hauptstraße 54, 22765 Hanburg
Kennzeichen	HH BG873
Tag der Erstzulassung	04.01.2018
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	04.01.2101

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU 01 / 2025

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Opel
Typ / Verkaufsbezeichnung	Insignia B Sports Tourer (04.2017->) / Insignia 1.5 Turbo Business Edition
Aufbauart	Kombi
HSN / TSN	1844 / AAI
Fahrzeug-Ident.-Nr.	W0VZM8GB7J1074731
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	Argon Silber / Ice Silver
Lackierung	Metallic / GAN
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	121 kW / 1490 cm ³
Schadstoffklasse	EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Automatik / 6
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	126.442

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 55 R 17 97 W	Bridgestone / Turanza T 005 *	S/O	5 mm
rechts	225 / 55 R 17 97 W	Bridgestone / Turanza T 005 *	S/O	5 mm
2 links	225 / 55 R 17 97 W	Bridgestone / Turanza T 001	S/O	5 mm
rechts	225 / 55 R 17 97 W	Bridgestone / Turanza T 001	S/O	5 mm
Notrad				

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Audio-Navigationssystem Navi RF 900 Europa Touch (IntelliLink 8"-Display), Ausstattungs-Niveau M, Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar, Bluetooth Audio-Streaming, Bremsassistent, Dach, Design-Ausführung (Chrom), Drehzahlmesser, Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP), Elektron. Traktionskontrolle, Ergonomiesitz vorn links, Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist), Fensterheber elektrisch hinten, Fensterheber elektrisch vorn, Feststellbremse elektrisch, Freisprecheinrichtung Bluetooth, Frontkamera, Fußgänger-Schutzsystem: Aktive Motorhaube, Gepäckraum-Abtrennung (Netz), Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe Automatik - mit Start/Stop (6-Stufen), Heckleuchten LED, Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung, Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Kindersicherung, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten (3-fach), LM-Felgen 7x16 (5-Doppelspeichen), Lenkrad (Leder 3-Speichen), MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy, Motor 1,5 Ltr. - 121 kW 16V SIDI Turbo, Nebelscheinwerfer, OnStar SOS Service, Parkpilotsystem vorn und hinten, Reifen 215/60 R16 ..V, Reifendruckwarner, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, Seitenairbag vorn, Sitzheizung vorn, Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto), Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Start/Stop-Anlage, Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen Wagenfarbe, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) Autonomer Notbrems-Assistent und Frontkamera, Ergonomiesitz vorn rechts, Flexx-Paket (Flex-Organizer), Frontscheibe heizbar (ThermaTec), Fußmatten Gummi, Innovations-Paket 1, Klimaautomatik 2-Zonen, Lenkrad heizbar, Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung, Motor 1,5 Ltr. - 121 kW 16V SIDI Turbo KAT (B 15 SFT / LFV), Reserverad als Notrad, Schließ-/Startsystem Keyless Open, Seitenairbag hinten

Weitere wertbeeinflussende Faktoren

Minderwert aus Vorschaden

Am Fahrzeug wurde ein reparierter Vorschaden festgestellt. Zum Schaden sind keine Daten bekannt, daher wurden die Reparaturkosten geschätzt und ein dementsprechend geschätzter Minderwert angesetzt.

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsinformationen sind elektronisch gespeichert. Entsprechende Informationen zu durchgeführten Wartungs- und Servicearbeiten können nur bei einem autorisierten Vertrags- oder Servicepartner abgerufen werden. Zum Zeitpunkt der Besichtigung verbleiben bis zur nächsten Wartung 57 %.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Felge vorne rechts, verschrammt mit Materialabtrag, erneuern (Bild 28); Außenspiegel rechts Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 7); Dach Lackierung, Steinschlag, smart repair (Bild 6); Felge vorne links Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 10, 11); Seitenteil hinten links, verformt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 8, 9); Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 20, 21, 22, 23, 24); Felge hinten rechts Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 18, 19); Seitenteil hinten rechts Kniestück, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 16, 17); Tür vorne rechts, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 12, 13, 14); Stoßfänger vorne Lackierung, viele Steinschläge, lackieren mit Lackaufbau (Bild 25, 26). Lackvorbereitung.

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Fahrersitzpolster, beginnenden Verschleiß, (Bild 27); Motorhaube Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 5); Tür hinten rechts, eingedellt, Gebrauchsspur (Bild 15).

Nicht mitbewertete Teile

Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag ein zusätzlicher Radsatz im Fahrzeug. Dieser wurde nicht besichtigt und in der Bewertung des Fahrzeugs nicht berücksichtigt.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige

[REDACTED]

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Abtretungserklärung

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Motorhaube Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 6 : Dach Lackierung, Steinschlag, smart repair



Bild 7 : Außenspiegel rechts Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 8 : Seitenteil hinten links, verformt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 9 : Seitenteil hinten links, verformt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 10 : Felge vorne links Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 11 : Felge vorne links Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 12 : Tür vorne rechts, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 13 : Tür vorne rechts, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau

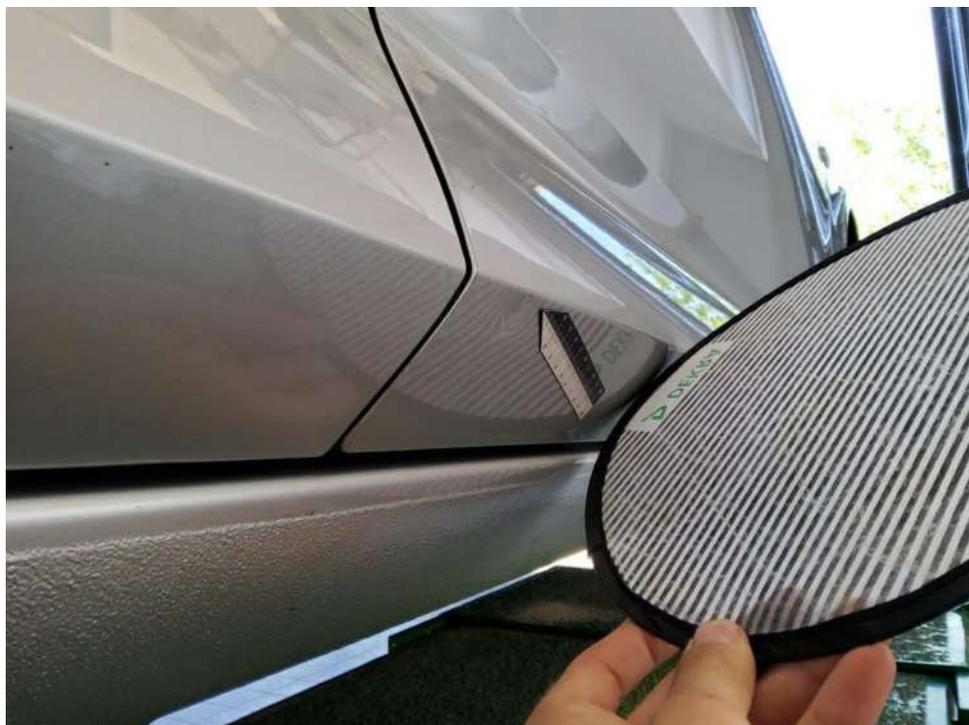


Bild 14 : Tür vorne rechts, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 15 : Tür hinten rechts, eingedellt, Gebrauchsspur



Bild 16 : Seitenteil hinten rechts Kniestück, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 17 : Seitenteil hinten rechts Kniestück, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 18 : Felge hinten rechts Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 19 : Felge hinten rechts Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 20 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 21 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 22 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 23 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 24 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 25 : Stoßfänger vorne Lackierung, viele Steinschläge, lackieren mit Lackaufbau



Bild 26 : Stoßfänger vorne Lackierung, viele Steinschläge, lackieren mit Lackaufbau



Bild 27 : Fahrersitzpolster, beginnenden Verschleiß



Bild 28 : Felge vorne rechts, verschrammt mit Materialabtrag



Bild 29 : Zusätzlicher Radsatz (Winterreifen)
---nicht mit bewertet---