
Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 06.05.2024 wurde ein Bewertungsgutachten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte mündlich, durch Herrn Wendt, auf Wunsch des Fahrzeughalters. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 06.05.2024.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 06.05.2024 um 09:00 Uhr durch Herrn Ralf Bahlmann bei DEKRA Automobil GmbH Außenstelle Cloppenburg, Albert-Einstein-Str. 7, 49661 Cloppenburg, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Grube von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
3 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	Stadt Lönigen, Lindenallee 1, 49624 Lönigen
Kennzeichen	CLP XT20
Tag der Erstzulassung	23.12.2002

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	11 / 2024
Fälligkeit SP	11 / 2023

Technische Daten Fahrzeug / Fahrgestell

Fahrzeugart	Lastkraftwagen
Hersteller	IVECO
Typ / Verkaufsbezeichnung	EuroFire FF 140 / Löschfzg HLF
Aufbauart	Löschfzg.
HSN / TSN	4192 / 000
Fahrzeug-Ident.-Nr.	ZCFB1JM8102390000
Nutzlast [kg] Leergewicht	8500 kg
zul. Gesamtgewicht	14500 kg
Maße über alles L / B / H	7530 / 2500 / 3300 (mm)
Achsen / angetr.Achsen	2 / 2
Türen	4

Sitzplätze	9
Farbe / Farbe	Rot / Weiß
Lackierung	Uni / Wasserbasis / Uni / Wasserbasis
Polster	Stoff
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor
Leistung / Hubraum	202 kW / 5880 cm ³
Schadstoffklasse	LF 16 *
Getriebe	Schaltgetriebe
Felgen	Stahl ohne Radzierblende
Km-Stand abgelesen	22.770

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	144 / 142 K	Falken / GI388	W / O	12 mm
rechts	144 / 142 K	Falken / GI388	W / O	12 mm
2 links innen	144 / 142 K	Falken / GI388	W / O	12 mm
links aussen	144 / 142 K	Falken / GI388	W / O	12 mm
rechts innen	144 / 142 K	Falken / GI388	W / O	12 mm
rechts aussen	144 / 142 K	Falken / GI388	W / O	12 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Technische Daten Schlauchwagen

Hersteller	IVECO MARGIRUS
Baujahr	23.12.2002
Betriebsstunden abgelesen	195

Ausstattung Fahrgestell

Iveco EuroFire Tector FF 140 EW Tanklöschfahrzeug TLF 16/12, Motorleistung: 202 kW, Gesamtgewicht: 14.500 kg, Nebenantrieb für Wasserpumpe mit Hochleistungslüfter, Feuerwehrtechnische Ausstattung, Rundumkennleuchten, Pressluftfanfaren, Standheizung Webasto.

Ausstattung Schlauchwagen

Aufbaulackierung Lackierung: RAL 3000 (Feuerrot), Löschwassertank 2.000 ltr, Arbeitsscheinwerfer, seitlich zwei links zwei rechts, ein Arbeitsscheinwerfer hinten, Abklappbare Aluminium Heckaufstiegsleiter mit festem Handgriff oben, 6 Staufächer mit Rolladentüren, Heckpumpe Eurofire §32B, Rotzler Seilwinde im Frontbereich 50 KN, Lichtmast hinterm Fahrerhaus mit zwei Scheinwerfern, 12 und 24 volt Steckdosen im Heckbereich.

Zustandsbeschreibung

Zustand und Instandhaltung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Das Fahrzeug weist Lack- und Korrosionsschäden (Rostschäden) auf.

Notwendige Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

- Ölverlust Motor prüfen, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich
- Ölverlust Getriebe prüfen, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich
- Fahrersitz durchgesehen, erneuern
- Türeinstiegsgummi links eingerissen, erneuern
- Borhlöcher in Verkleidungen, smart repair
- Lackablösungen an den Einstiegen, lackieren
- Korrosion an Karosserieteilen, lackieren
- Begrenzungsleuchte zerbrochen, erneuern

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Ralf Bahlmann

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Restwertangebot

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale vorn



Bild 3 : Diagonale hinten



Bild 4 : Diagonale hinten



Bild 5 : Innenraum



Bild 6 : Kombiinstrument



Bild 7 : Seitenansicht links



Bild 8 : Seitenansicht rechts



Bild 9 : Frontansicht



Bild 10 : Heckansicht



Bild 11 : Betriebstunden Pumpe



Bild 12 : Typschild



Bild 13 : Fahrersitz durchgesessen, Türdichtung eingerissen



Bild 14 : Bohrlöcher in Verkleidungen

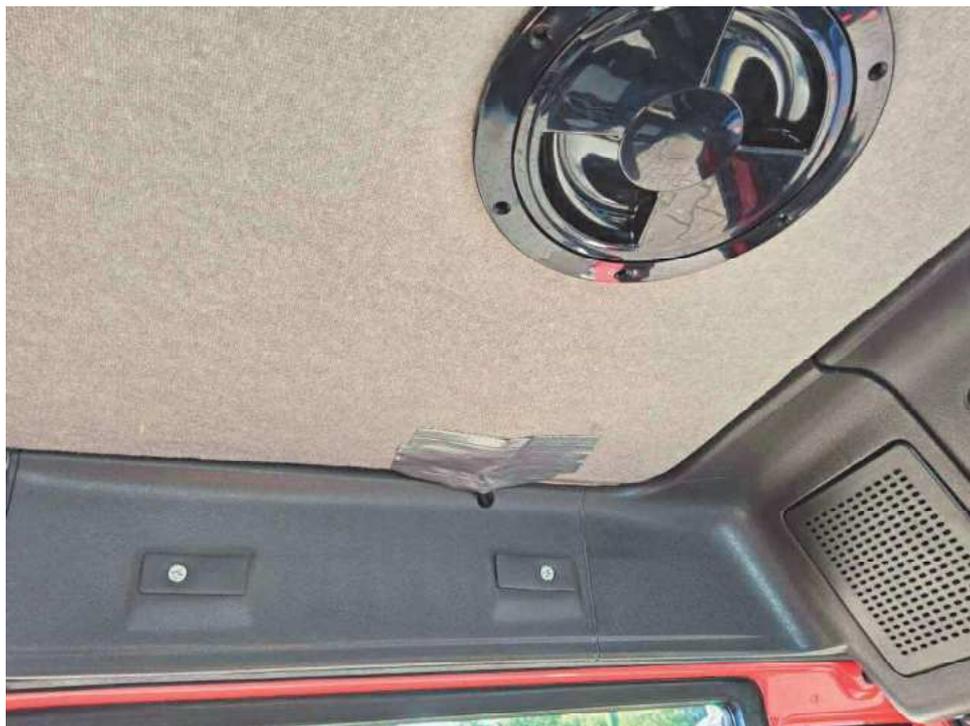


Bild 15 : Dachverkleidung Bohrlöcher



Bild 16 : Lackablösungen Einstieg vorne



Bild 17 : Korrosion an den Karosserieteilen



Bild 18 : Begrenzungsbeleuchtung zerbrochen

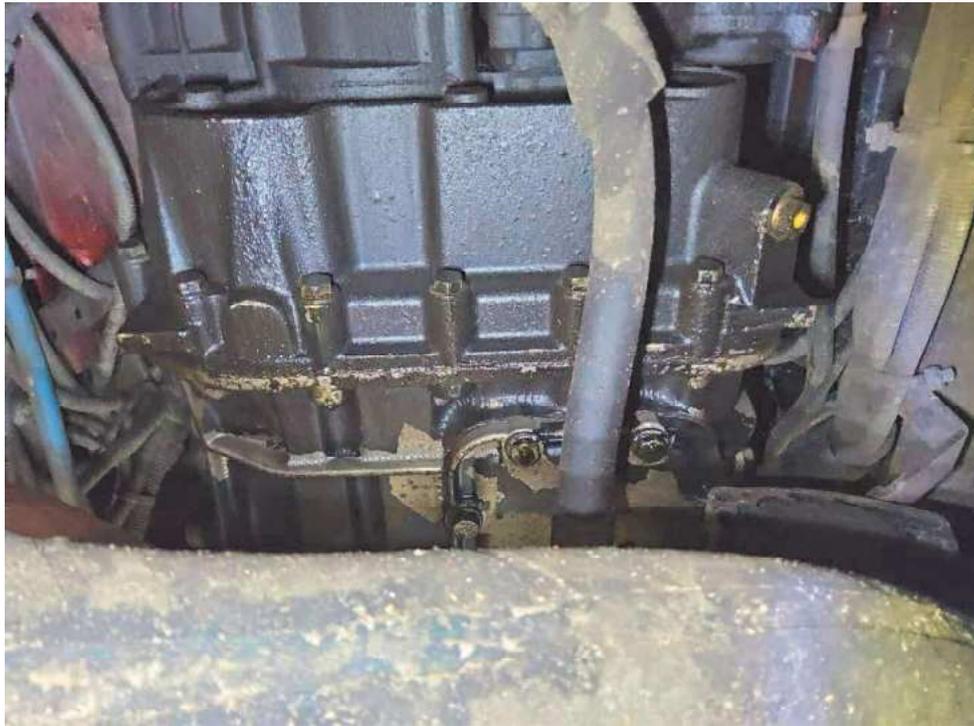


Bild 19 : Getriebe Ölfeucht

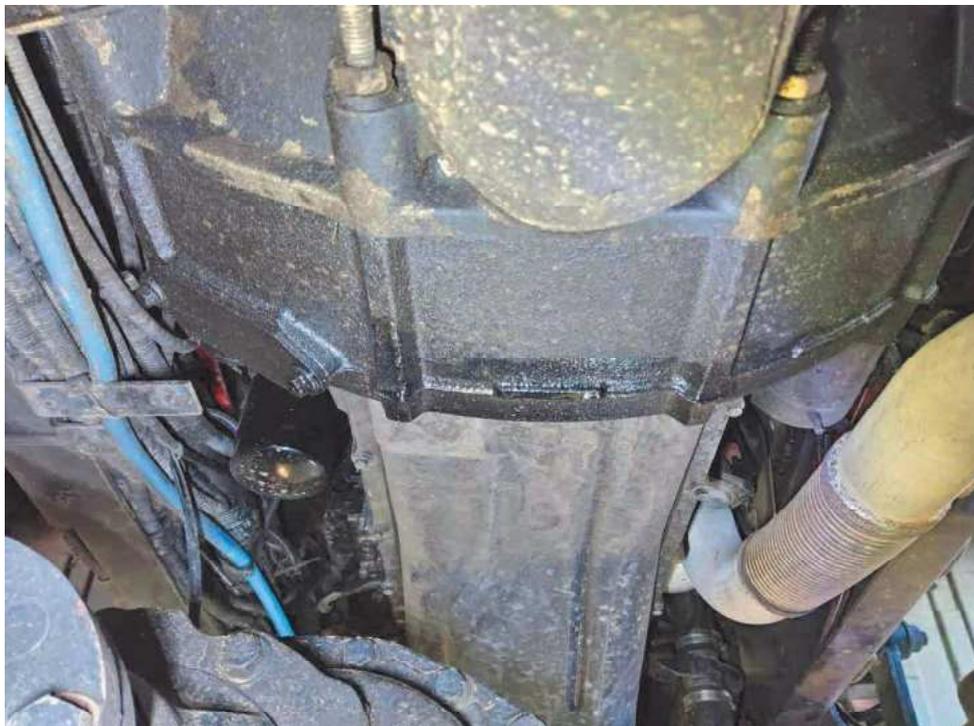


Bild 20 : Motor Ölfeucht