



SV: 

von der SIHK zu Hagen öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Kfz-Schäden und -bewertung

SV Büro Mazur Feldberg, Steinhausstr. 21a, 58099 Hagen

Hagen, 02.07.2024

Wirtschaftsbetrieb Hagen AöR - WBH -
Eilper Str. 132 - 136
58091 Hagen

Bankverbindungen:

Postbank IBAN: DE81 4401 0046 0418 0604 69

BIC: PBNKDEFF

Sparkasse IBAN: DE65 4505 0001 0100 1512 99

BIC: WELADE3HXXX

Steuer-Nr.

321/5714/0465

Sachverständigenbericht

Nr.:

F2406-1646

bei Rückfragen bitte angeben

Sachverständigenbericht Pkw

HA-WB 108E

Auftraggeber/-in

Wirtschaftsbetrieb Hagen AöR - WBH -
Eilper Str. 132 - 136, 58091 Hagen

Auftragsdatum

24.06.2024

Besichtigungsdatum / Uhrzeit

27.06.2024 / 08:45 h

Sachverständiger

Marc André Federici

Ort der Besichtigung

Florianstr. 2, 58119 Hagen

Fahrzeughalter/-in

Wirtschaftsbetrieb Hagen AöR - WBH -
Eilper Str. 132 - 136, 58091 Hagen



Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Amtliches Kennzeichen: HA-WB 108E
Fahrzeugart: Pkw
Aufbau: Lim. Schrägheck
Fabrikat: Volkswagen
Typ / Untertyp: Golf VII Lim. (BQ1/BE2)(01.2017->2020) e-Golf
KBA-Nummer: 0603/CBP
Fzg.Ident.-Nummer: WVWZZZAUZL8909009
Erstzulassung: 07.07.2020
Letzte Zulassung: 07.07.2020

Motorart / Bauform / Zylinder: Elektro //
Getriebe / Anzahl Gänge: Getriebe für Elektrofahrzeug / 1
Schadstoffklasse: 2017/1151;WLTP;REINE ELEKTRO
Feinstaubplakette: vorhanden (grün)
Leistung in kW: 100 kw
Anzahl der Türen: 5
Anzahl Achsen / angetrieb. Achsen: 2 / 1
Anzahl der Plätze: 5
Anzahl der Vorbesitzer: 0
Nächste HU: 10.2025
Laufleistung in km abgelesen: 34035 km
Laufleistung in km geschätzt: 34035 km

Leermasse in kg: 1615 kg -
Gesamtmasse in kg: 2020 kg

Bereifung
v.l. 3,0 mm 205/55R16 91H M+S Continental All Season Contact
v.r. 2,0 mm 205/55R16 91H M+S Continental All Season Contact
h.r. 6,0 mm 205/55R16 91H M+S Continental All Season Contact
h.l. 6,5 mm 205/55R16 91H M+S Continental All Season Contact

Allgemeinzustand: normal
Lackzustand: normal
Besichtigungszustand: unzerlegt
Farbe / Lackart: weiß uni

Ausstattung: 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte, Abbiegelicht, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Antriebsart: Frontantrieb, Audio-Navigationssystem Discover Pro (Touchscreen, CD/DVD, MP3, Festplattenspeicher, Bluetooth), Audiosystem: CD-/DVD-Player, Ausstattung e-Golf, Auto-Hold-Funktion,




Außenspiegel asphärisch, links, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außenspiegel elektr. verstellbar, mit Memory, Außenspiegel konvex, rechts, Außenspiegel lackiert, Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon, Bremsassistent, Bremsscheiben hinten (272 mm x 10 mm), Bremsscheiben vorn (288 mm x 25 mm), Chrom-Paket (1), Chromeinfassung Lichtschalter, Chromeinfassung Spiegelverstellung, Dachspoiler, Doppeltonhorn, Einparkhilfe vorn und hinten, Elektromotor 100 kW (EBSA), Elektron. Differentialsperre (EDS), Elektron. Differentialsperre (XDS), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm, Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent, Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion, Fahrassistenz-System: Fahrprofilwahl, Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung, Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung, Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion, Fensterheber elektrisch, Frontscheibe heizbar, Funkschlüssel (2) klappbar, Fußmatten Textil, Getriebe für Elektrofahrzeug, Handschuhfach mit Kühlfunktion, Heckleuchten LED, Heckscheibenwischer, Innenausstattung: Dekoreinlagen New Brushed Dark Metal, Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter, Innenspiegel abblendbar, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Klimaanlage Climatronic 2-Zonen, Knieairbag Fahrerseite, Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn, Kopfstützen hinten (3-fach), Kopfstützen vorn sicherheitsoptimiert, Ladekabel mit Schukostecker, Lautsprecher (8), Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, Lenkrad (Leder) mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung, Leseleuchten vorn, Leuchtweitenregelung automatisch, LM-Felgen 6,5x16 (Astana), Luftfeuchtesensor, Mobile Online Dienste App-Connect, Mobile Online Dienste VW Connect, Modellpflege, Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay), Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod), Nebelschlussleuchte, Nichtraucher-Paket, Notrufsystem, Parkbremse elektrisch, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set),



Reifenkontroll-Anzeige, Rücksitzlehne geteilt, Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar, Scheinwerfer LED, Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig, Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sprachsteuerungs-System, Stabilisator vorn, Stoßfänger Sport-Design, lackiert, Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen Wagenfarbe, Volkswagen Media Control, Volkswagen Media Control und App-Connect / MirrorLink, Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn, Wegfahrsperrung (elektronisch), Wärmeschutzverglasung grün getönt, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Elektromotor 100 kW, Antennen-Diversity, Bremsbelagverschleissanzeige, Hinterachse: Mehrlenkerachse, Klimazone: Nicht Heissland, Kältemittel R 1234 YF, Leseleuchten vorn und hinten LED, Mittelarmlehne vorn, Mobile Online Dienste Car-Net, ohne Longlife-Service, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sonderlackierung Pure-White, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)

Bemerkungen:

Batteriekapazität 35,8 kWh

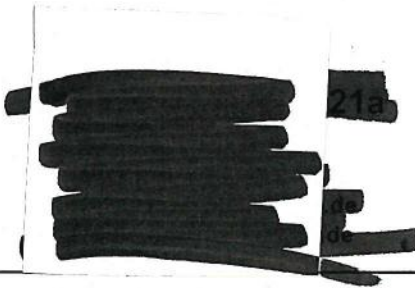

Auftragserteilung:

Auf Grund des uns erteilten Auftrages soll ein Sachverständigenbericht erstellt werden.

Der Fahrzeugzustand ist zu dokumentieren.

Besichtigungsbedingungen:

Das gegenständliche Fahrzeug wurde durch den Unterzeichner besichtigt.

Die technischen Daten des Fahrzeuges wurden der vorgelegten Kopie der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und durch Feststellungen am Fahrzeug ergänzt.

Die am Fahrzeug abgelesene Fahrzeugidentifikationsnummer wurde mit der Eintragung in der Kopie der Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein) verglichen und stimmt überein.

Unterlagen zum Fahrzeug (Bordmappe, Wartungsdokumentationen, HU-Berichte o.ä.) lagen nicht vor. Der Zweitschlüssel war nicht vor Ort. Das Ladekabel war nicht vor Ort.

Das Fahrzeug war fahrfähig sowie verschmutzt und stellenweise nass.

Am Besichtigungsort waren ungünstige Lichtverhältnisse gegeben.

Eine Fahrzeuguntersuchung unter Verwendung einer Hebebühne oder Untersuchungsgrube war nicht möglich.


Der Fehlerspeicher wurde nicht ausgelesen.

Der Zustand der Hochvoltbatterie wurde nicht geprüft.

Eine Rangierfahrt wurde vorgenommen. Geräusentwicklung aus dem Bereich Motor/Getriebe ist nachvollziehbar.

Eine technische Zustandsprüfung erfolgte nicht.

Eine Untersuchung des Fahrzeuges mittels Lackschichtstärkenmessgerät erfolgte.

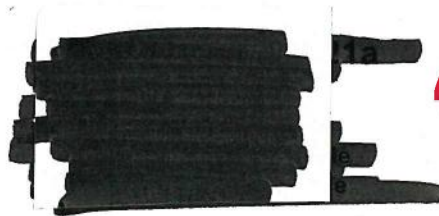

Fahrzeugzustand:

Der Fahrzeugzustand ist, bezogen auf das Alter und die Laufleistung, als normal zu bezeichnen.

Nutzungstypische Gebrauchsspuren lagen ersichtlich vor.

Das Fahrzeug weist Schäden an Motor/Getriebe auf.

Die vordere Unterbodenverkleidung ist demontiert und liegt im Fahrzeug.

Vorschäden und wertbeeinflussende Faktoren:

Die Feststellungen bezüglich möglicher Vorschäden (reparierter Vorschaden / unreparierter Vorschaden) an dem im gegenständlichen Gutachten beschriebenen Fahrzeug beruhen auf Inaugenscheinnahme ohne Zerlegung und Freilegung sowie ohne weitergehende Untersuchungen. Bei einem beseitigten Vorschaden konnte im Rahmen der Besichtigungsbedingungen nicht geprüft werden, ob dieser nach der jeweiligen Herstellervorgabe repariert wurde.

Reparierter Vorschaden:

Frontschaden rechtsseitig beseitigt, Stoßfänger und oberer sowie unterer Querträger wurden ersetzt.

Unreparierter Vorschaden:

Das Fahrzeug weist mahlende Geräusche aus dem Bereich Motor/Getriebe auf. Gem. Angaben der Werkstatt ist der Fahrmotor zu erneuern.

Reifen an der Vorderachse ungleichmäßig verschlissen.

Delle Motorhaube; Stoßfänger vorne rechtsseitig verkratzt; Felge vorne rechts verkratzt; weitere Felgen leicht verkratzt; Instrumententafel/Zierleiste über Handschuhfach verkratzt;

Weitere wertbeeinflussende Faktoren:

Wartung fällig

Fahrzeug mit individueller Beschriftung

Einstiege vorne überdurchschnittlich verkratzt

Innenraum überdurchschnittlich verschmutzt



Versandinformation:

Das Originaldokument wurde an den Auftraggeber versandt.

Abschließende Bemerkung:

Eine Weiterleitung personenbezogener Daten dieses Dokumentes an Dritte ist nur zulässig, soweit sämtliche datenschutzrechtlichen Vorschriften eingehalten werden, insbesondere keine personenbezogenen Daten unter Missachtung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gespeichert werden.

Der Unterzeichnende ist auch von IfS GmbH zertifizierter Sachverständiger (IfS-Zert) für Kraftfahrzeugschäden und -bewertung sowie Mitglied im Bundesverband der freiberuflichen und unabhängigen Sachverständigen für das Kraftfahrzeugwesen e.V. -BVSK-.

Das Original-Dokument umfasst 18 Seiten mit 22 Lichtbildern.

Hagen, den 02.07.2024

Marc André Federici
Karosserie- und Fahrzeugbauermeister
von der Südwestfälischen Industrie- und Handelskammer
öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger
für Kraftfahrzeugschäden und -bewertung