



Bericht-Nr.: 0DE0FRY0ISQ010894

(1) Fz-Id.Nr.: WV2ZZZ70ZWH117358

iKFZ-Prüfz.: -

(2) Amtl. Kennz.: FRG 2411 (D)

Org.Code: 2010

(3) Ausstellungsdatum: 04.04.2024 12:18 Uhr

Seite 1 von 2  
5010352239

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU  
 Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU

Prüfart: Spiegelau

(4) km-Stand: 227514 km

(5) Klasse: SO.KFZ FEUERWEHRFZ

04

Aufbau: 9900

Hersteller: VOLKSWAGEN-VW 0603

Typ: 7DB 44201E

Var./Ver./Ausf.: - / -

Antriebsart: Diesel 0002

Emissionsschl: 96/69/EG I 0633

zGM: 2700 kg EZ: 13.05.1998

Letzte HU: 03.2022 FSD.HU/Mangel: 4.25.1/2.0.18

Kundenkennzeichen:

ST OSWALD-RIEDLHÜTTE GEMEINDE  
 LUSENSTR. 2  
 94568 ST. OSWALD

## Hauptuntersuchung § 29 StVZO

(7) Ergebnis:  
erhebliche Mängel

(8) Nachprüfung

Prüfplakette  
nicht zugeteilt

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,  
 unser/e Sachverständige/r hat an Ihrem Fahrzeug Mängel festgestellt. Die Abweichungen von den Vorschriften können zu einer Verkehrsgefährdung führen:

### (6) Festgestellte Mängel:

2.1.3b	Spurstangenkopf vorn links ausgeschlagen	EM
4.3.1a	Bremsleuchte rechts ohne Funktion	EM
4.7.1b	Kennzeichenbeleuchtung links einseitig ohne Funktion	GM
5.3.1a	Koppelstange 1. Achse links Lagerung ausgeschlagen	EM
5.3.1a	Koppelstange 1. Achse rechts Lagerung ausgeschlagen	EM
5.3.4a	Traggelenk / Führungsgelenk 1. Achse links oben ausgeschlagen	EM
5.3.4a	Traggelenk / Führungsgelenk 1. Achse rechts oben ausgeschlagen	EM
6.1.1c	Schweller rechts mitte durchgerostet	EM
6.1.1c	Schweller links mitte durchgerostet	EM
6.1.7g	Staubmanschette (Antriebswelle) vorn links eingerissen	GM
6.2.4	Bodengruppe vorn links durchgerostet	EM
6.2.4	Bodengruppe vorn rechts durchgerostet	EM
6.2.4	Bodengruppe hinten rechts durchgerostet	EM
8.4.1	Umweltbelastung: Motor undicht - Ölverlust mit Abtropfen	EM
D6.2.1a	Radhaus vorn links durchgerostet	EM
D6.2.1a	Radhaus vorn rechts durchgerostet	EM
D8.2.2b	Nachweis des Abgasverhaltens (Diesel) fehlt	EM


Die Plakette konnte nicht zugeteilt werden.

Bitte lassen Sie die Mängel umgehend beheben und kommen Sie anschließend zur Nachprüfung.  
 Das Fahrzeug ist spätestens bis zum Ablauf von einem Monat nach dem Tag der Hauptuntersuchung zur Nachprüfung vorzuführen. Nach Ablauf dieser Frist ist eine neue Hauptuntersuchung durchzuführen.  
 Bitte beachten Sie auch die Informationen auf der Rückseite.

(9) Es betreute Sie Herr Putz  
 (TÜV SÜD Auto Service GmbH)

### Messwerte:

Bremstest (Werte in daN)	links	rechts
Betriebsbremse 1. Achse	303	322
Betriebsbremse 2. Achse	221	203
Feststellbremse 2. Achse	177	197

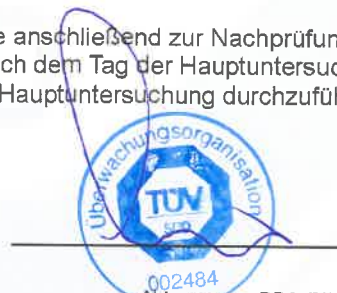

Abbremsung BBA (%): 39 %  
 Abbremsung FBA (%): 14 %

Rechnung		Das Inkasso erfolgt über unseren TÜV-Partner	
Hauptuntersuchung § 29 StVZO	82,35 EUR	98,00 EUR	
Vergütung gem. Nr. 6.4 der Anl. VIIIb zur StVZO	8,40 EUR	10,00 EUR	
<b>Gesamt:</b>	<b>Netto 90,75 EUR</b>	<b>Brutto 108,00 EUR</b>	<b>USt 19%: 17,25 EUR</b>
USt-IdNr.: DE177565595	Leistungsdatum: 04.04.2024		

Ihr mobiler TÜV Service - TÜV SÜD Auto Service GmbH

TÜV SÜD Auto Service GmbH  
Zuppinger Straße 24  
DE 94078 Freyung  
Telefon +49 8551 307 9606



Seite 2 von 2  
5010352239

**Bericht-Nr.:** ODE0FRY0ISQ010894

iKFZ-Prüfz.: -

Org.Code: 2010

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU  
Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU

**ST OSWALD-RIEDLHÜTTE GEMEINDE**  
**LUSENSTR. 2**  
**94568 ST. OSWALD**

(1) Fz-Id.Nr.:	<b>WV2ZZZ70ZWH117358</b>
(2) Amtl. Kennz.:	<b>FRG 2411 (D)</b>
(3) Ausstellungsdatum:	04.04.2024 12:18 Uhr
Prüfart:	Spiegelau
(4) km-Stand:	227514 km
(5) Klasse:	SO.KFZ FEUERWEHRFZ
Aufbau:	.....
Hersteller:	VOLKSWAGEN-VW
Typ:	7DB
Var./Ver./Ausf.:	- / -
Antriebsart:	Diesel
Emissionsschl:	96/69/EG I
zGM:	2700 kg
Letzte HU:	03.2022
FSD.HU/Mangel:	4.25.1/2.0.18
Kundenkennzeichen:	

04
9900
0603
44201E
- / -
0002
0633
EZ: 13.05.1998
4.25.1/2.0.18

Hauptuntersuchung incl. 1 EUR netto für Vorgaben nach Nr. 1 Anl. VIIIa StVZO

Falls nicht anders angegeben, entspricht das Leistungsdatum dem Ausstellungsdatum.

TÜV SÜD Auto Service GmbH, Sitz: Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart HRB 18513, Aufsichtsrat: Dr. Johannes Bußmann (Vors.),  
Geschäftsführung: Patrick Fruth (Sprecher), Axel Bischopink, MBA M.A. Stephan Jacoby.

Informationen gem. §2 Abs. 1 DL-InfoV unter [www.tuvsud.com/impressum](http://www.tuvsud.com/impressum).

Wir danken für Ihren Auftrag und wünschen Ihnen weiterhin gute Fahrt. Zu Anregungen und Wünschen rufen Sie uns bitte unter der  
Telefonnummer 0800 8888822 (gebührenfrei) an oder besuchen uns im Internet unter [www.tuvsud.com/de](http://www.tuvsud.com/de).

Die TÜV SÜD Auto Service GmbH ist die verantwortliche durch die DAkKS nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012 akkreditierte  
Inspektionsstelle. Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage [D-IS-11254-01-00] aufgeführten Akkreditierungsumfang.

Ihr mobiler TÜV Service - TÜV SÜD Auto Service GmbH