

Wasserwerk Zweckverband Seebachgebiet
Rheinstr. 71
67574 Osthofen
Deutschland

Dominik Gaul
Sachverständiger für
Kraftfahrzeugschäden und
-bewertungen
M: 004915110929128
E: dominik.gaul@de.tuv.com

Wertgutachten

Vorgang

1544255



Fahrzeug:

OHNE / WDB9066311P273713

Wertgutachten

Auftragsdaten

Dokumentnummer: 1544255
Auftrag vom: 03.09.2024 / 12:02 Uhr
Auftrag per: Telefon
Bewertungsdatum: 03.09.2024

Wertzusammenfassung

Händlereinkaufswert ohne MwSt: 11.500,00 €
Händlereinkaufswert inkl. MwSt: 13.685,00 €

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 03.09.2024 / 10:00 Uhr
Art der Besichtigung: Erstbesichtigung
Besichtigungsadresse: Wasserwerk Zweckverband Seebachgebiet
Rheinstr. 71
67574 Osthofen
Erfolgt durch: Unterzeichner
Anwesende Personen: Herr Kluge

Beteiligte

Auftraggeber:	Wasserwerk Zweckverband Seebachgebiet Rheinstr. 71 67574 Osthofen	Fahrzeughalter:	Wasserwerk Zweckverband Seebachgebiet Rheinstr. 71 67574 Osthofen
----------------------	--	------------------------	--

Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen:	OHNE	FIN:	WDB9066311P273713
HSN/TSN:	1313 / 000	Fahrzeugart:	PKW
Aufbau:	Kasten	Hersteller:	Mercedes-Benz
Modell:	Sprinter II HKa 313 CDI BlueTEC Euro 6	Erstzulassung:	22.06.2016
Letztzulassung:	22.06.2016	Anzahl Vorbesitzer:	0
Anzahl Türen:	4	Emissionsgruppe:	Euro 6
Feinstaubplakette:	Grün	Leistung:	95,0 KW
Hubraum:	2.143 ccm	Antriebsart:	Diesel
Antriebskonzept:	Heckantrieb	Getriebeart:	manuell
Laufleistung abgelesen:	131224 km	Laufleistung geschätzt:	131224 km

Farbe außen

Farbe außen:	ARKTIKWEISS	Lackart:	2-K uni
---------------------	-------------	-----------------	---------

Maße und Gewichte

Fahrzeugaußenmaß - Länge / Breite / Höhe:	5350 mm / 1900 mm / 3000 mm
Laderaum - Länge / Breite / Höhe:	2600 mm / 1780 mm / 1820 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	3500,0 kg
Leergewicht:	2980,0 kg
Nutzlast:	1470,0 kg

Serienausstattung

3. Bremsleuchte, Adaptives Bremslicht, Airbag Fahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Heckantrieb, Anzeige für Waschwasserstand, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel mit integrierter Blinkleuchte, Bremsassistent, Bremssystem mit ABS+ASR, Dachverkleidung im Fahrerhaus, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fensterheber elektrisch 2-fach, Getriebe 6-Gang - TSG (Eco Gear), Handschuhfach abschließbar, Hecktür (Öffnungswinkel 180 Grad), Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum, Kindersicherung, Kraftstofftank: Haupttank 75 Ltr., Lastenverankerung / Verzurrösen, Leuchtweitenregelung, Modellpflege, Motor 2,1 Ltr. - 95 kW CDI KAT (2143 ccm), Partikelfilter, Radstand 3250 mm, Raucher-Paket, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts, Servolenkung, Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite), Sitzbezug / Polsterung: Stoff Lima, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Armlehne, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne, Stahlfelgen 6,5x16, Wärmeschutzverglasung, Wartungsintervall-Anzeige Assyst, Wegfahrsperr, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zul. Gesamtgewicht 3,50 t

Sonderausstattung

Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus, Anhängerkupplung: Kugelkopf fest, Anhängersteckdose 13-polig, Audiosystem Audio 15 (Radio mit Farbdisplay), Außentemperaturanzeige, Ausstattungs-Paket: Cabin Comfort, Dachbedieneinheit mit Lesespot Fahrer-/Beifahrerseite, Deckenleuchte im Laderaum, Fenster für hintere Türen in Schwarzglas, Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts, Fernbedienung für Zusatzheizung, Generator 220 A, Heckscheibe heizbar, Holzfussboden im Laderaum, Klappdeckel für Ablagefach, Klimaanlage geregelt (Tempmatik), Laderaumtrennwand mit Fenster, Querträger mit integriertem Auftritt, Reserverad in Fahrbereifung, Reserveradhalter unter Rahmenende inkl. Wagenheber, Rückspiegel innen, Rundumkennleuchten (2), Schmutzfänger hinten, Schmutzfänger vorn, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar, Stabilisator hinten, Stabilisator vorn verstärkt, Stoßdämpfer verstärkt, Tankgeber für Zusatzheizung, Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Kunststoff, Vlies-Batterie 95 Ah, Zusatzheizung (Warmwasser), Zweiweg Lautsprecher vorn

Unterlagen

Zulassungsbescheinigung Teil I: lag in Kopie vor

Bereifung

montierte Bereifung

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	235/65 R 16,0 C	Falken	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	7,0 mm
Vorderachse rechts	235/65 R 16,0 C	Falken	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	7,0 mm
Hinterachse links	235/65 R 16,0 C	Falken	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	4,5 mm
Hinterachse rechts	235/65 R 16,0 C	Falken	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	4,5 mm

Feststellungen

Letzte Inspektion (Datum): 13.11.2023

Letzte Inspektion (km-Stand): 123305

Allgemeine Angaben zur Begutachtung:

Am Fahrzeug wurden Lackschichtdickenmessungen vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.

Lackschichtdickenmessung/-prüfung

Gemessenes Bauteil	Gemessene Lackschichtdicke (µm)
Kotflügel vorne links	179
Tür vorne links	258

Vorschäden

reparierte Vorschäden:

- Kotflügel vorne links und Frontverkleidung erneuert
- Tür vorne links nachlackiert

nicht reparierte Vorschäden:

- Korrosionsansatz am Radlauf hinten rechts
- Sitzbezug v.r. örtlich aufgescheuert

Gutachterliche Stellungnahme

Aufgabenstellung

Gemäß Auftrag vom 03.09.2024 soll ein Wertgutachten erstellt werden.

Allgemeinzustand

Der Allgemeinzustand war zum Zeitpunkt der Besichtigung alters- und laufeleistungsentsprechend.

Fahrzeugidentifizierung

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer WDB9066311P273713 wurde am Objekt abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen fahrzeugspezifischen Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Zur Untersuchung des Fahrzeuges stand kein Hubmittel zur Verfügung.

Fahrprobe / Probelauf

Es war nur eine eingeschränkte Fahrprobe auf dem Betriebsgelände möglich.

Es wurde ein Probelauf der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeuges durchgeführt.

Werterhaltende / werterhöhende Reparaturen

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.

Schlusswort

Die Dienstleistung "Wertgutachten" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.



Dominik Gaul

Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und -bewertungen

Bad Kreuznach, den 03.09.2024

Das Dokument umfasst 5 Seiten und 13 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.

Lichtbildanlage

Die Lichtbildanlage enthält 13 Fotos

Dokumentnummer:	1544255
Amtliches Kennzeichen:	OHNE
Fahrzeugidentifikationsnummer:	WDB9066311P273713



Bild 1: Frontdiagonale



Bild 2: Heckdiagonale



Bild 3: VIN, Fahrgestellnummer



Bild 4: Tacho



Bild 5: Innenraum vorne

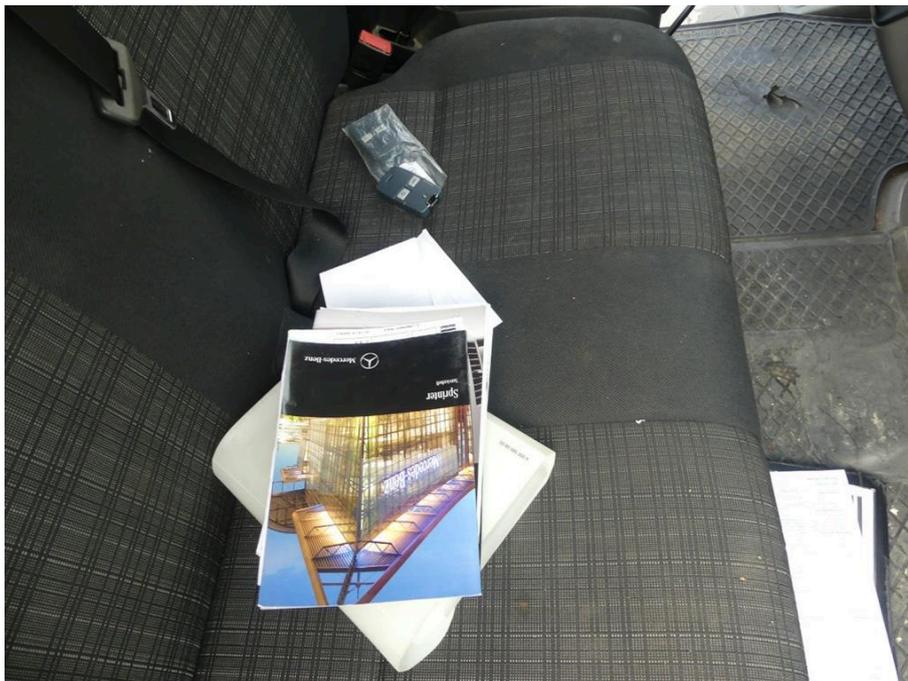


Bild 6: Schlüssel/Borddokumente



Bild 7



Bild 8



Bild 9



Bild 10



Bild 11



Bild 12: Sitzbezug v.r. örtlich aufgescheuert



Bild 13: Korrosionsansatz am Radlauf h.r.