

Duplikat

## Auftrag

## Besichtigung

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Die abgelesene Fz.- Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

## Bezugsgrundlagen

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
- Reparurrechnung
- Neufahrzeugrechnung

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

## Objektbeschreibung

### Besitzer

Betreiber	Gemeinde Jemgum, Hofstraße 2, 26844 Jemgum
Kennzeichen	LER JE16
Baujahr	2013
Erstinbetriebnahme	18.02.2013

### Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	04 / 2024
Fälligkeit § 57b	10 / 2024

### Objekt

Objektart	Landmaschine
Einsatzart	Traktor
Maschinenart	Standardtraktor
Hersteller / Fabrikat	CLAAS Tractor (F)
Typ	Arion 530 CIS / Claas
FIN	A3404ECA3400103
Leergewicht	5600 kg
Dienst- / Eigengewicht	9800 kg
Maße über alles L / B / H	4024 / 2210 / 2700 (mm)
Farbe	Orange

**Duplikat**

Lackierung  
Polster / Farbe  
Getriebe  
Betriebsstunden abgelesen

Uni / 1-Schicht  
Stoff / Anthrazit  
Automatik  
6.950

Es wird unterstellt, dass die abgelesene Anzahl der Betriebsstunden den tatsächlichen Betriebsstunden entspricht.

**Antriebsdaten**

Kraftstoffart / Energiequelle Diesel  
Zylinderanzahl 4  
Leistung 105 kW

**Reifen / Laufwerke**

Achse	Größe/Bezeichnung	Fabrikat	Ausführung	Zustand	Feststellung
1 L:	540/65R28 M+S	Nokian	Ground King	40%	
1 R:	540/65R28 M+S	Nokian	Ground King	40%	
2 L:	650/65R38 M+S	Nokian	Ground King	50%	
2 R:	650/65R38 M+S	Nokian	Ground King	50%	

**Technische Daten Frontanbaugerät**

Hersteller ALO / QUICKE  
Typ / Verkaufsbezeichnung Q56  
Fabrik Nr. 7368600  
Baujahr 08 / 2012

**Ausstattung**

Heckscheibe ausstellbar, Heckscheibenwischer, Träger Anhängerkupplung hinten, Rundum-Warnleuchte, Aufhängung Fahrerhaus, Fahrerhaus, Zapfwelle vorn, Servolenkung, Lenksäule verstellbar, Motor 4-Zylinder, Turbolader, Getriebe automatisch, Klimaanlage, Heizung, Radioanlage, Fahrersitz mit Luftfeder, 1-Schicht-Uni-Lackierung, Druckluftbremsanlage, Front- und Heckkraftheber mit elektr. Hubwerksregelung, Pro-Aktiv gef. Vorderachse mit Zentralschmieranlage, Staubox, 24/24 Gang Hexashift Getriebe, Reversshift Wendeschaltung, Zapfwelle Front und heckseitig 540/1000 1/min, Heckkraftheber, Frontkraftheber, 50km/h-Zulassung, Sonderlackierung, Rundumkennleuchte.

**Ausstattung Frontanbaugerät**

Multikipper, 3.Funktion.

**Zustandsbeschreibung****Zustand und Instandhaltung**

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Letzte Wartung erfolgte am 25.09.2023 bei Betriebsstunden 6.914. Nächste Wartung bei Betriebsstunden 7.400.

Duplikat

### Durchgeführte Reparaturen

Reparaturumfang	Datum	Laufleistung	Nachweis
Getriebe instandgesetzt	11.05.2021	Betriebsstunden	5.630 Rechnung

### Notwendige Reparaturen

#### Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

- Motorhaube (Deckel) oben beschädigt, erneuern (Bild 7)
- Blende Lüftung beschädigt, erneuern (Bild 14)
- Hydraulikanlage Ölundichtigkeiten instandsetzen, zuvor, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich
- Dichtungen Schlauchkupplung Heckhydraulik beschädigt, erneuern (Bild 8)
- Abdeckung Lautsprecher gebrochen, erneuern (Bild 15)
- Fahrerhaus angerostet, teilweise, instandsetzen (Bild 16, 17)

### Zustand akzeptabel

- Konsole Lenkrad beschädigt, erneuern
- Kabinenfederungen angerostet, erneuern
- Einstieg links angerostet, erneuern (Bild 13)
- Dachhimmel verschmutzt, reinigen (Bild 15)

### Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige  
Ralf Goldenstein

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

### Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Duplikat



Bild 1 : Diagonale vorne links



Bild 2 : Diagonale vorne rechts

Duplikat



Bild 3 : Diagonale hinten rechts



Bild 4 : Diagonale hinten links

Duplikat



Bild 5 : Kombiinstrument

Duplikat



Bild 6 : Typenschild

Duplikat



Bild 7 : Motorhaube (Deckel) oben beschädigt

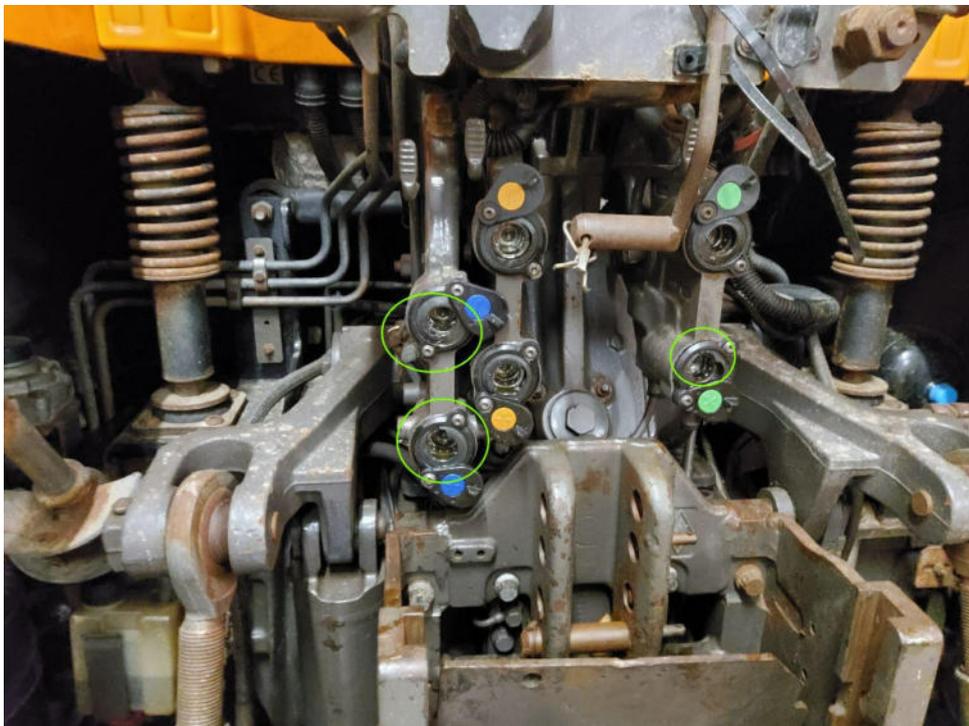


Bild 8 : Dichtungen Schlauchkupplung Heckhydraulik beschädigt

Duplikat



Bild 9 :     Hydraulikanlage Ölundichtigkeiten instandsetzen

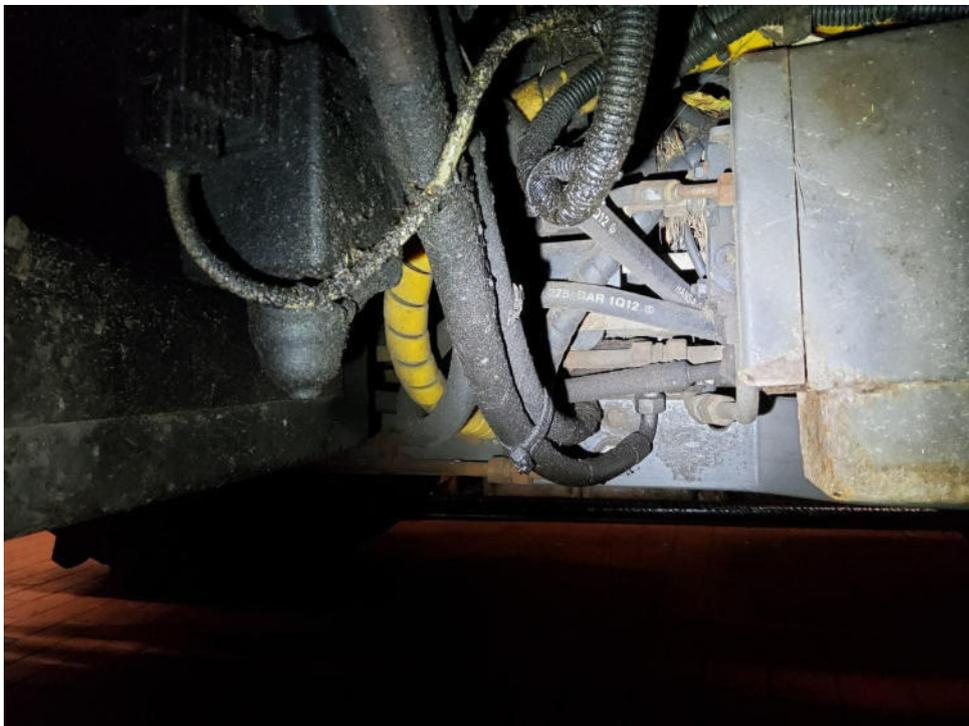


Bild 10 :     Hydraulikanlage Ölundichtigkeiten instandsetzen

Duplikat

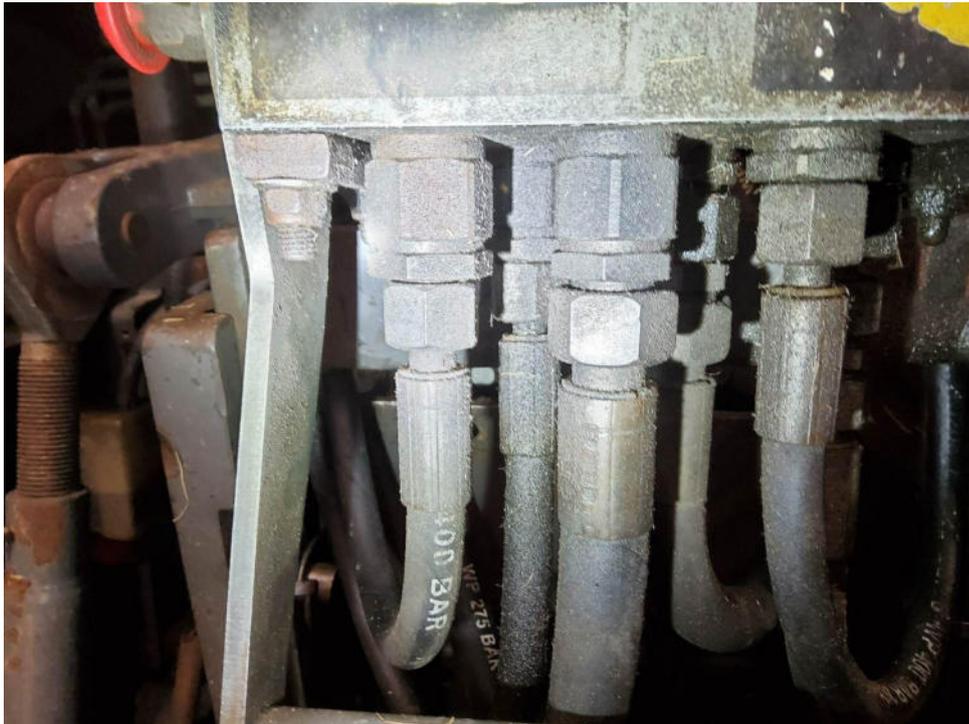


Bild 11 : Hydraulikanlage Ölundichtigkeiten instandsetzen



Bild 12 : Hydraulikanlage Ölundichtigkeiten instandsetzen

Duplikat



Bild 13 : Einstieg links angerostet

Duplikat



Bild 14 : Blende Lüftung beschädigt



Bild 15 : Abdeckung Lautsprecher gebrochen  
Dachhimmel verschmutzt

Duplikat



Bild 16 : Fahrerhaus angerostet, teilweise

Duplikat

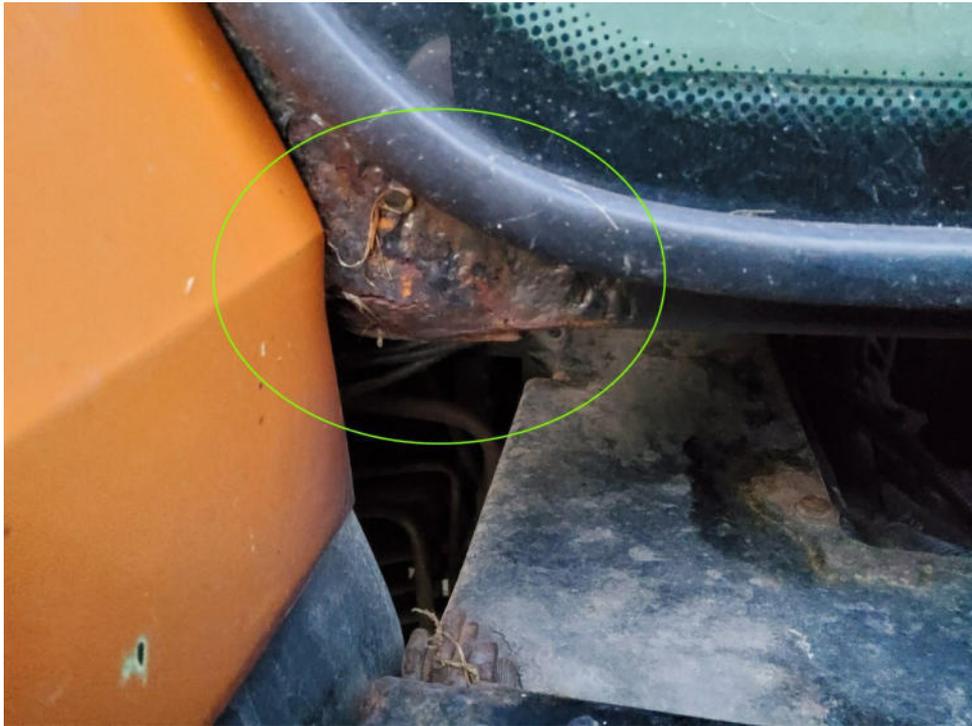


Bild 17 : Fahrerhaus angerostet, teilweise