

Oberbergischer Kreis Amt für Rettungsdienst  
Reininghauser Str. 7  
51643 Gummersbach  
Deutschland

Torben Platz  
Sachverständiger für  
Kraftfahrzeugschäden und  
-bewertungen  
M: 0171/7575482  
E: torben.platz@fsp.de

# Fahrzeugwertermittlung

RTW nach DIN EN 1789

## Vorgang

1554151



**Fahrzeug:**

## Fahrzeugdaten

<b>Amtliches Kennzeichen:</b>		<b>FIN:</b>	
<b>Fahrzeugart:</b>	Sonderfahrzeuge (RTW nach DIN EN 1789)	<b>Aufbau:</b>	RTW nach DIN EN 1789 und DIN 13500
<b>Hersteller:</b>	Mercedes-Benz	<b>Modell:</b>	Sprinter II Pr 519 CDI BlueTEC Euro 6
<b>Erstzulassung:</b>	16.10.2018	<b>Letztzulassung:</b>	16.10.2018
<b>Nächste HU (Hauptuntersuchung):</b>	10.2024	<b>Anzahl Vorbesitzer:</b>	0
<b>Anzahl Türen:</b>	4	<b>Sitz-/Steh-/Liegeplätze:</b>	4 / - / 1
<b>Emissionsgruppe:</b>	Euro 6	<b>Leistung:</b>	140,0 KW
<b>Hubraum:</b>	2.987 ccm	<b>Antriebsart:</b>	Diesel
<b>Antriebskonzept:</b>	Heckantrieb	<b>Getriebeart:</b>	Automatik
<b>Laufleistung abgelesen:</b>	280192 km	<b>Laufleistung geschätzt:</b>	280192 km

### Farbe außen

**Farbe außen:** reinweiß

### Maße und Gewichte

<b>Fahrzeugaußenmaß - Länge / Breite / Höhe:</b>	6225 mm / 2130 mm / 2400 mm
<b>Laderaum - Länge / Breite / Höhe:</b>	3600 mm / 2130 mm / 400 mm
<b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>	5000,0 kg
<b>Leergewicht:</b>	2325,0 kg
<b>Nutzlast:</b>	2275,0 kg

### Serienausstattung Basisfahrzeug

Adaptives Bremslicht, Airbag Fahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Heckantrieb, Anzeige für Waschwasserstand, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Bremsassistent, Bremssystem mit ABS+ASR, Dachverkleidung im Fahrerhaus, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Fensterheber elektrisch 2-fach, Getriebe Automatik GTronic - (7-Stufen), Handschuhfach abschließbar, Karosserie/Aufbau: Pritsche, Kraftstofftank: Haupttank 75 Ltr., Leuchtweitenregelung, LKW-Zulassung, Modellpflege, Motor 3,0 Ltr. - 140 kW CDI KAT, Partikelfilter, Radstand 3665 mm, Reifen 285/65 R16C Super-Single-Bereifung an Hinterachse, Reifen-Reparaturkit mit Kompressor, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, Servolenkung, Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite), Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Armlehne, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz verstellbar, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne, Wartungsintervall-Anzeige Assyst, Wegfahrsperr, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zul. Gesamtgewicht 5,0 t, Zwillingbereifung an 2. Achse / Hinterachse

## Sonderausstattung Basisfahrzeug

1 DIN-Schacht vorn unter Dachhimmel, Airbag Beifahrerseite, Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent), Audiosystem Audio 15 (Radio mit Farbdisplay), Außenspiegel ohne integrierter Blinkleuchte, Außentemperaturanzeige, Batterie zusätzlich (verstärkt), Batterietrennschalter 1-polig, Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Abbiegelicht, Blinkleuchten vorn seitlich, Dachbedieneinheit mit Lesespot Fahrer-/Beifahrerseite, Einstiegsleuchten, Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Federung Hinterachse: Luft (VB-Airsuspension), Generator 250 A, Hauptschlüssel zusätzlich, Klimaanlage geregelt (Tempmatik), Komfort öffnen + schliessen mit Infrarot Fernbedienung, Kopf-Airbag-System (Windowbag), Kopf-Schulter-Airbag (Thoraxbag) Fahrer-/Beifahrerseite, Kopf-Schulter-Airbag (Thoraxbag) Fahrerseite, Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar), Lenkrad mit Multifunktion inkl. Reiserechner, Licht- und Regensensor, Motorantrieb vorn mit Träger für zusätzlich Kühlmittel Verdichter, Nebelscheinwerfer, Parametrierbares Sondermodul, Raucher-Paket, Retarder, Rückfahrwarner akustisch (Warnsignal außen), Rückspiegel innen, Rückwand mit Fenster, Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Schmutzfänger vorn, Sitzausstattung: Komfort-Kopfstütze, Beifahrersitz, Sitzausstattung: Komfort-Kopfstütze, Fahrersitz, Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder (Fahrerhaus), Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort, Stabilisator hinten verstärkt, Stabilisator vorn verstärkt, Stoßfänger lackierfähig, Tankgeber für Zusatzheizung, Trennrelais bei Batterie zusätzlich, Vlies-Batterie 95 Ah, Vorbereitung für Zusatzwärmetauscher, Vorderachse verstärkt, Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben), Zusatzheizung (Luft) elektrisch, Zusatzheizung (Warmwasser)

## Unterlagen

Zulassungsbescheinigung Teil I:

lag in Kopie vor

## Bereifung

### montierte Bereifung

Bereifung zulässig:	Ja					
Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	205/75 R 16,0	Continental	Winterreifen	-	Stahlfelge	7,0 mm
Vorderachse rechts	205/75 R 16,0	Continental	Winterreifen	-	Stahlfelge	7,0 mm
Hinterachse links außen	205/75 R 16,0	Continental	Winterreifen	-	Stahlfelge	7,0 mm
Hinterachse links innen	205/75 R 16,0	Continental	Winterreifen	-	Stahlfelge	7,0 mm
Hinterachse rechts innen	205/75 R 16,0	Continental	Winterreifen	-	Stahlfelge	7,0 mm
Hinterachse rechts außen	205/75 R 16,0	Continental	Winterreifen	-	Stahlfelge	7,0 mm

## Vorschäden

### reparierte Vorschäden:

Frontschaden

### nicht reparierte Vorschäden:

Kofferaufbau diverse Kratzer und Dellen  
Seitenmarkierungsleuchte weggerissen  
Kofferfachtür Rahmen deformiert  
Heckportal verkratzt und angestoßen  
Hecktüren Kratzer und leichte Deformation  
Scheinwerfer vorne verkratzt  
Stoßfänger vorne verkratzt und leicht deformiert  
Türdichtung vorne gerissen  
Innenraum Abnutzungsspuren  
Service fällig  
ASE Rammschutz angestoßen und verkratzt

# Gutachterliche Stellungnahme

---

## Aufgabenstellung

Gemäß Auftrag vom 24.06.2024 soll ein Wertgutachten erstellt werden.

## Allgemeinzustand

Der Allgemeinzustand war zum Zeitpunkt der Besichtigung gepflegt.

## Fahrzeugidentifizierung

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer  wurde am Objekt abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen fahrzeugspezifischen Unterlagen festgestellt.

## Besichtigungsbedingungen

Zur Untersuchung des Fahrzeuges stand kein Hubmittel zur Verfügung.

Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung gereinigt.

## Fahrprobe / Funktionsprüfung Antrieb

Eine Fahrprobe mit dem in Rede stehenden Fahrzeug wurde nicht durchgeführt.

Es wurde ein Probelauf der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeuges durchgeführt.

## Verkehrssicherheit

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt.

## Werterhaltende / werterhöhende Reparaturen

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.

## Vorschäden

Am Fahrzeug wurde ein sach- und fachgerecht reparierter Vorschaden festgestellt. Im Wesentlichen wurden bei der Reparatur des Vorschadens folgende Fahrzeugteile erneuert bzw. instandgesetzt:  
Frontschaden

Am Fahrzeug wurden nicht reparierte Vorschäden festgestellt. Im Wesentlichen waren die folgenden Fahrzeugteile bereits vor Eintritt des aktuellen Schadenereignisses beschädigt:

Kofferaufbau diverse Kratzer und Dellen  
Seitenmarkierungsleuchte weggerissen  
Kofferfachtür Rahmen deformiert  
Heckportal verkratzt und angestoßen  
Hecktüren Kratzer und leichte Deformation  
Scheinwerfer vorne verkratzt  
Stoßfänger vorne verkratzt und leicht deformiert  
Türdichtung vorne gerissen  
Innenraum Abnutzungsspuren  
Service fällig  
ASE Rammschutz angestoßen und verkratzt

## Wertrelevante Informationen

Im ausgewiesenen Fahrzeugwert wurde die auf dem Fahrzeug befindliche einsatztaktische Beladung / Medizintechnik berücksichtigt.

## Ergänzende Hinweise

Für die Empfänger dieses Gutachtens ist eine Weiterleitung personenbezogener Daten an Dritte nur zulässig, soweit sämtliche datenschutzrechtliche Vorschriften eingehalten werden, insbesondere keine personenbezogenen Daten unter Missachtung der europäischen Datenschutzgrundverordnung gespeichert werden. Die beigefügten Lichtbilder sind urheberrechtlich geschützt. Eine Vervielfältigung, öffentliche Zugänglichmachung oder sonstige Nutzung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Sachverständigen zulässig.

## Schlusswort

Die Dienstleistung "Fahrzeugwertermittlung" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

### **Torben Platz**

#### **Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und -bewertungen**

Gummersbach, den 23.09.2024

Das Dokument umfasst 7 Seiten und 22 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.

# Lichtbildanlage

---

Die Lichtbildanlage enthält 22 Fotos

Dokumentnummer:

Amtliches Kennzeichen:

Fahrzeugidentifikationsnummer:



**Bild 1: Frontdiagonale links**



**Bild 2: Frontdiagonale rechts**



**Bild 3: Heckdiagonale links**



**Bild 4: Heckdiagonale rechts**



**Bild 5: VIN, Fahrgestellnummer**



**Bild 6: Tacho**



**Bild 7**



**Bild 8**



**Bild 9**



**Bild 10**



**Bild 11**



**Bild 12**



**Bild 13**



**Bild 14**




**Bild 15**



**Bild 16**



**Bild 17**

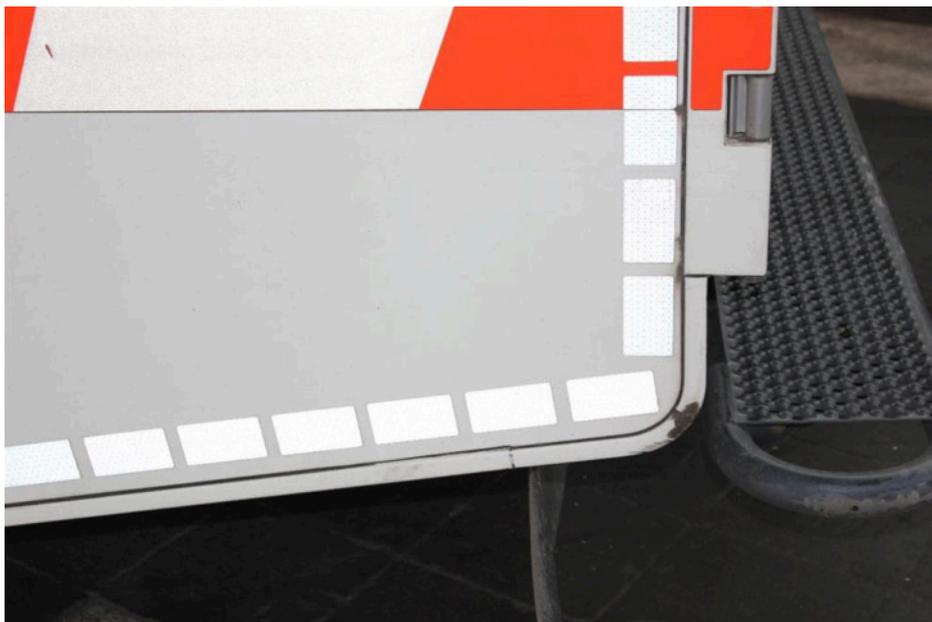

**Bild 18**



**Bild 19**



**Bild 20**



**Bild 21**



**Bild 22**