


DEKRA Automobil GmbH

Gemeinde Feldkirchen-Westerham  
Ollingerstr.10  
83620 Feldkirchen-Westerham

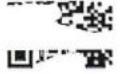

## Bewertungsgutachten

### Kennzeichen

**RO PA108**

Auftraggeber Gemeinde Feldkirchen-Westerham, Ollingerstr.10, 83620 Feldkirchen-Westerham  
Ihr Auftrag vom 29.05.2024, mündlich durch Gemeinde Feldkirchen, , auf Wunsch des  
Fahrzeughalters  
Besichtigung 29.05.2024 um 10:45 Uhr  
Bauhof, Ollingerstr.10, 83620 Feldkirchen-Westerham

### Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 29.05.2024 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Einkaufswert (Restwert) am Markt ermittelt	12.235,29 EUR	14.560,00 EUR

Dieser Wert beinhaltet die gegebenenfalls vom Veräußerer zu entrichtende Mehrwertsteuer.

## Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 29.05.2024 wurde ein Bewertungsgutachten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte mündlich, durch Gemeinde Feldkirchen, Hr. Schmidt, auf Wunsch des Fahrzeughalters. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 29.05.2024.

## Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 29.05.2024 um 10:45 Uhr durch Herrn Thomas Frei bei Bauhof, Ollingerstr.10, 83620 Feldkirchen-Westerham, im Beisein von Herr Schmidt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:  
1 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

## Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:  
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

## Besonderes

Hauptuntersuchung und Abgasuntersuchung im Mai 2024 abgelaufen.

## Fahrzeugbeschreibung

### Zulassungsdaten

Haltereintrag	GEMEINDE FELDKIRCHEN-WESTERHAM, Ollinger Str. 10, 83620 Feldkirchen-Westerh
Kennzeichen	RO PA108
Tag der Erstzulassung	21.11.2008
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	18.07.2018

### Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	05 / 2024
---------------	-----------

### Technische Daten Fahrzeug / Fahrgestell

Fahrzeugart	Lastkraftwagen
Hersteller	Daimler ( D )
Typ / Verkaufsbezeichnung	Unimog 405 / 70

Aufbauart	Kipper /
HSN / TSN	1313 / 000
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WDB4050501V218605
Leergewicht	4970 kg
zul. Gesamtmasse	7490 kg
Maße über alles L / B / H	4950 / 2080 / 2660 (mm)
Achsen / angetr.Achsen	2 / 2
Radstand	2700 (mm)
Türen	2
Sitzplätze	3
Farbe	Tieforange
Lackierung	Uni
Polster	Stoff
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	110 kW / 4249 cm <sup>3</sup>
Schadstoffklasse	EURO 4
Gänge	8
Felgen	Stahl ohne Radzierblende
Einsatzart	Winter- und Streudiensteinsatz
Km-Stand abgelesen	145.108

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

#### Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	335 / 80 R 20 MPT	Dunlop / SP PG8	G / O	10 mm
rechts	335 / 80 R 20 MPT	Dunlop / SP PG8	G / O	10 mm
2 links	335 / 80 R 20 MPT	Dunlop / SP PG8	G / O	10 mm
rechts	335 / 80 R 20 MPT	Dunlop / SP PG8	G / O	10 mm
Pannenset				
Pannenset				

G/ Gelände; /O Original; /F Runflat;

#### Technische Daten Kipper

Hersteller	SÖDER
Fabrik Nr.	08 020
Baujahr	21.11.2008

#### Ausstattung Fahrgestell

Fahrerhaus: Fhs-Aussen Bauart / Lagerung Fhs-Dachvariante Normalausführung, Frontspiegel beheizt, Aussenspiegel ,beheizt beidseitig elektr.verstellbar, Rampenspiegel, Radiovorbereitung, Dauerstromsteckdose 12V/ 15 A, Motorausführung OM904LA Euro 4, Vorbereitung Frontzapfwelle, Nachschaltgetriebe mit Arbeitsgruppe, DC-8-Gang-Wendegetriebe Telligent-Schaltung, Permanent Allrad mit sperbaren Längsdifferential, Elektro-pneumatische Reversierschaltung (EQR), ABS mit ALB -Regelung, Anhängerbremsanlage Zweileitung, Achs-Ausstattung Differentialsperre vorne ,hinten zuschaltbar, Integralträger vorn zur Aufnahme Frontanbauplatten, Frontanbauplatte, Kraftstoffbehälter Aluminium 145 l, Auspuffrohr nach oben, Anhängemaul Steckbolzen vorne, Anhängerkupplung Ringfeder, Kugelkopfanhängung, Fahrersitz luftgefedert, Zusatzscheinwerfer für Frontanbaugeräte, Rundumkennleuchte gelb, Multifunktionsbox, Trenneinrichtung Kipperpritsche,Kipperzylinder, Zweikreis-Hydraulikanlage inkl.Steckanschlüsse, Fensterheber elektrisch.

### Ausstattung Kipper

Maße : 2280x2030x400 Frontwanderhöhung auf 800 mm, Material : Ganzstahlausführung, Kipperpritsche um 90 mm tiefergelegt, Trenneinrichtung Kipperpritsche-Kippzylinder.

### Zustandsbeschreibung

#### Zustand und Instandhaltung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Anrostungen an Rahmen und Aufbau.

#### Notwendige Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

- Unfallschaden vorne links, instandsetzen (Bild 12)
- Türe vorne links, instandsetzen
- Motor Kontrollleuchte signalisiert Fehlfunktion, instandsetzen
- Fahrerhaus , Boden und Längsträger Korrosionsschaden, schweißen vorne links, instandsetzen
- Bolzenkupplung Fangmaul fest, instandsetzen
- Kipperstempel undicht, instandsetzen
- Hauptuntersuchung und Abgasuntersuchung, erneuern

#### Zustand akzeptabel

- Kipperboden wellig (Bild 11)

### Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige  
Thomas Frei  
Dipl.-Ing. (FH)

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

### Anlagen

Fotoanlage  
Restwertangebot

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum

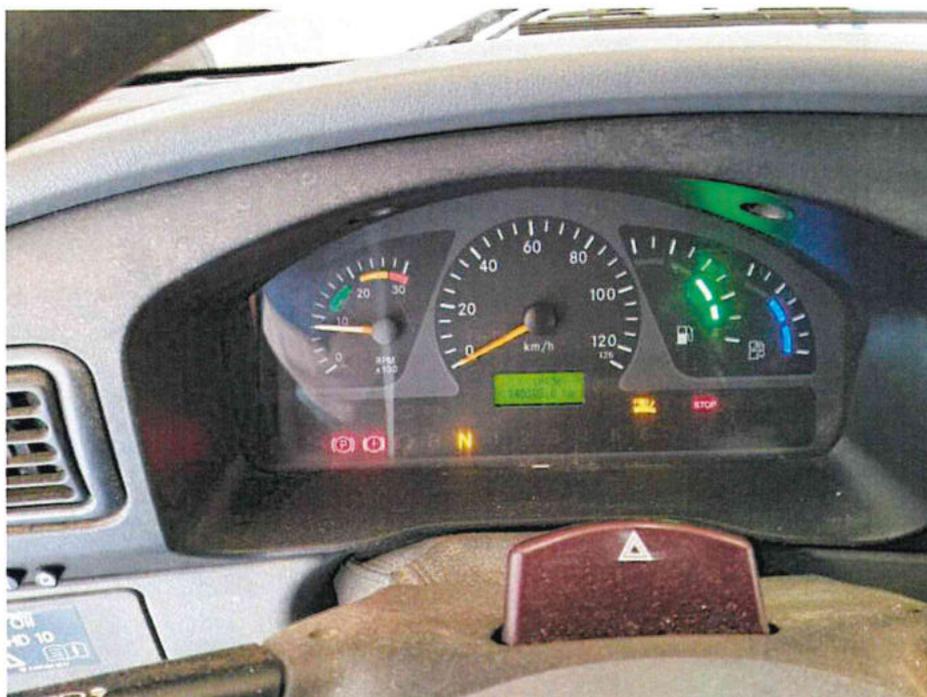


Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Fahrzeug Ident.Nr.



Bild 6 : Typschild



Bild 7 : Ansicht seitlich rechts



Bild 8 : Ansicht seitlich links

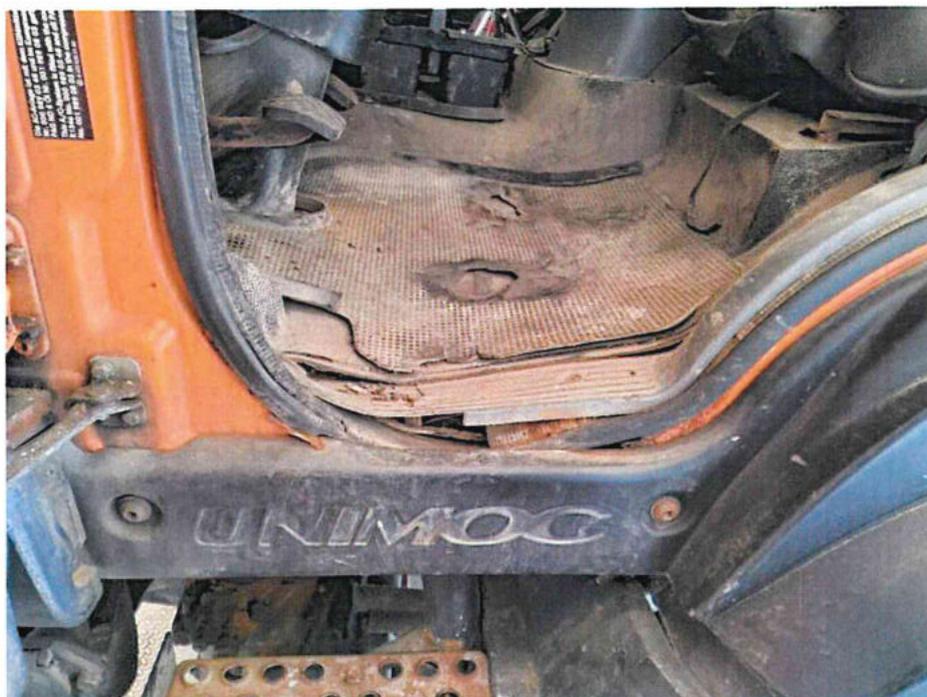


Bild 9 : Boden links durchrostet



Bild 10 : Boden und Längsträger Fahrerhaus, links durchrostet



Bild 11 : Kipperboden wellig



Bild 12 : Unfallschaden vorne links  
Seitenecke abgerissen



Bild 13 : A-Säule eingedrückt



Bild 14 : Türe links, am Falz hinten, aufgebogen