

Wasserwerk Zweckverband Seebachgebiet
Rheinstr. 71
67574 Osthofen
Deutschland

Dominik Gaul
Sachverständiger für
Kraftfahrzeugschäden und
-bewertungen
M: 004915110929128
E: dominik.gaul@de.tuv.com

Wertgutachten

Vorgang

1544255



Fahrzeug:

OHNE / WDB9066311P273713

Wertgutachten

Auftragsdaten

Dokumentnummer: 1544255
Auftrag vom: 03.09.2024 / 12:02 Uhr
Auftrag per: Telefon
Bewertungsdatum: 03.09.2024

Wertzusammenfassung

Händlereinkaufswert ohne MwSt: 11.500,00 €
Händlereinkaufswert inkl. MwSt: 13.685,00 €

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 03.09.2024 / 10:00 Uhr
Art der Besichtigung: Erstbesichtigung
Besichtigungsadresse: Wasserwerk Zweckverband Seebachgebiet
Rheinstr. 71
67574 Osthofen
Erfolgt durch: Unterzeichner
Anwesende Personen: Herr Kluge

Beteiligte

Auftraggeber:	Wasserwerk Zweckverband Seebachgebiet Rheinstr. 71 67574 Osthofen	Fahrzeughalter:	Wasserwerk Zweckverband Seebachgebiet Rheinstr. 71 67574 Osthofen
----------------------	--	------------------------	--

Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen:	OHNE	FIN:	WDB9066311P273713
HSN/TSN:	1313 / 000	Fahrzeugart:	PKW
Aufbau:	Kasten	Hersteller:	Mercedes-Benz
Modell:	Sprinter II HKa 313 CDI BlueTEC Euro 6	Erstzulassung:	22.06.2016
Letztzulassung:	22.06.2016	Anzahl Vorbesitzer:	0
Anzahl Türen:	4	Emissionsgruppe:	Euro 6
Feinstaubplakette:	Grün	Leistung:	95,0 KW
Hubraum:	2.143 ccm	Antriebsart:	Diesel
Antriebskonzept:	Heckantrieb	Getriebeart:	manuell
Laufleistung abgelesen:	131224 km	Laufleistung geschätzt:	131224 km

Farbe außen

Farbe außen:	ARKTIKWEISS	Lackart:	2-K uni
---------------------	-------------	-----------------	---------

Maße und Gewichte

Fahrzeugaußenmaß - Länge / Breite / Höhe:	5350 mm / 1900 mm / 3000 mm
Laderaum - Länge / Breite / Höhe:	2600 mm / 1780 mm / 1820 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	3500,0 kg
Leergewicht:	2980,0 kg
Nutzlast:	1470,0 kg

Serienausstattung

3. Bremsleuchte, Adaptives Bremslicht, Airbag Fahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Heckantrieb, Anzeige für Waschwasserstand, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel mit integrierter Blinkleuchte, Bremsassistent, Bremssystem mit ABS+ASR, Dachverkleidung im Fahrerhaus, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fensterheber elektrisch 2-fach, Getriebe 6-Gang - TSG (Eco Gear), Handschuhfach abschließbar, Hecktür (Öffnungswinkel 180 Grad), Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum, Kindersicherung, Kraftstofftank: Haupttank 75 Ltr., Lastenverankerung / Verzurrösen, Leuchtweitenregelung, Modellpflege, Motor 2,1 Ltr. - 95 kW CDI KAT (2143 ccm), Partikelfilter, Radstand 3250 mm, Raucher-Paket, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts, Servolenkung, Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite), Sitzbezug / Polsterung: Stoff Lima, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Armlehne, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne, Stahlfelgen 6,5x16, Wärmeschutzverglasung, Wartungsintervall-Anzeige Assyst, Wegfahrsperr, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zul. Gesamtgewicht 3,50 t

Sonderausstattung

Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus, Anhängerkupplung: Kugelkopf fest, Anhängersteckdose 13-polig, Audiosystem Audio 15 (Radio mit Farbdisplay), Außentemperaturanzeige, Ausstattungs-Paket: Cabin Comfort, Dachbedieneinheit mit Lesespot Fahrer-/Beifahrerseite, Deckenleuchte im Laderaum, Fenster für hintere Türen in Schwarzglas, Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts, Fernbedienung für Zusatzheizung, Generator 220 A, Heckscheibe heizbar, Holzfussboden im Laderaum, Klappdeckel für Ablagefach, Klimaanlage geregelt (Tempmatik), Laderaumtrennwand mit Fenster, Querträger mit integriertem Auftritt, Reserverad in Fahrbereifung, Reserveradhalter unter Rahmenende inkl. Wagenheber, Rückspiegel innen, Rundumkennleuchten (2), Schmutzfänger hinten, Schmutzfänger vorn, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar, Stabilisator hinten, Stabilisator vorn verstärkt, Stoßdämpfer verstärkt, Tankgeber für Zusatzheizung, Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Kunststoff, Vlies-Batterie 95 Ah, Zusatzheizung (Warmwasser), Zweiweg Lautsprecher vorn

Unterlagen

Zulassungsbescheinigung Teil I: lag in Kopie vor

Bereifung

montierte Bereifung

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	235/65 R 16,0 C	Falken	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	7,0 mm
Vorderachse rechts	235/65 R 16,0 C	Falken	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	7,0 mm
Hinterachse links	235/65 R 16,0 C	Falken	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	4,5 mm
Hinterachse rechts	235/65 R 16,0 C	Falken	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	4,5 mm

Feststellungen

Letzte Inspektion (Datum): 13.11.2023

Letzte Inspektion (km-Stand): 123305

Allgemeine Angaben zur Begutachtung:

Am Fahrzeug wurden Lackschichtdickenmessungen vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.

Lackschichtdickenmessung/-prüfung

Gemessenes Bauteil	Gemessene Lackschichtdicke (µm)
Kotflügel vorne links	179
Tür vorne links	258

Vorschäden

reparierte Vorschäden:

- Kotflügel vorne links und Frontverkleidung erneuert
- Tür vorne links nachlackiert

nicht reparierte Vorschäden:

- Korrosionsansatz am Radlauf hinten rechts
- Sitzbezug v.r. örtlich aufgescheuert

Gutachterliche Stellungnahme

Aufgabenstellung

Gemäß Auftrag vom 03.09.2024 soll ein Wertgutachten erstellt werden.

Allgemeinzustand

Der Allgemeinzustand war zum Zeitpunkt der Besichtigung alters- und laufeleistungsentsprechend.

Fahrzeugidentifizierung

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer WDB9066311P273713 wurde am Objekt abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen fahrzeugspezifischen Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Zur Untersuchung des Fahrzeuges stand kein Hubmittel zur Verfügung.

Fahrprobe / Probelauf

Es war nur eine eingeschränkte Fahrprobe auf dem Betriebsgelände möglich.

Es wurde ein Probelauf der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeuges durchgeführt.

Werterhaltende / werterhöhende Reparaturen

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.

Schlusswort

Die Dienstleistung "Wertgutachten" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.



Dominik Gaul

Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und -bewertungen

Bad Kreuznach, den 03.09.2024

Das Dokument umfasst 5 Seiten und 13 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.

Lichtbildanlage

Die Lichtbildanlage enthält 13 Fotos

Dokumentnummer:

1544255

Amtliches Kennzeichen:

OHNE

Fahrzeugidentifikationsnummer:

WDB9066311P273713



Bild 1: Frontdiagonale



Bild 2: Heckdiagonale



Bild 3: VIN, Fahrgestellnummer



Bild 4: Tacho



Bild 5: Innenraum vorne

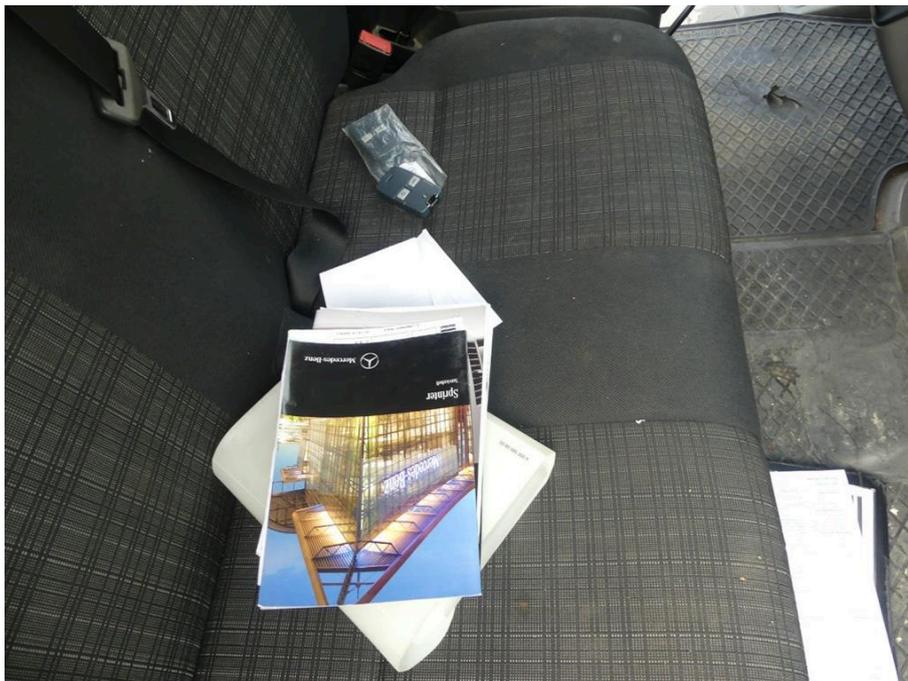


Bild 6: Schlüssel/Borddokumente



Bild 7



Bild 8



Bild 9



Bild 10



Bild 11



Bild 12: Sitzbezug v.r. örtlich aufgescheuert



Bild 13: Korrosionsansatz am Radlauf h.r.

Ihr KÜS-Partner:
Dipl.-Ing. Holger Jung
Berlinerstr. 2
67582 Mettenheim
Tel.: 0173-3243870

Hauptuntersuchung nach § 29 StVZO

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU / Roadworthiness certificate according to 2014/45/EU



(1) Fz.-Ident-Nr.:	WDB9066311P273713	(5) Fz.-Art:	182500	SO.KFZ WERKSTATT FZ	Bericht-Nr.:	X178743946
(2) Amtl. Kennz.:	D OHNE	Aufbau-Art:	ZGM: 3500		Expresscode:	m2zbGgoK
(3) Prüfdatum:	16.10.2024 / 11:53	Hersteller:	1313	Daimler (D)	Kennnummer:	G0482001
(3) Prüfort:	Osthofen	Fz.-Typ:	000000	SPRINTER	U-Stelle:	28959AG
(4) Laufleist. abgel.:	131225 km	Erstzul.:	06/2016 abgemeldet	letzte HU:	Auftrag:	12

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

(6) bei der Untersuchung Ihres Fahrzeuges wurden folgende Mängel festgestellt:

- 4.7.1b **GM Kennzeichenbeleuchtung - links - einseitig ohne Funktion**
- D8.4.1b **GM Umweltbelastung: Motor - ölfleucht**

Der Fahrzeughalter ist verantwortlich für die umgehende Beseitigung der dokumentierten Mängel.
Siehe §23 StVO und §31 Abs.2 StVZO.

Die HU-Plakette wird durch die Zulassungsbehörde angebracht. Die nächste HU ist fällig im Oktober 2026.

Die Bremsenprüfung erfolgte unter Berücksichtigung vorliegender Bezugsbremskräfte.

Betriebsbremsanlage:	Kraft [daN]			Funktionsw.	Achsanteil [%]		Ergebnis
	Ref.Wert	Links	Rechts		Ist	Min	
1. Achse	297	263	270	26,0	67,9	48,8	i.O
2. Achse	273	180	198	39,0	32,1	23,3	i.O

Feststellbremsanlage:	Links		Rechts		
	Abbremsung: 8 %	2. Achse	Blockiert	176	113

(7) Ergebnis:
geringe Mängel (GM)

HU-Plakette:
durch Zulassungsbehörde
(8) nächste HU:
Oktober 2026

(9) Ihr Prüferingenieur
Dipl.-Ing. (FH) Holger Jung

G0482001

Das Abgasverhalten wurde am 16.10.2024 durch die Werkstatt mit der Nr. RP-3-02-0030-63 überprüft.

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012 akkreditierte Inspektionsstelle.
Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage (D-15 11293-01-00) aufgeführten Akkreditierungsumfang.

(10) Entgelt für Fahrzeuguntersuchung - Rechnung

Entgelt Fahrzeuguntersuchung:	99,00 EUR
Endsumme netto: 83,19 EUR; 19% USt: 15,81 EUR	
Endsumme	99,00 EUR

Die Untersuchung wurde im Namen und für Rechnung des KÜS e.V. durchgeführt.
USt-Id Nr.: DE162499068
Entgelt beinhaltet den Aufwand für die Bereitstellung für Vorgaben nach Nr. 1 Anlage VIII StVZO. (Version 4.26.3.1)

Nachweis über die Durchführung der AU nach Anlage VIII StVZO



Datum 16.10.2024 09:38:25

BIV am Standort, Kratz & Kehl Auto-und Reifenservice

Wonnegastr. 4, 67574 Osthofen

info@kratzkehl.de
Tel: +4962425613 / Fax: +496242901098

Meßprogramm:	Diesel mit OBD (Leitfaden 6)	Kraftstoffart:	Diesel
Fahrzeug:	Mercedes Sprinter 313 CDI (B906) Kasten BlueTEC	Emission class:	
Amtliches Kennzeichen:	AZ VW 152	Schlüsselnummer zu 1 / Feld 14.1:	66A0
Fahrzeug-Ident-Nummer:	WDB9066311P273713 # WDB9066311P273713	Schlüsselnummer zu 2 / Feld 2.1:	1313
Kilometerstand:	131225	Schlüsselnummer zu 3 / Feld 2.2:	CIM
		Erstzulassung:	22.06.2016

Meßergebnis	Einheit	Min.	Max.	Gemessen	Ergebnis
Funktionsprüfung OBD					
Prüfbereitschaft					
unterstützte Tests				110011101010	
durchgeführte Tests				000011101010	
Fehlerspeicher					
Kontrollleuchte Motordiagnose					
Sichtprüfung MIL				#	ok
Ansteuerung				#	ok
Status					ok
Konditionierung					
Motortemperatur	°C	60		70.0	ok
Abgasmessung					
Konditionierung					
Stabilisierung	1/min	700	870	761	ok
Drehzahlanhebung	1/min	1761		1938	ok
Beruhigung	1/min	700	870	757	ok
Messung 1					
Leerlaufdrehzahl	1/min			759	ok
Partikelanzahlkonzentration	1/cm3			600	ok
Arith. Mittelwert Partikelanzahl	1/cm3		250000	600	ok

Ergebnis	
Funktionsprüfung OBD	bestanden
Funktionsprüfung Abgas	bestanden
Gesamtergebnis	bestanden
Hinweis	Dieser Nachweis ist bis spätestens Ende des nächsten Kalendermonats bei der Hauptuntersuchung vorzulegen, ansonsten verliert er seine Gültigkeit.

Mängel	
Mängel der HU-Richtlinie (Mängel nach Nr. 4.4 der AU-Richtlinie), die behoben wurden:	Nein
Erkannte, aber nicht behobene Mängel nach Nr. 5.3 der AU-Richtlinie:	# ok

Gerät	Version
AU-Programm Hella Gutmann mega compaa HG4	06.00.004 , [SN: 5493] , CRC: 0x3E67748D
Solldaten	Q1/2024
AU-Messgerät Hella Gutmann HG4-PCK (Partikel)	PNC_v2.0.6 , [SN: P01827]
OBD-Auslesegerät Hella Gutmann HG4-VC1	01.02.002 , [SN: 8001245]

Kontroll-Nr.: RP-3-02-0030-63
Prüfer Herr Schulz
verantwortliche Person Herr Schulz

Unterschrift

Nachweis-Siegel mit Prägenummer

