

DEKRA Automobil GmbH
Wallersheimer Weg 63-67, 56070 Koblenz

Verbandsgemeinde Bad Hönningen
Marktstr. 1
53557 Bad Hönningen



Bewertungsgutachten

Sonderkennzeichen NR 2400 **FIN** WDB6761841K225776

Auftraggeber Verbandsgemeinde Bad Hönningen, Marktstr. 1, 53557 Bad Hönningen
Ihr Auftrag vom 29.04.2024, per e-Mail durch [REDACTED]
Besichtigung 07.05.2024 um 12:30 Uhr
Freiwillige Feuerwehr Rheinbrohl, Hauptstraße 1, 56598 Rheinbrohl

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 07.05.2024 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

| | ohne MwSt. | mit 19% MwSt. |
|--|---------------|---------------|
| Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung) | 13.445,38 EUR | 16.000,00 EUR |

[REDACTED]

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 29.04.2024 wurde ein **Bewertungsgutachten** zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail, durch [REDACTED] Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 07.05.2024.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 07.05.2024 um 12:30 Uhr durch [REDACTED] bei Freiwillige Feuerwehr Rheinbrohl, Hauptstraße 1, 56598 Rheinbrohl, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 120 µm bis 180 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

B Säulen erhöhte Lackschichtdicke ~ 600 & 1200µm

Tür hinten links erhöhte Lackschichtdicke ~ 580µm

C Säule erhöhte Lackschichtdicke ~ 900µm

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *kein* merkantiler Minderwert angesetzt.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

| | |
|-------------------------------|---|
| Haltereintrag | VGW Bad Hönningen, Marktstraße 1, 53557 Bad Hönningen |
| Sonderkennzeichen | NR 2400 |
| Tag der Erstzulassung | 11.04.1997 |
| Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom | 11.04.1997 |

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU 06 / 2024

Technische Daten

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Fahrzeugart | Sonstige Kraftfahrzeuge |
| Hersteller | Mercedes Benz |
| Typ / Verkaufsbezeichnung | 917AF / SO.KFZ Löschfz |
| Aufbauart | Feuerwehrfahrzeug |
| HSN / TSN | 0708 / 788 |
| Fahrzeug-Ident.-Nr. | WDB6761841K225776 |
| Türen | 4 |
| Sitzplätze | 9 |
| Farbe | Rot |
| Lackierung | Uni |
| Polster / Farbe | Stoff / Pink/Blau/Lila Kariert |
| Energiequelle / Kraftstoff | Diesel |
| Motorart / Zylinderanzahl | Reihenmotor |
| Leistung / Hubraum | 121 kW / 5958 cm ³ |
| Getriebe / Gänge | Schaltgetriebe / 6 |
| Felgen | Stahl mit Radzierblende |
| Km-Stand abgelesen | 13.111 |

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

| Achse | Reifenbezeichnung | Hersteller/Typ | Art | Profiltiefe |
|---------------|-------------------|-------------------------|-------|-------------|
| 1 links | 9 / . R 225 | Uniroyal / monopoly T70 | S / O | 13 mm |
| | 133/131 K | | | |
| rechts | 9 / . R 225 | Uniroyal / monopoly T70 | S / O | 13 mm |
| | 133/131 K | | | |
| 2 links innen | 9 / . R 225 | Uniroyal / monopoly T70 | S / O | 14 mm |
| | 133/131 K | | | |
| links aussen | 9 / . R 225 | Uniroyal / monopoly T70 | S / O | 14 mm |
| | 133/131 K | | | |
| rechts innen | 9 / . R 225 | Uniroyal / monopoly T70 | S / O | 14 mm |
| | 133/131 K | | | |
| rechts aussen | 9 / . R 225 | Uniroyal / monopoly T70 | S / O | 14 mm |
| | 133/131 K | | | |

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Ausstattung

Blaulicht Hinten, Blaulichter Vorderwagen, Geroh Kurbelmast, Gerätehalterung Mannschaftsraum, Halterung Ausziehleiter Dach, Mannschaftssitzgruppe 6 Personen, Martinshorn, Rosenbauer Pumpe TP 8/8, Schlingmann Aufbau, Staufach Ausrüstung Dach, Staufach Mannschaftssitzgruppe, Staufach Schläuche links, Stauraum Hinterwagen hinten links, Stauraum Hinterwagen hinten rechts, Stauraum Hinterwagen vorne links, Stauraum Hinterwagen vorne rechts, Weber Hydraulik FHP28B

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte keine Einsicht der Wartungen durchgeführt werden. Eine Dokumentation darüber gibt es nicht. Es wurde kommuniziert das alle erforderlichen Wartungen/Reperaturen regelmäßig in einer Fachwerkstatt durchgeführt wurden. Das Fahrzeug weist Alter, Einsatz und Laufleistungsentsprechende Gebrauchsspuren auf.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.



Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn
Vorne links



Bild 2 : Diagonale hinten
Hinten rechts



Bild 3 : Innenraum

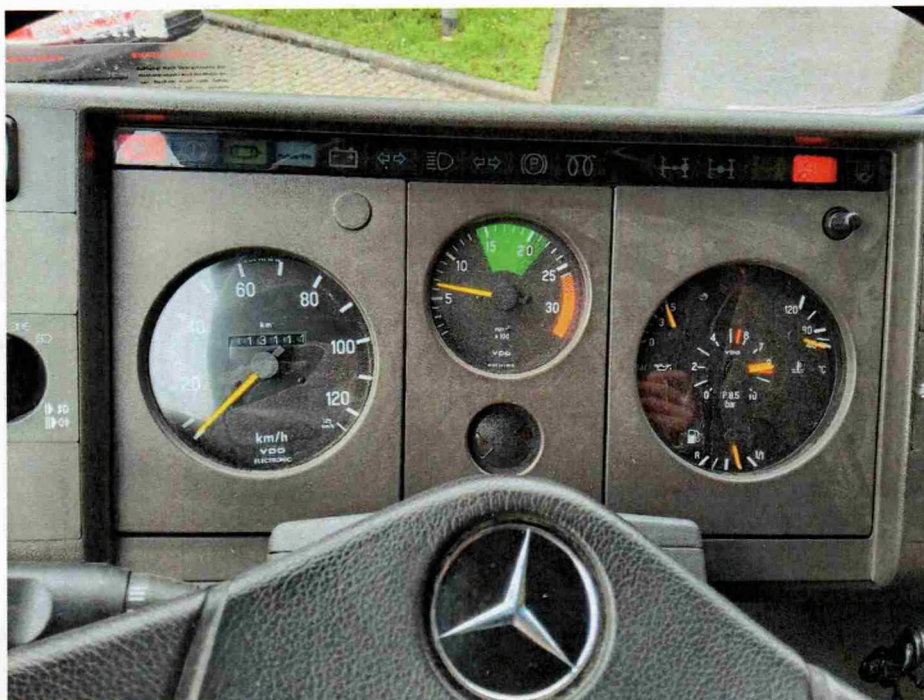


Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Dach Vorderwagen



Bild 6 : Dach Hinterwagen



Bild 7 : Stauraum Hinterwagen/Pumpe

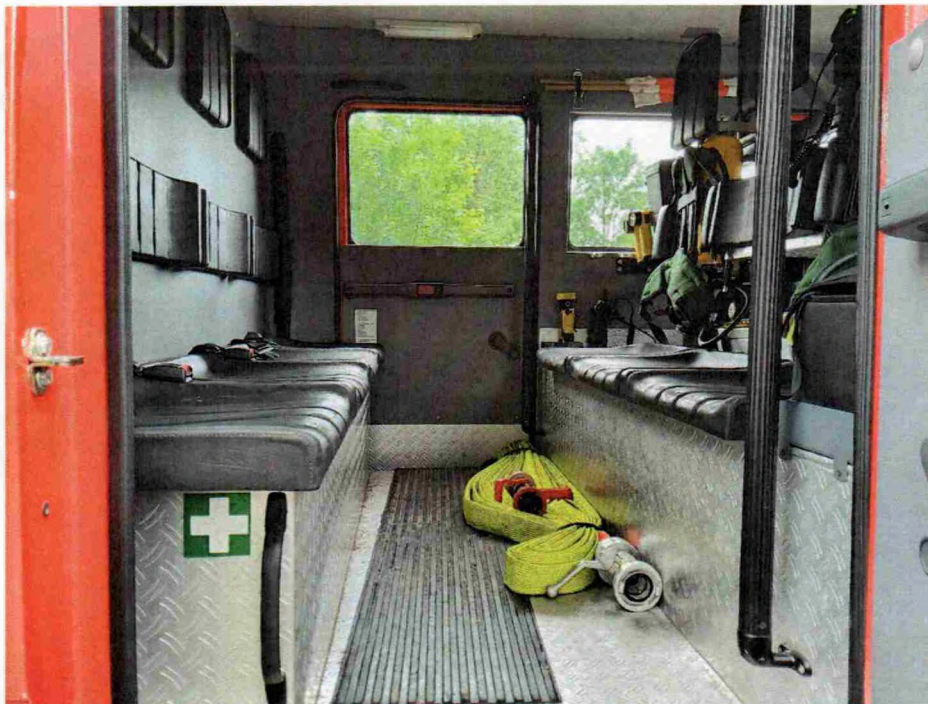


Bild 8 : Mannschaftsraum